

# MANUALE DEL PRODOTTO

SENSORE DI PRESSIONE  
PIEZOELETTRICO A CAVITÀ  
SINGOLA/MULTICANALE DA  
12,6 MM

**9204**





# MANUALE DEL PRODOTTO

## SENSORE DI PRESSIONE PIEZOELETTRICO A CAVITÀ SINGOLA/MULTICANALE DA 12,6 MM

### 9204

#### PREMESSA

DISCLAIMER	V
PRIVACY	V
AVVISI	V
ABBREVIAZIONI	V

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPLICAZIONI	1
SENSORI DI PRESSIONE PER CAVITÀ	1
CANALE SINGOLO	1
MULTICANALE	1
SENSORE ED ESPULSORE PIN TAGLIA	2
GRAFICI DI SELEZIONE	2
FUNZIONAMENTO	4
INDIRETTO (SOTTO-PIN)	4
SENSORI PIEZOELETTRICI	4
DIMENSIONI	5
SENSORE	5
CAVO COMPATIBILE	5
LUNGHEZZA DEI CAVI	5

#### INSTALLAZIONE

PANORAMICA DI INSTALLAZIONE	8
INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TIPICA)	8
INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TESTA A TESTA)	8
INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI ESPULSIONE	9
AD ANGOLO DI ESPULSIONE PINS	9
SAGOMATO ESPULSIONE PINS	9

# MANUALE DEL PRODOTTO

## SENSORE DI PRESSIONE PIEZOELETTRICO A CAVITÀ SINGOLA/MULTICANALE DA 12,6 MM

### 9204

#### INSTALLAZIONE (CONTINUA)

SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE	10
INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO	10
INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TESTA A TESTA)	14
PIASTRA DI COPERTURA: INSTALLAZIONI DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO	18
INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI ESPULSIONE	20
STELO DEL SENSORE E CANALI DEL CAVO	23
CAVO DEL SENSORE DI RITENZIONE	25
INSTALLAZIONI NON STANDARD	27
STATICO (SENZA MOVIMENTO) ESTRATTORE PINS	27
PERNI ESPULSORI STATICI (NON IN MOVIMENTO)	28
MOLTEPLICI ESTRATTORI	30
STATICO PIN ESEMPIO	31
TRASFERIMENTO STATICO ESEMPI PERNO	32

#### CONVALIDA DELL'INSTALLAZIONE

SENSORE DI INSTALLAZIONE CHECK-MORSETTO PIASTRA (TIPICI) IMPIANTI	33
CONTROLLI PRE-MONTAGGIO	33
CONTROLLO POST-ASSEMBLAGGIO	35
CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE DEL SENSORE: INSTALLAZIONI DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TESTA A TESTA)	37
CONTROLLI PRE-MONTAGGIO	37
CONTROLLO POST-ASSEMBLAGGIO	39
INSTALLAZIONE DEL SENSORE INSTALLAZIONI CHECK-ESTRATTORE TAVOLA	41
CONTROLLI PRE-MONTAGGIO	41
CONTROLLO POST-ASSEMBLAGGIO	41
INSTALLAZIONE DEL SENSORE DEL CHECK-STATICI INSTALLAZIONI PIN	42

# MANUALE DEL PRODOTTO

## SENSORE DI PRESSIONE PIEZOELETTRICO A CAVITÀ SINGOLA/MULTICANALE DA 12,6 MM

### 9204

#### MANUTENZIONE

PULIZIA E DERIVA	43
PULIZIA PERIODICA	43
DERIVA	43
PROCEDURE DI PROVA E CALIBRAZIONE	43
PROCEDURE DI PROVA DEI SENSORI	43
GARANZIA	44
RJG, INC. GARANZIA STANDARD DI TRE ANNI	44
DISCLAIMER SUL PRODOTTO	44

#### RICERCA E SOLUZIONE DEI GUASTI

ERRORI D'INSTALLAZIONE	45
PROBLEMI DI ESPULSIONE PIN	45
SENSORE PROBLEMI DI TESTA	46
PROBLEMI RELATIVI A CASE E CAVI	47
ERRORI COMUNI	48
LETTURA LENTA DELLA DERIVA DEL SENSORE	49
DERIVA VELOCE DEL SENSORE/LETTURA NON VALIDA	50
IL SENSORE NON COMUNICA CON L'EDART O COPILOT	51
ASSISTENZA CLIENTI	52

# MANUALE DEL PRODOTTO

## SENSORE DI PRESSIONE PIEZOELETTRICO A CAVITÀ SINGOLA/MULTICANALE DA 12,6 MM

### 9204

#### PRODOTTI COLLEGATI

PRODOTTI COMPATIBILI	53
CAVI LYNX PREMIUM CE-LX5-W	53
CAVO 1645 PER SENSORI PIEZOELETTRICI A UN SOLO CANALE	53
CAVO SENSORE PIEZOELETTRICO MULTICANALE C-PZ/1645	53
PRODOTTI SIMILI	54
SENSORE DEL PULSANTE DELL'ESTENSIMETRO A CANALE SINGOLO LYNX LS-B-127-50/125/500/2000	54
SENSORE PIEZOELETTRICO DA 3,5 MM SINGOLO/MULTICANALE 9210	54
SENSORE PIEZOELETTRICO DA 6 MM SINGOLO/MULTICANALE 9211	54

## PREMESSA

Leggere, comprendere e attenersi a tutte le istruzioni riportate di seguito. Questa guida deve essere sempre disponibile per essere usata come riferimento in ogni momento.

## DISCLAIMER

Poiché RJG Inc. non può controllare l'utilizzo di questo materiale da parte di terzi, non garantisce che si ottengano i risultati ivi descritti. RJG Inc. non garantisce neppure l'efficacia o la sicurezza di qualsiasi progetto possibile o consigliato degli articoli prodotti qui illustrati per mezzo di fotografie, disegni tecnici e documentazione simile. Ogni utilizzatore del materiale o del progetto o di entrambi dovrà effettuare le proprie prove per determinare l'idoneità del materiale o di qualsiasi materiale per un determinato progetto, nonché l'idoneità del materiale, del processo e/o del progetto per l'uso che intende farne. Le dichiarazioni concernenti le possibilità d'impiego o gli usi suggeriti del materiale o dei progetti qui descritti non devono essere interpretati come una licenza di utilizzo di un brevetto RJG Inc. inerente tale impiego o come raccomandazioni per l'uso di detto materiale o progetto in violazione di qualsiasi brevetto.

## PRIVACY


Progettato e sviluppato da RJG Inc. Design, formato e struttura del manuale sono protetti da copyright 2021 RJG Inc. Il contenuto dei testi è protetto da copyright 2021 RJG, Inc. Tutti i diritti riservati. Il materiale qui contenuto non può essere copiato a mano, fotocopiato o digitalizzato, in tutto o in parte, senza l'esplicito consenso scritto di RJG Inc. L'autorizzazione per l'uso viene di norma concessa congiuntamente all'uso interaziendale se non in conflitto con migliori interessi di RJG.

## AVVISI

I seguenti tre tipi di simboli vengono utilizzati in base alle necessità per chiarire ulteriormente o evidenziare le informazioni presenti nel manuale:

 **DEFINIZIONE** *Definizione di un termine o dei termini utilizzati nel testo.*

 **NOTA** *Una nota fornisce ulteriori informazioni su un argomento di discussione.*

 **AVVISO** *Un avviso segnala all'operatore condizioni che possono causare danni all'apparecchiatura e/o lesioni al personale.*

## ABBREVIAZIONI

DIA	diametro
MIN	minimo
MAX	massimo
R.	raggio



## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il sensore 9204 a canale singolo o multicanale è una cavità piezoelettrica digitale, indiretta (sotto-pin) da 12,6 mm (0.496") a pulsantepressione sensore progettato per l'uso con i sistemi di controllo e monitoraggio del processo RJG eDART® e CoPilot®. Il 9204 vanta una capacità di 2.248 libbre (10,0 kN) e un indice di sensibilità di 9.80 pC/lb. (2,2 pC/kN) con una temperatura massima di 392 °F (200 °C).

Il sensore a pulsante può essere collegato a un cavo a canale singolo o multicanale (venduto separatamente) che collega la testa del sensore al sensore a canale singolo o multiplo plate/adapter (venduto anche separatamente). La piastra/adattatore scelta fornisce non solo l'elettronica del sensore, ma anche il connettore che permette l'interfacciamento del sensore con il sistema eDART o CoPilot; gli esclusivi sensori a tecnologia digitale Lynx™ sono progettati per l'uso con il sistema di controllo e monitoraggio del processo RJG eDART o CoPilot.

### APPLICAZIONI

#### SENSORI DI PRESSIONE PER CAVITÀ

Cavità Button-style pressione sensori sono adatti per applicazioni di iniezione di stampaggio in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il sensore verrà installato dietro un espulsore, una lama o un perno centrale.
- Plastica applicata pressione è alta abbastanza da impedire scarsa risoluzione del sensore, ma sufficientemente bassa per evitare danni sensore.
- Il sensore verrà mantenuto al di sotto di 392 °F (200 °C) nello stampo; l'elettronica del sensore sarà mantenuta al di sotto di 140 °F (60 °C).
- Un unico punto di contatto (unico perno) al sensore.



### CANALE SINGOLO

Il 9204 può essere utilizzato in applicazioni a canale singolo in combinazione con l'adattatore per sensore piezoelettrico Lynx™ montato su stampo LP/LX1-M o l'adattatore per sensore piezoelettrico a montaggio superficiale Lynx PZ/LX1-S e i sistemi eDART o CoPilot.

### MULTICANALE

Il 9204 può essere utilizzato in applicazioni multicanale che consentono di collegare quattro o otto sensori all'esterno dello stampo con un unico cavo. Il connettore e l'adattatore del sensore piezoelettrico a quattro canali Lynx—PZ-4 e PZ/LX4F-S-ID—allow fino a quattro connessioni del sensore, mentre il connettore e l'adattatore del sensore piezoelettrico a otto canali Lynx—PZ-8 e PZ/LX8F-S-ID—allow fino a otto connessioni del sensore ai sistemi eDART o CoPilot.

## SENSORE ED ESPULSORE PIN TAGLIA

### GRAFICI DI SELEZIONE

Individuare la dimensione del perno che verrà utilizzata e abbinarla alla posizione sulla parte (vicino alla fine del riempimento o vicino al cancello). Il sensore consigliato è l'intersezione tra riga e colonna.

RJG® consiglia che la forza di picco prevista sia inferiore o uguale al 75% del fondo scala del modello di sensore. La forza di picco prevista può essere determinata moltiplicando la pressione plastica di picco prevista nella posizione del perno del sensore per l'area della superficie di progetto del perno sulla parete della cavità: questa operazione è consigliata per ciascuna posizione del sensore in uno strumento strumentato. La pressione plastica di picco prevista può essere ricavata dalla simulazione o da processi simili, oppure stimata dal tonnellaggio del materiale sulla scheda dati di sicurezza del materiale (MSDS).

Le tabelle seguenti sono solo una guida. Per garantire la corretta selezione del sensore per un'applicazione, contattare RJG.

#### 1. Unità Imperiali

Dimensione pin	FINE RIEMPIMENTO LA ZONA BASE-	POST GATE LA ZONA BASE
	PRESSIONE >5,000 PSI	PRESSIONE 10.000 PSI
3/32	-	9204
7/64	-	9204
1/8	9204	9204
9/64	9204	9204
5/32	9204	9204
3/16	9204	9204
7/32	9204	9204
1/4	9204	9204
9/32	9204	9204
5/16	9204	9204
11/32	9204	9204
3/8	9204	9204
13/32	9204	9204
7/16	9204	9204
1/2	9204	-
9/16	9204	-
5/8	9204	-

## DIMENSIONE PIN SENSORE ED EIETTORE (continua)

### 2. Unità Metrica

Dimensione pin	FINE RIEMPIMENTO ZONA BASE-PRESSIONE >5,000 PSI	POST GATELA ZONA BASEPRESSIONE 10.000 PSI
2,5 mm	-	9204
3,0 mm	-	9204
3,5 mm	9204	9204
4,0 mm	9204	9204
4,5 mm	9204	9204
5,0 mm	9204	9204
5,5 mm	9204	9204
6,0 mm	9204	9204
6,5 mm	9204	9204
7,0 mm	9204	9204
7,5 mm	9204	9204
8,0 mm	9204	9204
8,5 mm	9204	9204
9,0 mm	9204	9204
9,5 mm	9204	9204
10,0 mm	9204	9204
11,0 mm	9204	9204
12,0 mm	9204	-
13,0 mm	9204	-
14,0 mm	9204	-
15,0 mm	9204	-
13,0 mm	9204	-
14,0 mm	9204	-
15,0 mm	9204	-
16,0 mm	9204	-
17,00 mm	9204	-

## FUNZIONAMENTO

### INDIRETTO (SOTTO-PIN)

Il single/multi-channel sensore piezoelettrico è posizionato in uno stampo dietro un perno di espulsione. Quando la plastica viene iniettata nella cavità, forza viene applicato al perno di espulsione. La plasticapressione forza viene trasferito al sensore.


### SENSORI PIEZOELETRICI

I sensori piezoelettrici utilizzano cristalli di quarzo per misurare la deformazione o la variazione nella resistenza della forza esercitata sul sensore. La misura avviene tramite il cavo del sensore collegato all'adattatore del sensore montato all'esterno dello stampo.

I cristalli di quarzo piezoelettrici contengono cariche elettriche negative e positive bilanciate che non sono disposte simmetricamente. quando forza viene applicato al cristallo piezoelettrico, gli atomi positivi e negativi vengono deformati, avvicinando o allontanando alcuni degli atomi e provocando la formazione di cariche elettriche.


L'adattatore del sensore è collegato al sistema eDART o CoPilot di RJG Inc, che visualizza e registra la misura del sensore a supporto dell'operatore nella fase di monitoraggio e controllo dei processi.

### PIEZOELETTRICO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL SENSORE

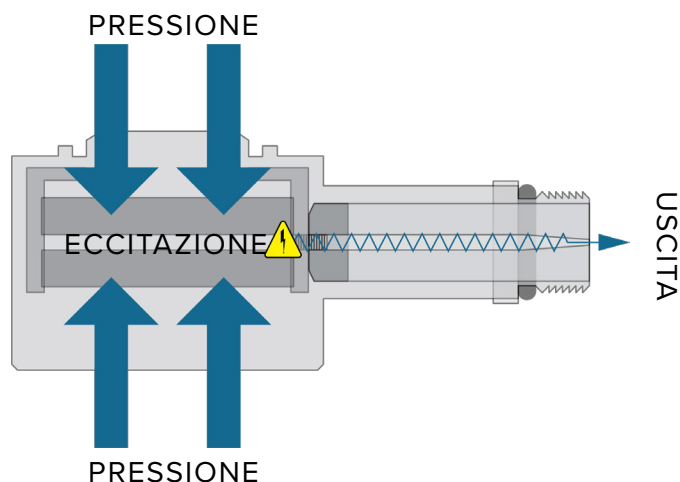


## DIMENSIONI

### SENSORE

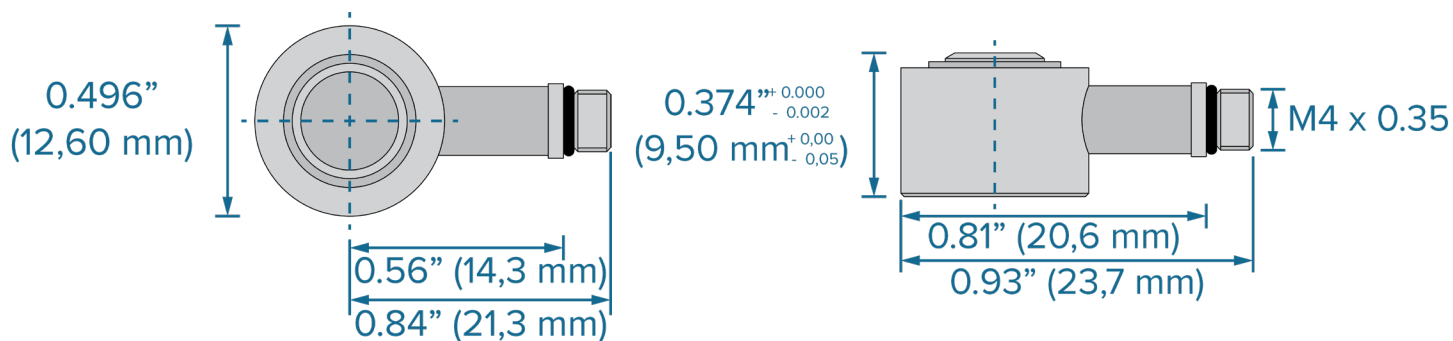

### CAVO COMPATIBILE

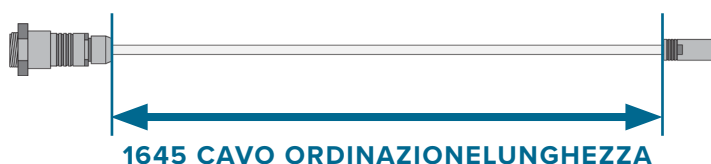

### LUNGHEZZA DEI CAVI

Le lunghezze devono essere più lunghe del necessario per facilitare l'installazione e la rimozione sicura del connettore dall'utensile al fine di evitare tensioni sul filo conduttore del cavo; generalmente, 2–3” (50–75 mm) di allentamento sono sufficienti. Determinare la lunghezza del cavo necessaria per ogni applicazione utilizzando logica e buon senso.

	CANALE SINGOLO	MULTICANALE	LUNGHEZZA	
			S.I.	INGLESE
-	C-PZ/1645-0.1		0,1 m	3.9”
-	C-PZ/1645-0.15		0,15 m	5.9”
1645-0.2	C-PZ/1645-0.2		0,2 m	7.90”
-	C-PZ/1645-0.25		0,25 m	9.8”
-	C-PZ/1645-0.3		0,3 m	11.8”
-	C-PZ/1645-0.35		0,35 m	13.8”
1645-0.4	C-PZ/1645-0.4		0,4 m	15.75”
1645-0.6	C-PZ/1645-0.6		0,6 m	23.60”
1645-0.8	C-PZ/1645-0.8		0,8 m	31.50”
1645-1.2	C-PZ/1645-1.2		1,2 m	47.24”
1645-1.6	C-PZ/1645-1.6		1,6 m	62.99”
1645-2.0	C-PZ/1645-2.0		2,0 m	78.74”




## INSTALLAZIONE

I sensori possono essere collocati nel morsetto piastra dietro perni di trasferimento, o nella piastra di espulsione dietro gli estrattori. L'installazione location-inmorsetto piastra o eiettore piastri-forme dipende dallo stampo immobiliare e dalla preferenza del cliente.


I perni di trasferimento proteggono il sensore dai carichi impulsivi che vengono applicati quando la piastra di espulsione si sposta avanti e indietro; il cavo del sensore è protetto dal pizzicamento poiché non è necessario smontare il morsetto e le copie di piastre durante l'uso normale o la manutenzione preventiva.

Gli estrattori forniscono un metodo semplice e diretto di installazione in cui possono essere installati i sensori; l'installazione estrattore richiede meno lavorazioni e meno usate per realizzare.

### INSTALLAZIONI DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO

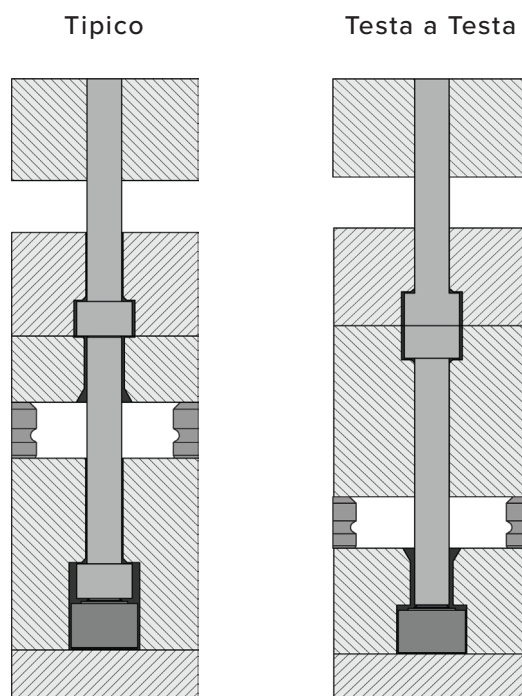

### INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI ESPULSIONE

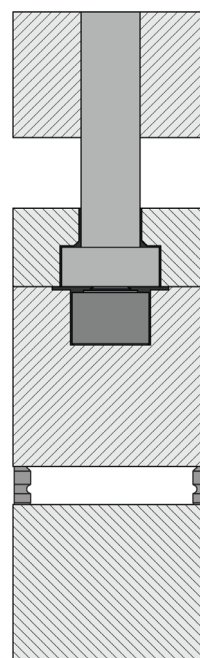

## PANORAMICA DI INSTALLAZIONE

### INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TIPICA)

applicare ilmorsetto piastra di installazione (tipico) ai casi in cui gli estrattori e di trasferimento sono meno di 0,28" (7,0 mm) di diametro.

La piastra connettore sensore è montato sullo stampo. Tasche e un canale è lavorata nello stampo per il connettore del sensore, cavo e testa del sensore. La testa del sensore è posto sotto il perno di trasferimento sopra la piastra di copertura nellamorsetto piatto. Il perno trasferimento viene mantenuta al di sotto del perno estrattore nelmorsetto piatto. L'estrattore è trattenuto nella piastra di fermo di espulsione e raggiunge attraverso la B-Plate o inserto di cavità (consultare figura in alto a destra ).


Un minimo di 0.50" (12,0 mm) o un terzo dei perni di trasferimentolunghezza , Qualunque sia maggiore, devono essere dotati di un H7/g6 la tolleranza all'interno dellamorsetto piastra per assicurare l'allineamento pin corretto e per evitare possibili piegatura. Se 0.50" (12,0 mm)/onethird minima non può essere raggiunto, applicare il testa a testamorsetto concetto di montaggio piastra (consultare figura in alto a destra ).

### INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TESTA A TESTA)


Applicare ilmorsettoInstallazione della piastra di fissaggio (testa a testa) piastra (testa a testa) installazione al caso in cui le spine di espulsione e di trasferimento superiori a 0.28" (7,0 mm) di diametro, o quelli in cui un minimo di 0.50" (12,0 mm)/one-third del perno trasferimento non può essere contenuto sopra la testa del perno di trasferimento nelmorsetto piatto.

La piastra connettore sensore è montato sullo stampo. Tasche e un canale è lavorata nello stampo per il connettore del sensore, cavo e testa del sensore. La testa del sensore è posto sotto il perno di trasferimento sopra la piastra di copertura nellamorsetto piatto. Il perno trasferimento viene mantenuta al di sotto del perno di espulsione nella piastra di espulsione, mentre il perno espulsore è trattenuto nella piastra di fermo di espulsione, con entrambe le teste appoggiata contro l'altro. Il perno di espulsione raggiunge la piastra B o l'inserto della cavità (fare riferimento alla figura in basso a destra).

### INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TIPICA)

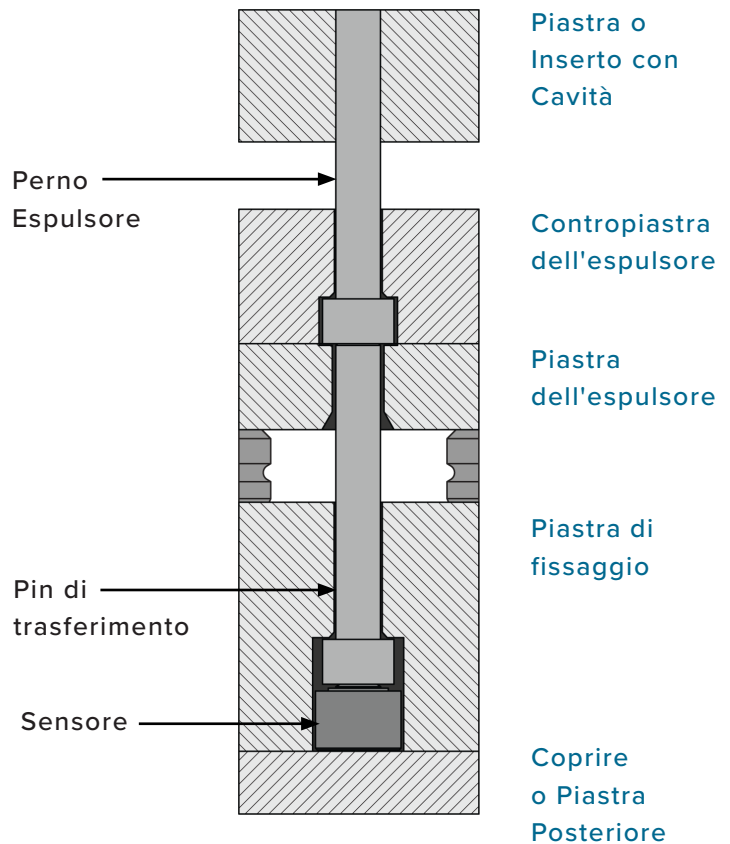

### INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TESTA A TESTA)

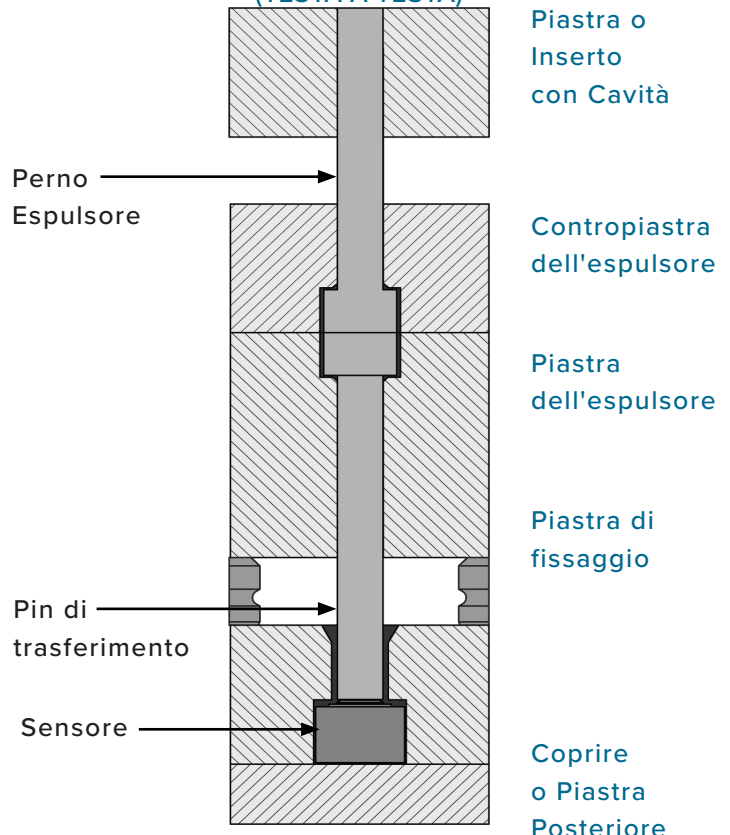

## PANORAMICA DELL'INSTALLAZIONE (continua)

### INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI ESPULSIONE

La piastra connettore sensore è montato sullo stampo. Tasche e un canale è lavorata nello stampo per il connettore del sensore, cavo e testa del sensore. La testa del sensore è posto sotto l'estrattore della piastra di espulsione. Il perno di espulsione è trattenuto nella piastra di ritegno dell'espulsore e raggiunge la piastra B o l'inserto della cavità (fare riferimento alla figura a destra).

### AD ANGOLO DI ESPULSIONE PINS




Gli estrattori che si trovano sulle superfici angolate di una parte possono utilizzare sensori a seconda dell'angolo del perno. L'angolo massimo del perno che può essere utilizzato con i sensori è di 30° (1 a destra). Al di là di 30°, vigore è perso per attrito il perno viene spinto lateralmente contro l'acciaio stampo anziché direttamente sul sensore, che a sua volta può creare errori nelle letture dei sensori. Se l'angolo è maggiore di 30°, contattare l'assistenza clienti RJG per assistenza nella verifica di idoneità all'impiego di un sensore RJG (vedi "Customer Support" a pagina 55).

### SAGOMATO ESPULSIONE PINS

I perni dell'espulsore che si trovano sulle superfici sagomate di una parte possono essere utilizzati su superfici concave e convesse (2 a destra) a condizione che la forma del contorno sia simmetrica, poiché ciò annulla qualsiasi forza laterale generata dalla pressione della cavità che spinge sul perno.


Non utilizzare un asymmetrically-contoured estrattore se il contorno netto è maggiore di un perno comparabile con un angolo di 30°. Se un contorno è unico o asimmetrico, contattare l'assistenza clienti RJG per assistenza nella verifica dell'idoneità all'uso con un sensore RJG (fare riferimento a "Customer Support" a pagina 55).

### INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI ESPULSIONE

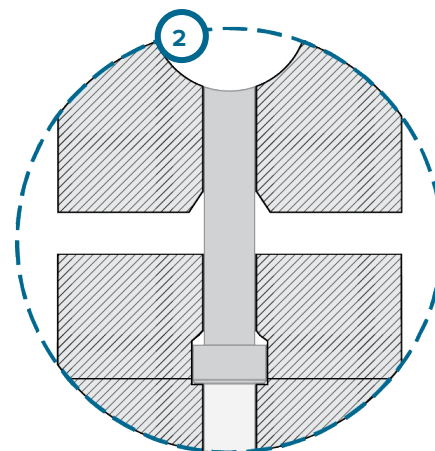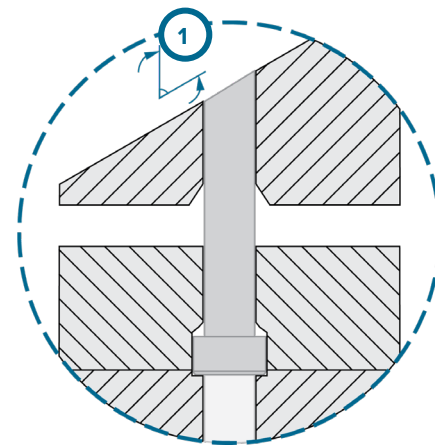
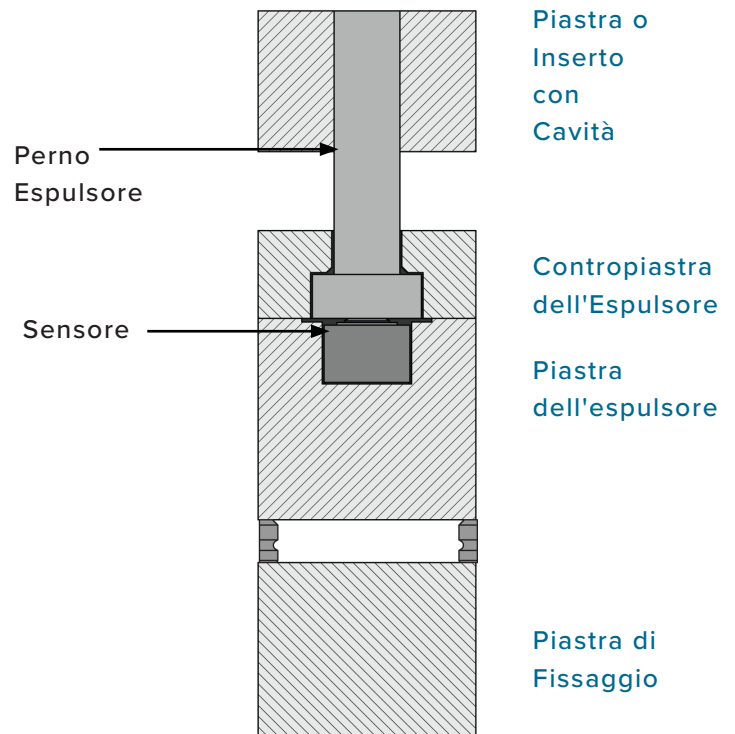


SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO

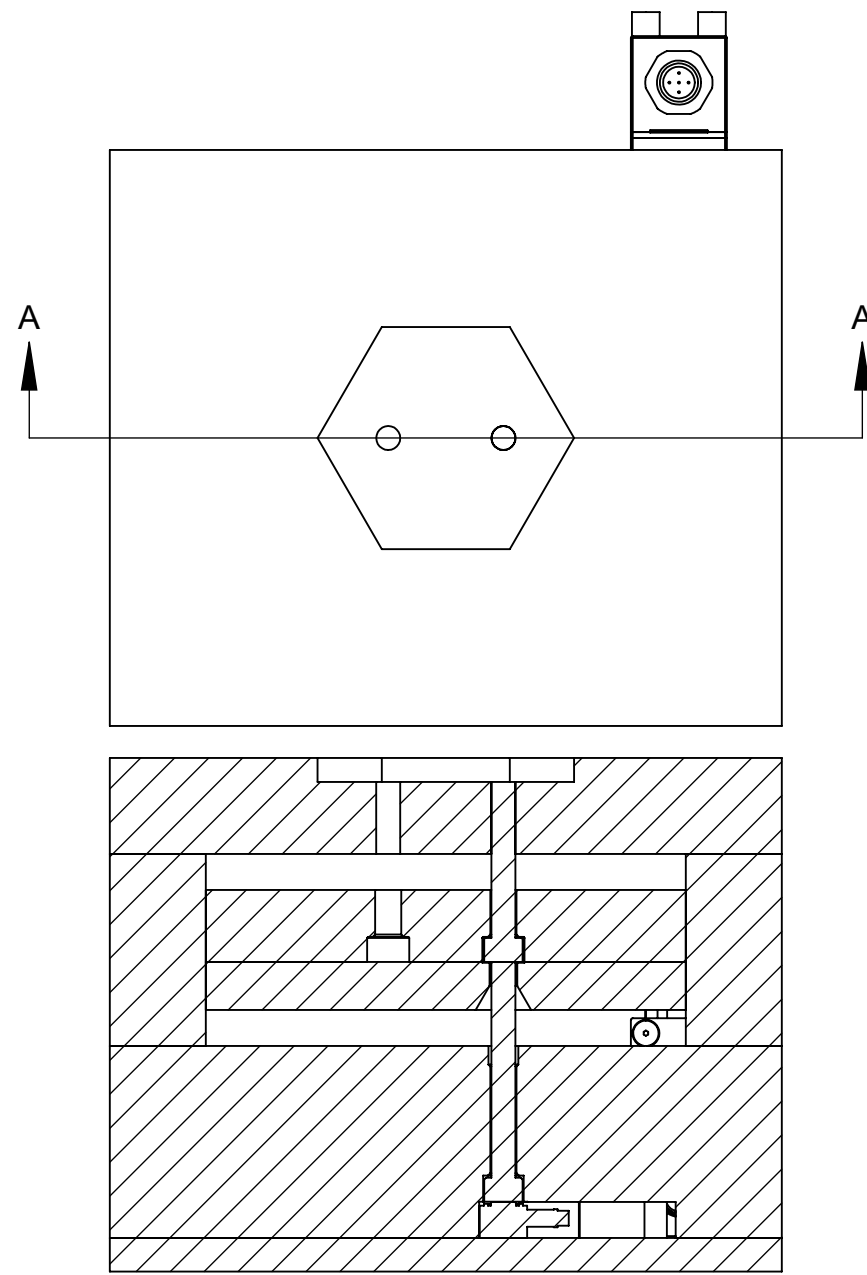

SECTION A-A  
SCALE 1 : 2

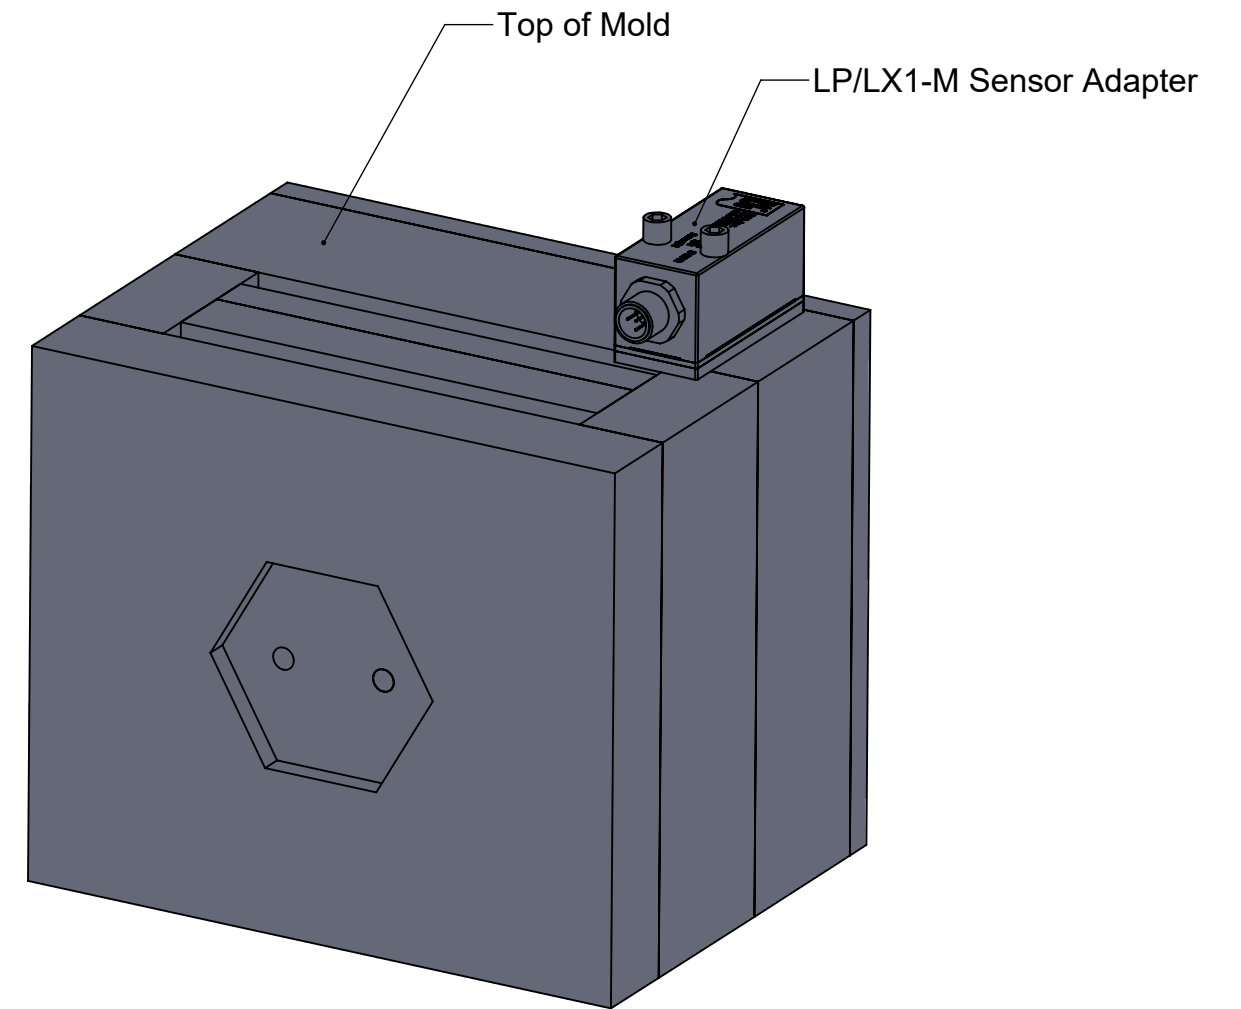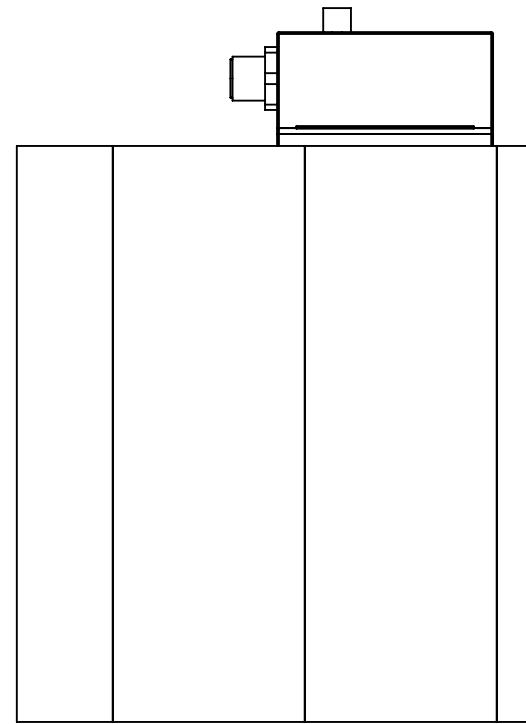

INSTALLAZIONI DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO

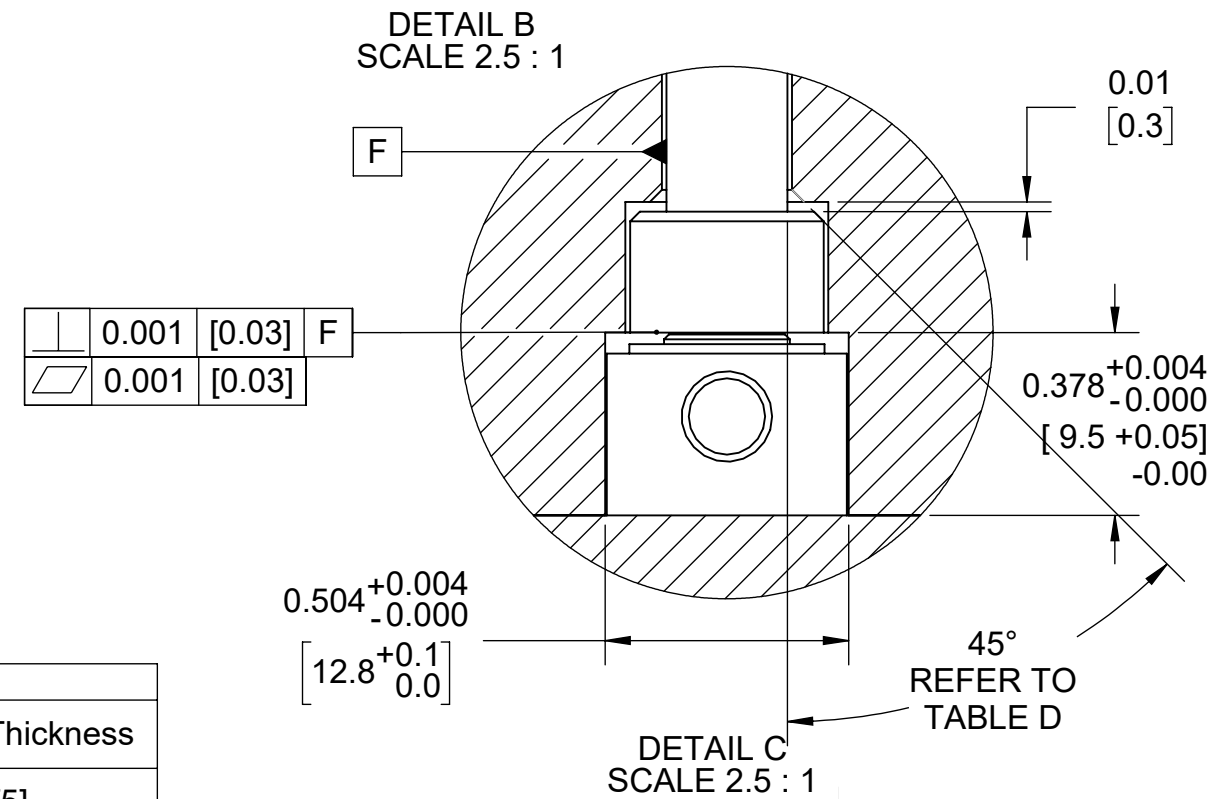
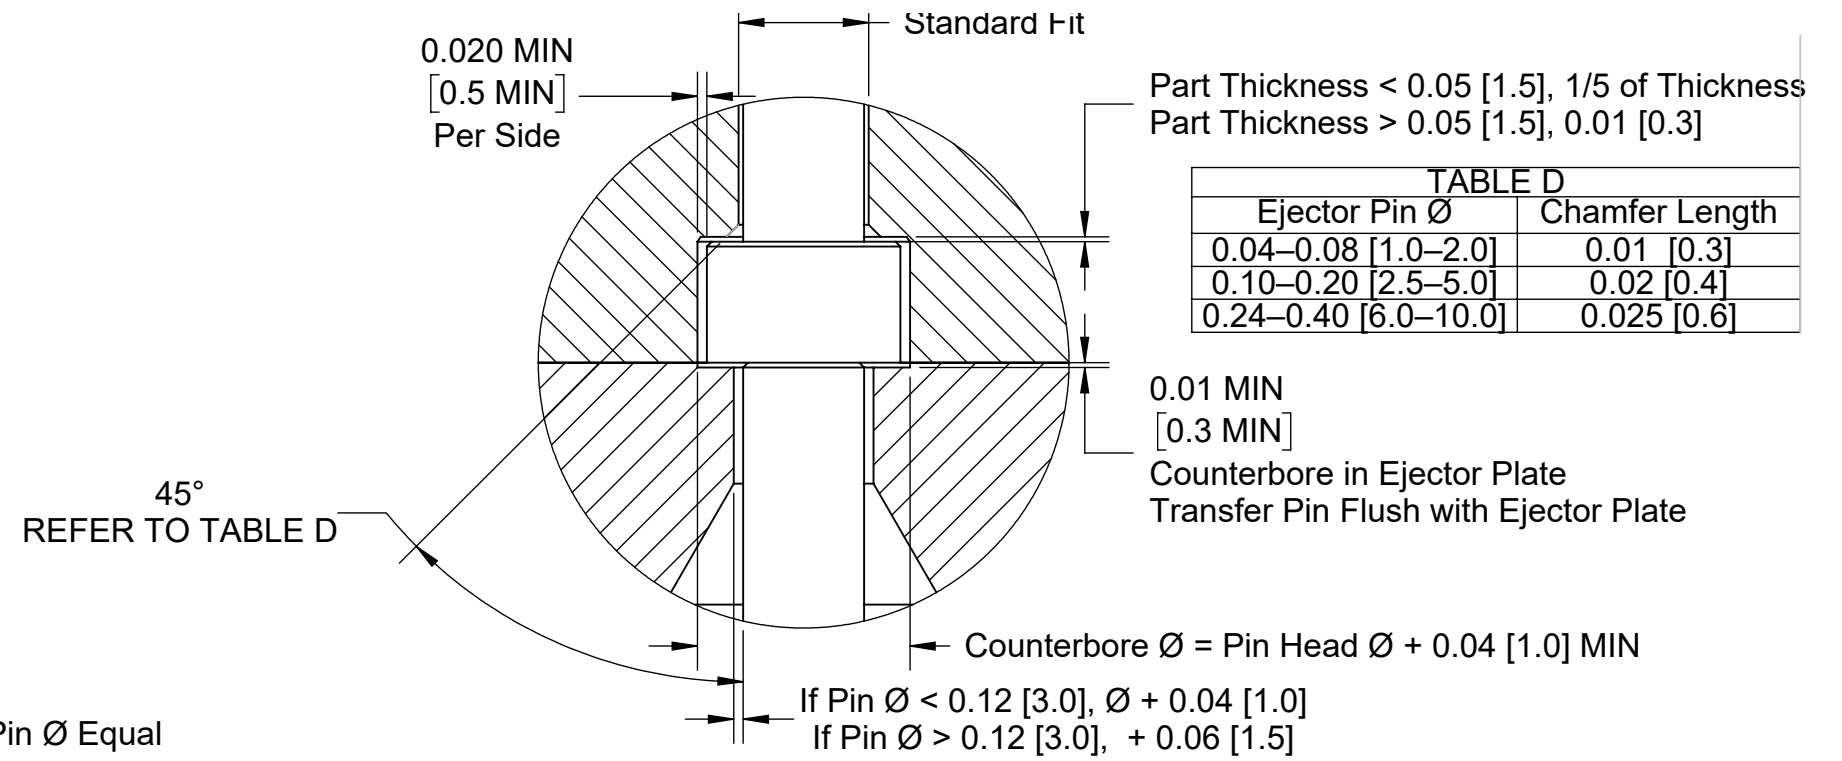
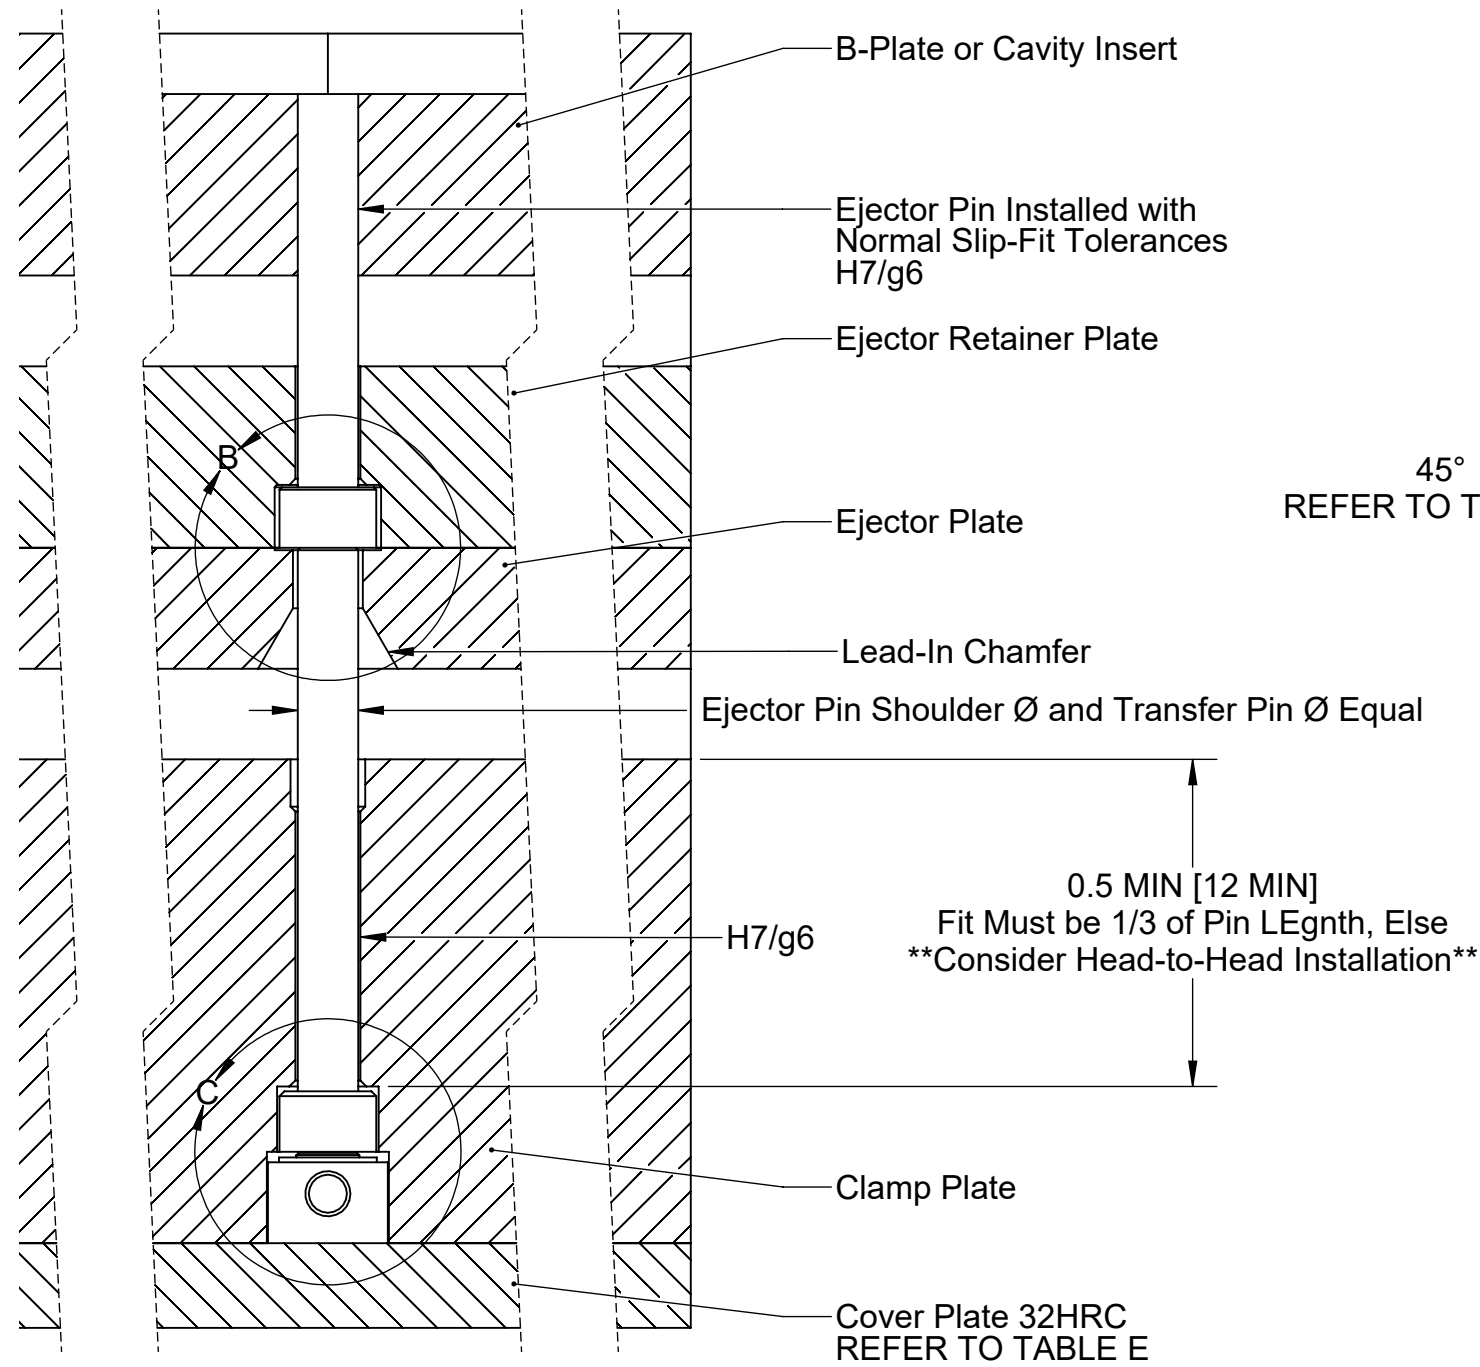


TABLE E	
Pin Ø	MIN Plate Thickness
3/32–7/64" [2.5–3.0]	0.2 [5]
9/64"–5/8" [14.0–23.0]	0.25 [6.0]

## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE (continua)

### 1. Tasca per Testina Sensore

Sensore e la testa del perno trasferimento tasche sono lavorate inmorsetto piatto. Le tasche devono essere centrate sotto il perno di espulsione selezionato che misura 0.504" + 0.004 / -0.0 (12,8 mm + 0,1/-0,0 [1 a destra]) DIA e 0.378" + 0.004 / -0.0 (9,5 mm + 0,05/-0,0 [2 a destra]) in profondità.

### 2. Trasferimento Pin Capo Pocket

Scegliere un perno adatto eiettore e trasferimento per l'applicazione ("Sensor and Ejector Pin Size" a pagina 2). Eiettore e perno trasferimento deve essere concentrica all'interno 0.030" (0,76 mm) o 10% del diametro estrattore-seconda del valore minore. Eiettore e trasferimento perno diametro 0.25" (7,0 mm) MAX, e deve essere uguale diametro.

Trasferimento tasche testa del perno devono essere centrate sotto l'estrattore selezionato misurare l'altezza della testa del perno di trasferimento più una distanza di 0.01" (0,3 mm [3 A DESTRA ]) MIN. Smusso il trasferimento perno tasca testa a 45 ° (4 A destra) al lead-in dimorsetto piastra, e montare il perno con una H7/g6 in forma (5 I A destra )almeno 0.50" (12,0 mm) MIN .

Smusso lead-in a 30 ° (6 A DESTRA ) Alla piastra di espulsione per una profondità pari alla perno DIA trasferimento, e fornire spazio per il perno di trasferimento nel piastra di espulsione uguale al pin DIA più 0.04" (1,0 mm) se il pin DIA è < 0.12" (3,0 mm) o 0.06" (1,5 mm) se il pin DIA è > 0.12" (3,0 mm). Pin trasferimento deve essere 0.01" (0,3 mm) più lunga nominale per la misura iniziale, quindi regolata per ottenere l'altezza corretta.

1 0.504" +0.004/-0.0 (12,8 mm +0,1/-0,0) DIA

2 0.378" +0.004/-0.0 (9,5 mm +0,05-0,0 )

3 0.01" (0,3 mm) MIN

4 45 ° smusso


5 H7/g6 per 0,50" (12,0 mm) MIN I

6 30 ° smusso, Depth=Pin DIA

Se Pin DIA < 0.12" (3,0 mm), + 0.04" (1,0 mm)

7 Se Pin DIA > 0.12" (3,0 mm), + 0.06" (1,5 mm)

## INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TIPICA)

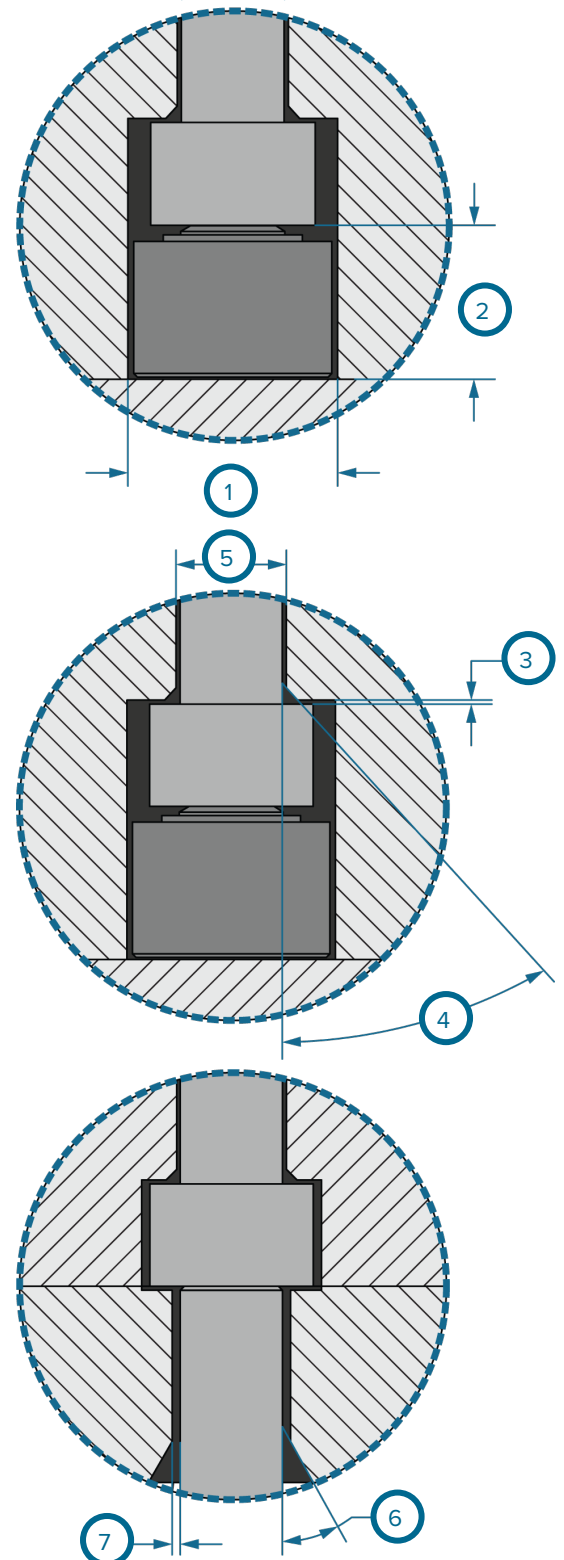

**NOTA** Ci deve essere 0.50" (12,0 mm) MINmorsetto spessore della piastra sopra la testa del perno trasferimento al pin trasferimento uscita clearanced, eguagliando 1/3 del pernolunghezza ; Se 1/3 pernolunghezza non è possibile inmorsetto spessore della lamiera, uso head-to-head concetto a pagina 10.

## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE (continua)

### 3. Tasca per la Testa del Perno di Espulsione

Macchina una tasca per la testa estrattore nella piastra di fermo di espulsione che è uguale alla DIA testa perno estrattore più 0.02" (0,5 mm [1 A destra ]) MIN per lato.

Lasciare uno spazio libero sopra la testa del perno di espulsione. Se lo spessore è parte < 0.05" (1,5 mm), il passaggio dovrebbe essere pari al 20% dello spessore parte. Se lo spessore della parte è > 0.05" (1,5 mm), la distanza deve essere 0.01" (0,3 mm [2 1 a destra]).

**NOTA** Estrattore pallone testa del perno non superi il 20% (1/5th) di spessore della parte a punto di pin/part convergenza.

Smusso il lead-in bordo 45 ° (3 A destra )  
-Fate riferimento alla seguente tabella per smussolunghezza .


#### SMUSSARE LUNGHEZZA

Perno Espulsore DIA	SmussareLunghezza
0.04-0.08 (1,0-2,0 mm)	0.01 (0,3 mm)
0.10-0.20 (2,5-5,0 mm)	0.02 (0,4 mm)
0.24-0.40 (6,0-10,0 mm)	0.025 (0,6 mm)

Inserire il perno di espulsione con una H7/g6 misura standard (4 A destra).

Lamatura tasca testa estrattore nella piastra di espulsione 0.01" (0,3 mm [5 A destra ]) profondo MIN, tramite eiettore testa del perno DIA + 0.04" (1,0 mm [6 A destra ]).




## INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TIPICA)

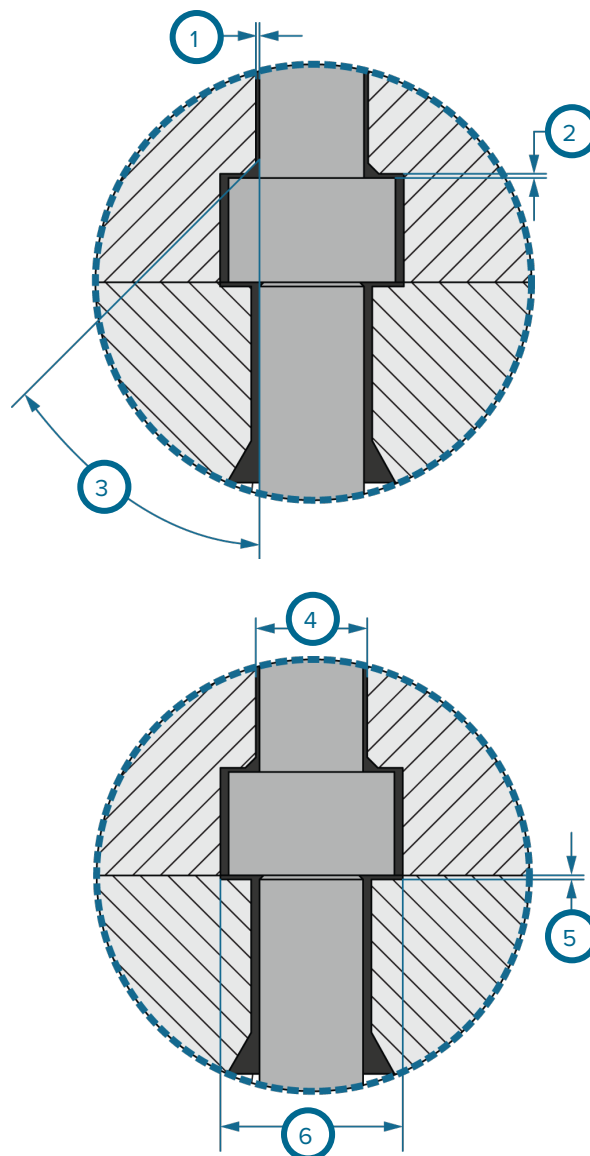


**AVVISO** Applicazioni pin trasferimento richiedono eiezione guidato; inosservanza può provocare danni o distruzione dei componenti.

- |   |   |
|---|---|
| 1 | 0.02" (0,5 mm) per lato MIN   |
| 2 | 20% spessore della parte se < 0.05" (1,5 mm), 0.01" (0,3 mm) se lo spessore parte > 0.05" (1,5 mm) <b>I</b> |
| 3 | Smusso 45 °, vedi tabella per smussolunghezza   |
| 4 | H7/g6 misura standard   |
| 5 | 0.01" (0,3 mm) MIN  |
| 6 | espulsore testa del perno DIA + 0.04" (1,0 mm)  |


INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TESTA A TESTA)

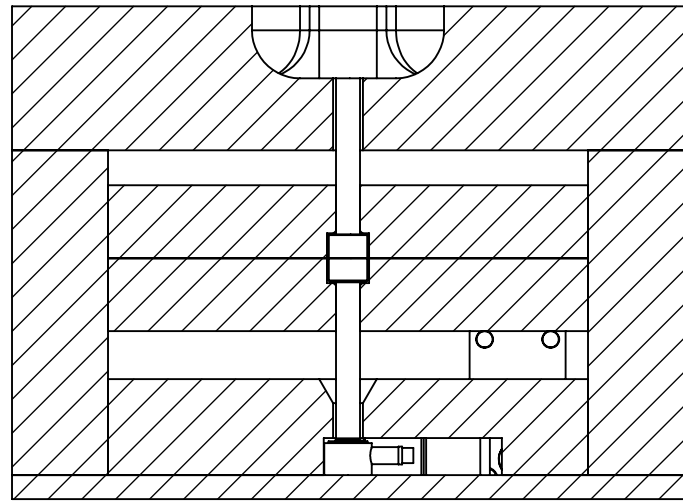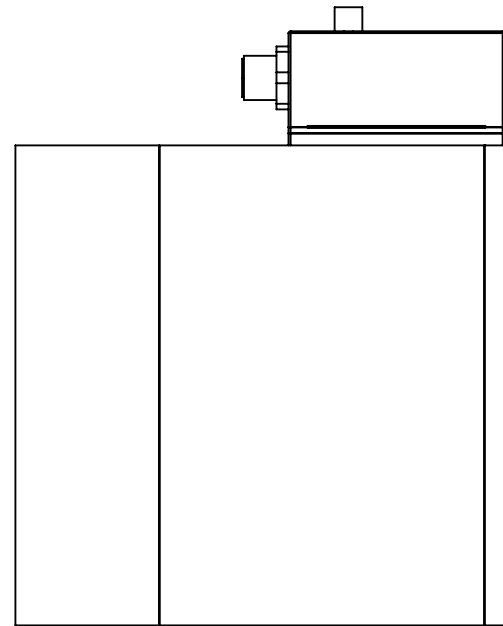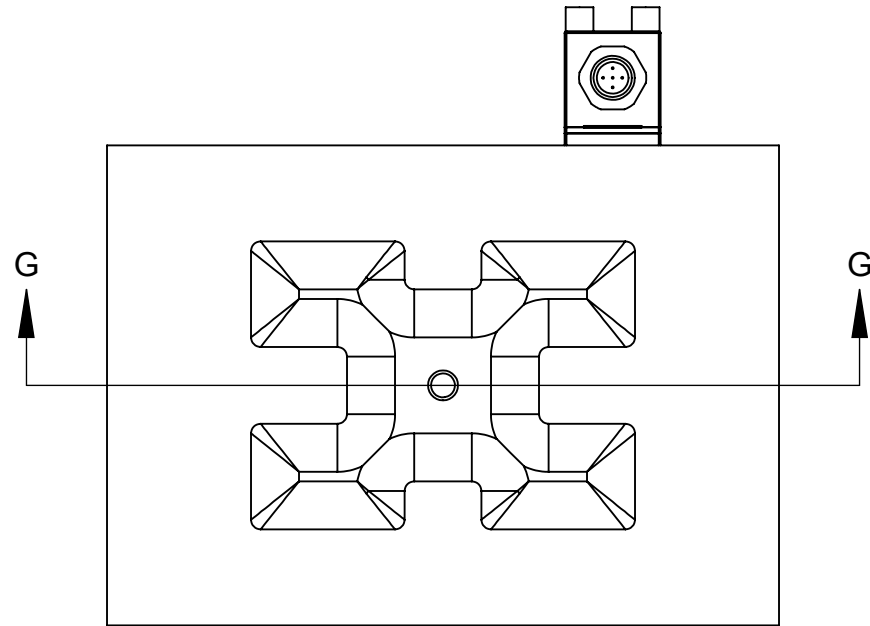

SECTION G-G  
SCALE 1 : 2

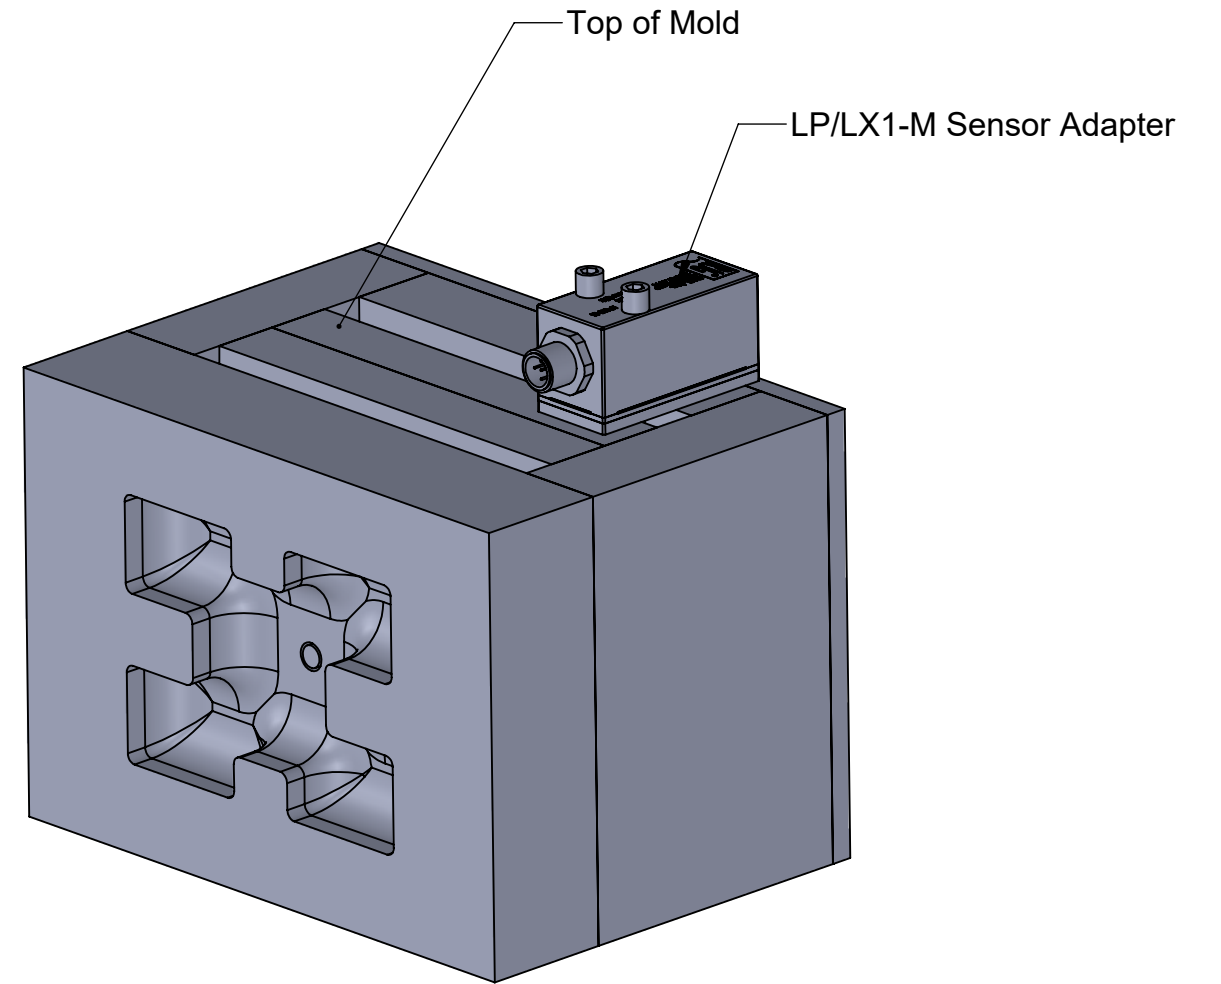

INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TESTA A TESTA)

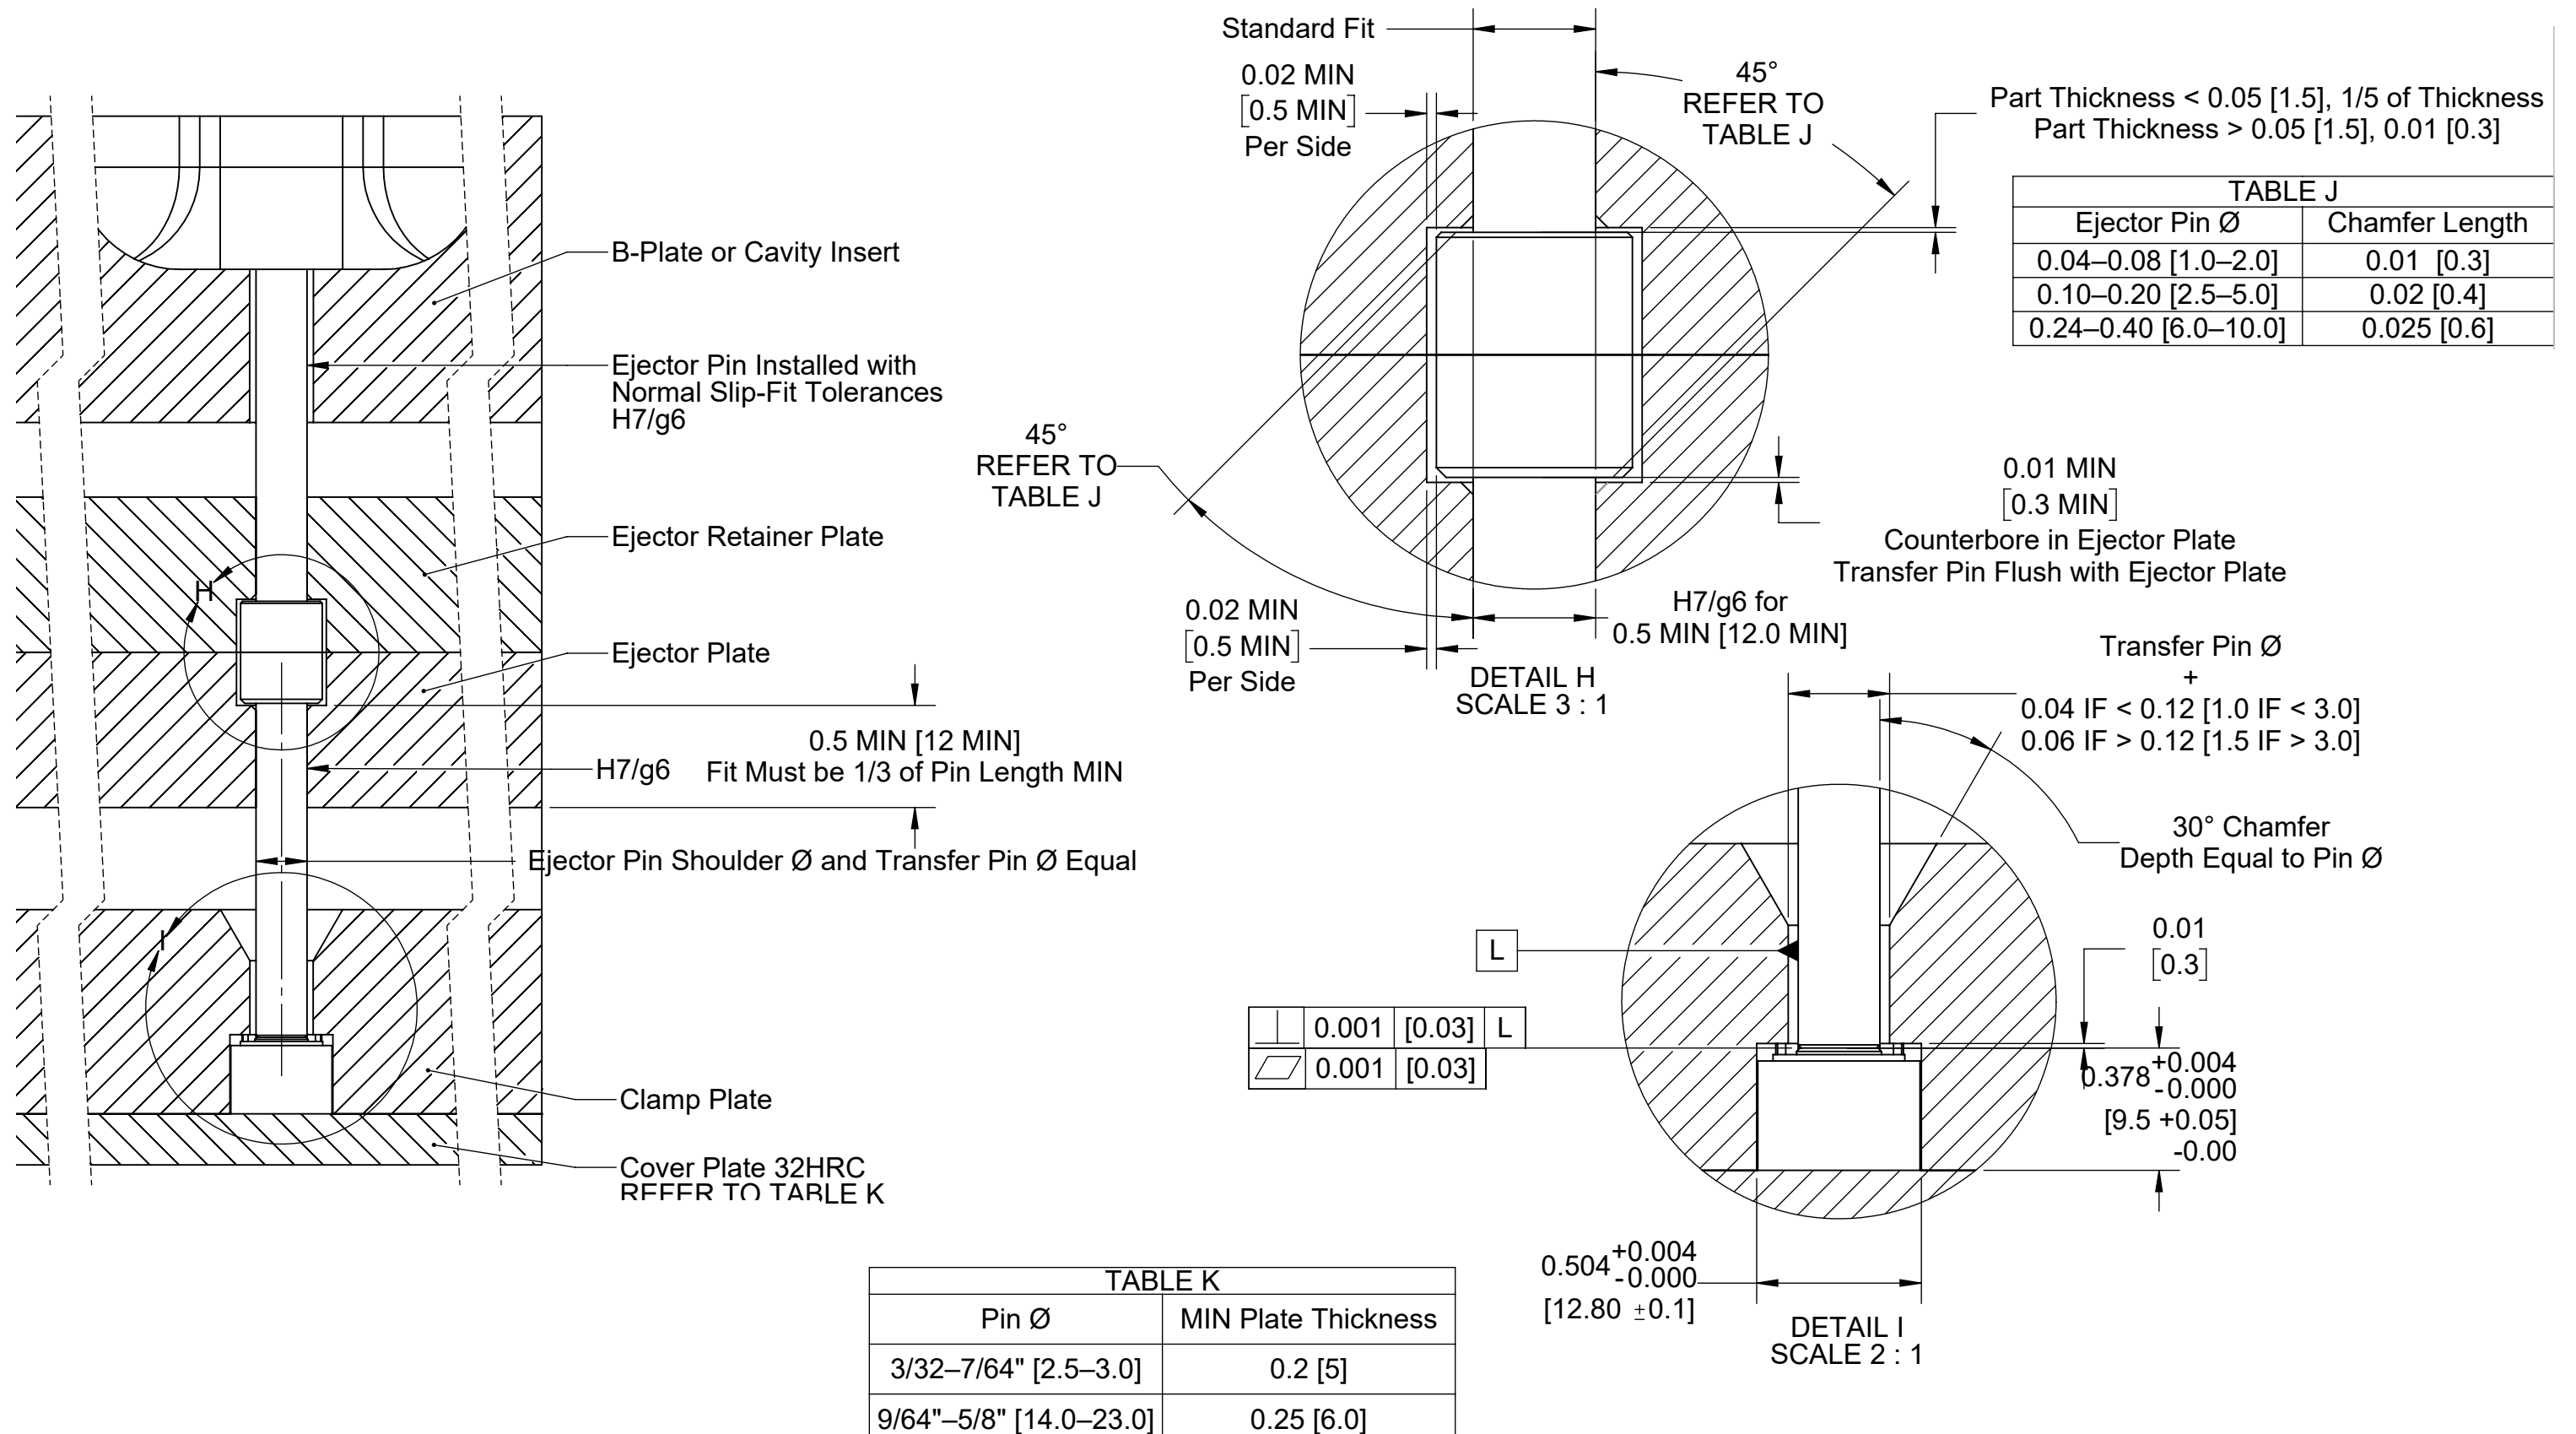

## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE (continua)

## INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TESTA A TESTA)

### 1. Tasca per Testina Sensore

Le tasche della testa del sensore sono lavorate nella piastra di fissaggio. Le tasche del sensore devono essere centrate sotto il perno di espulsione selezionato che misura  $0.504'' + 0.004 / -0.0$  (12,80 mm  $+0,1/-0,0$  [1 a destra]) DIA e  $0.378'' + 0.004 / -0.0$  (9,5 mm  $+0,05/-0,0$  [2 a destra]) di profondità, con uno spazio aggiuntivo di  $0.01''$  (0,3 mm [3 a destra]) MIN sopra la testa del sensore.


### 2. Tasca Albero Perno di Trasferimento

Scegliere un perno adatto eiettore e trasferimento per l'applicazione (vedere "Sensor and Ejector Pin Size" a pagina 2). Eiettore e perno trasferimento deve essere concentrica all'interno  $0.030''$  (0,76 mm) o 10% del diametro estrattore-seconda del valore minore. L'espulsore e il perno di trasferimento devono avere lo stesso diametro.

tasche perno trasferimento devono essere centrate sotto il perno di espulsione selezionata.

Macchina tasca una per l'albero perno dalla tasca testa sensore attraverso il morsetto piastra eguagliando il DIA perno trasferimento più  $0.04''$  (1,0 mm) se il pin DIA è  $< 0.12''$  (3,0 mm) DIA, o  $0,06''$  (1,5 mm) se il pin DIA è  $> 0.12''$  (3,0 mm [4 a destra]).

Smusso il trasferimento tasca testa del perno a  $30^\circ$  (5 a destra) per una profondità uguale al diametro del perno in uscita dimorsetto piatto.

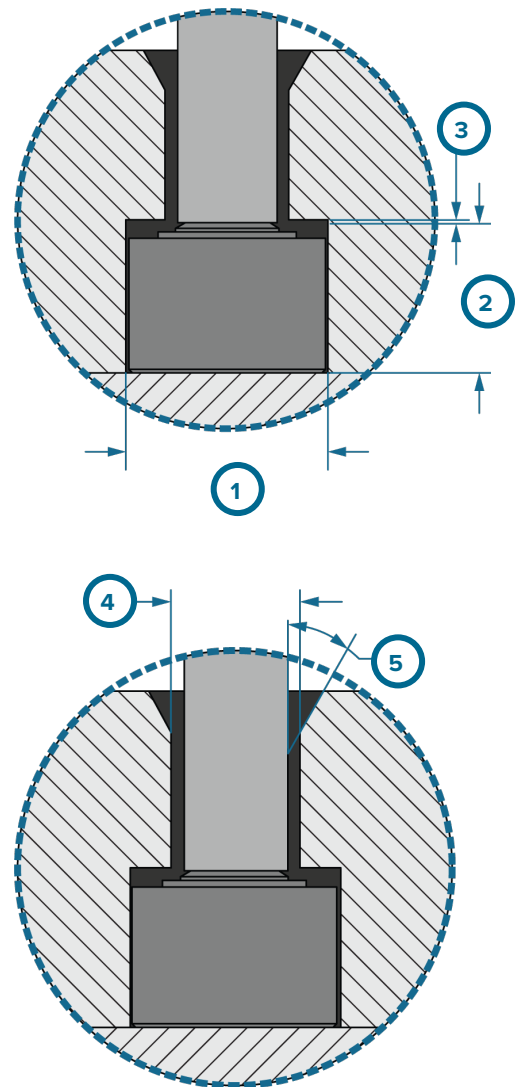

1	$0.504'' + 0.004 / -0.0$ (12,8 mm $+0,1/-0,0$ ) DIA
2	$0.378'' + 0.004 / -0.0$ (9,5 mm $+0,05/-0,0$ )
3	$0.01''$ (0,3 mm) MIN
4	perno di trasferimento DIA + $0.04''$ (1,0 mm) se $< 0.12''$ (3,0 mm), OPPURE + $0.06''$ (1,5 mm) se $> 0.12''$ (3,0 mm)
5	$30^\circ$ smusso, Depth=Pin DIA

## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE (continua)

### 3. Albero del Perno di Trasferimento e Tasca per la Testa

Macchina tasca una per l'albero perno trasferimento nella piastra di espulsione con una H7/g6 adatta per 0.5" (12 mm [1 A destra ]) MIN.

Lavorare una tasca per la testa del perno di trasferimento nella piastra di espulsione che sia uguale alla testa del perno di trasferimento DIA più 0.02" (0,5 mm [2 a destra]) MIN per lato. Consentire 0.01" (0,3 mm [3 A destra ]) MIN pallone sotto testa del perno. Smusso il trasferimento perno tasca testa a 45 ° (4 A destra) .

### 4. Tasca per la Testa del Perno di Espulsione

Macchina una tasca per la testa estrattore nella piastra di fermo di espulsione che è uguale alla DIA testa perno estrattore più 0.02" (0,5 mm [5 A destra ]) MIN per lato.



Lasciare uno spazio libero sopra la testa del perno di espulsione. Se lo spessore è parte < 0.05" (1,5 mm), il passaggio dovrebbe essere pari al 20% dello spessore parte. Se lo spessore della parte è > 0.05" (1,5 mm), la distanza deve essere 0.01" (0,3 mm [6 1 a destra]).

❗ **NOTA** Estrattore pallone testa del perno non superi il 20% (1/5th) di spessore della parte a punto di pin/part convergenza.

Smusso il lead-in bordo 45 ° (7 A destra) .

⚠ **AVVISO** Applicazioni pin trasferimento richiedono eiezione guidato; inosservanza può provocare danni o distruzione dei componenti.

## INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TESTA A TESTA)

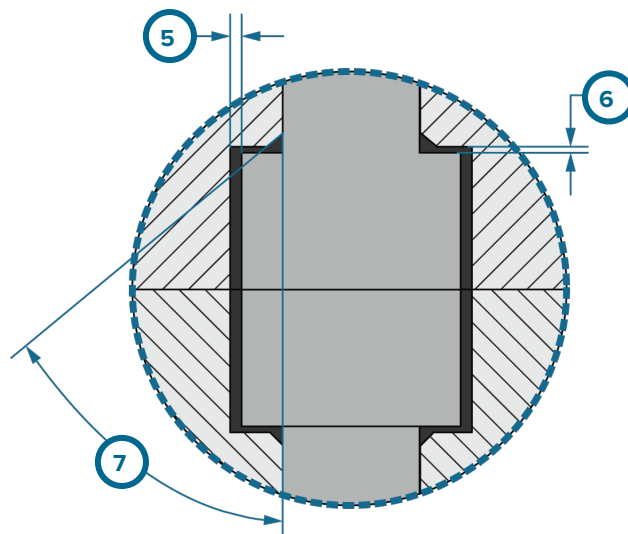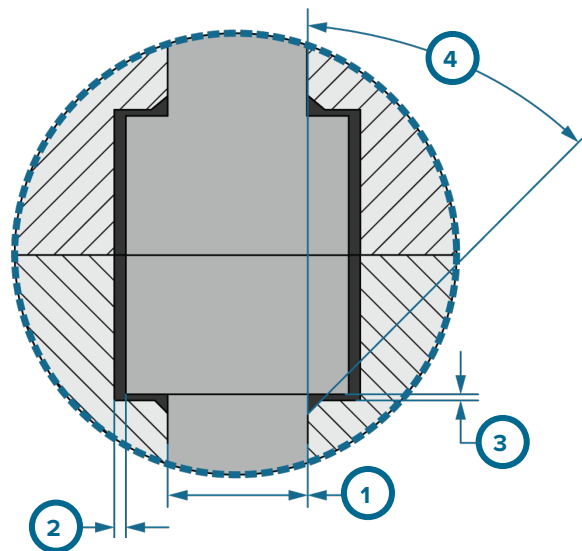

1 H7/g6 per 0.5" (12 mm) MIN

2 0.02" (0,5 mm) per lato MIN

3 0.01" (0,3 mm) MIN

4 45 ° Smusso, fare riferimento alla Tabella J a pagina 15

5 0.02" (0,5 mm) per lato MIN


6 20% spessore della parte se < 0,05" (1,5 mm), 0.01" (0,3 mm) se lo spessore parte > 0,05" (1,5 mm) 1

7 45 ° Smusso, fare riferimento alla Tabella J a pagina 15

## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE *(continua)*

### PIASTRA DI COPERTURA: INSTALLAZIONI DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO

La piastra di copertura deve essere fatta di SAE 1080 acciaio (AFNOR XC70/XC80), 32HRC. La piastra di copertura può essere, tutta la piastra supplementare aggiunto alla pila e fissato con viti (sotto, a sinistra), Oppure una piastra integrata fatta da incorporare nel morsetto piatto e fissato con viti (sotto, a destra).

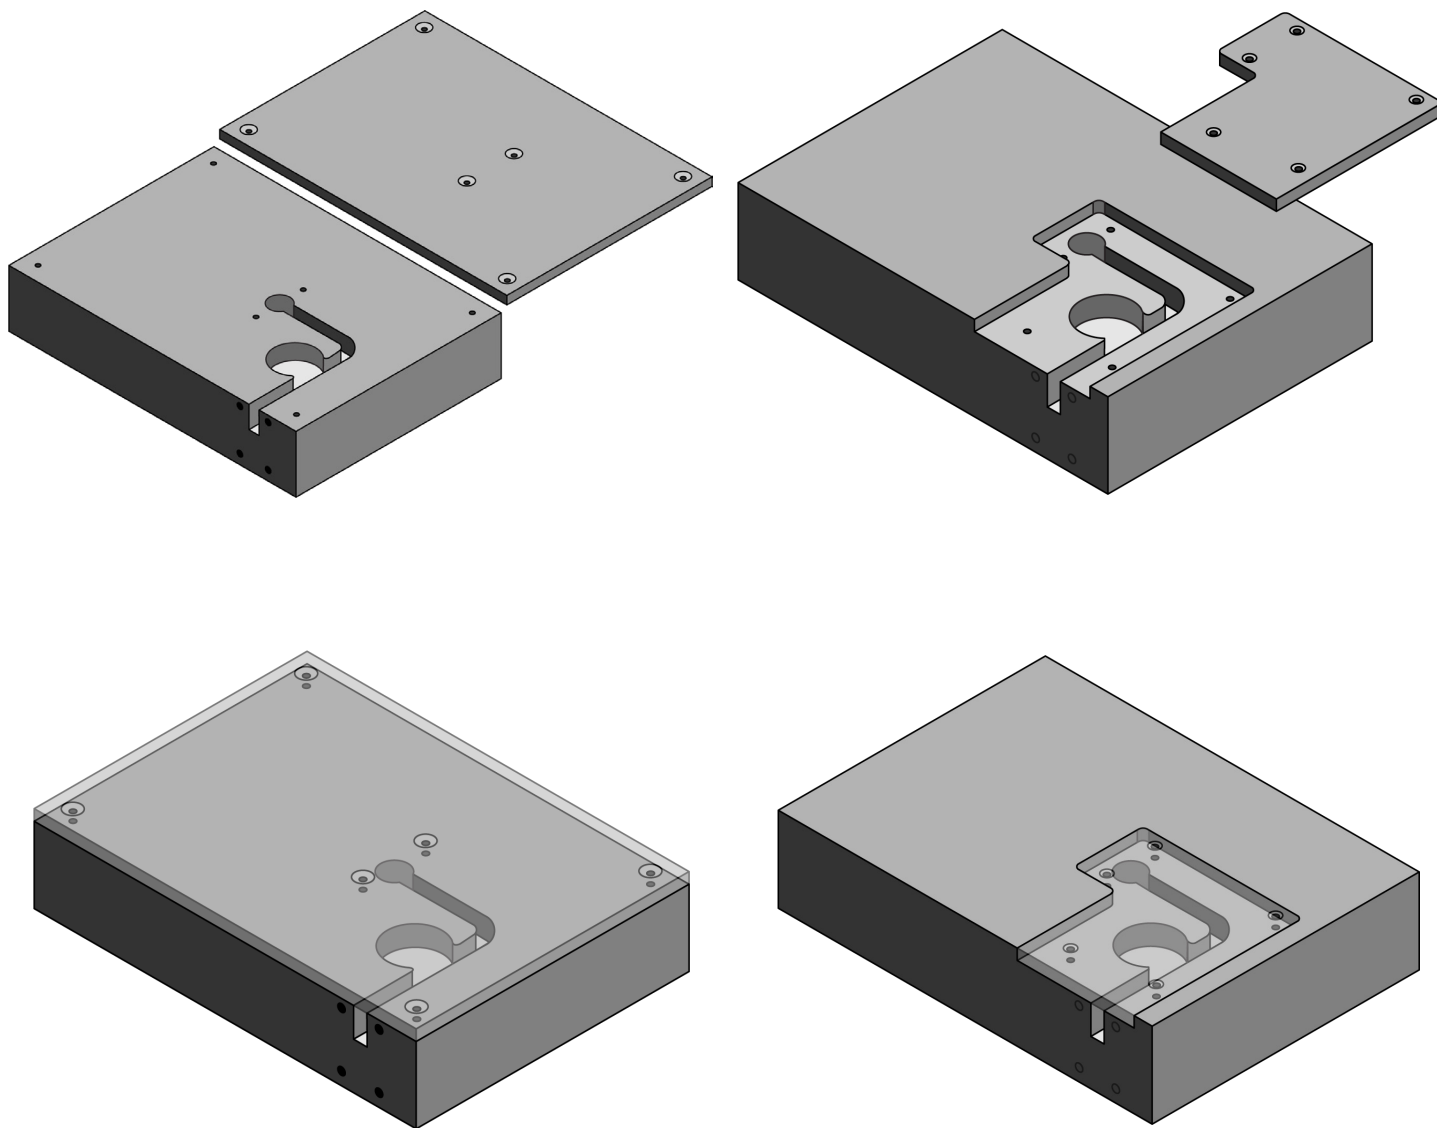

## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE (continua)

### PIASTRA DI COPERTURA – INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO

Lo spessore minimo piastra di copertura (1 A destra), Indipendentemente dal sensore ritengo metodo della piastra, corrisponde al sensorevigore modello gamma, come mostrato nella tabella sottostante.


#### PIASTRA DI COPERTURA SPESSORE MIN

Perno Ø	Spessore Piastra MIN	Fermaglio
3/32–7/64” (2.5–3.0 mm)	0.2” (5,0 mm)	8-36 (M4)
9/64–5/8” (4.0–23.0 mm)	0.25” (6,0 mm)	10-32 (M5)

fresare vite teste e installare (2 A destra) Nella piastra di copertura su ciascun lato del diametro del sensore per evitare qualsiasi flessione della copertura; incorporare e installare altroviti se necessario per garantire la copertura. RJG raccomanda l'uso di 8-36 o 10-32 (M4 o M5).

① **NOTA** *fresare vite teste per elementi di fissaggio della piastra di copertura per impedire sporgenza della testa dalla piastra.*



Morsetto progettazione piastra di copertura è determinata dal cliente. Contattare l'assistenza clienti RJG (vedipagina 55 per le informazioni di contatto) per le domande.

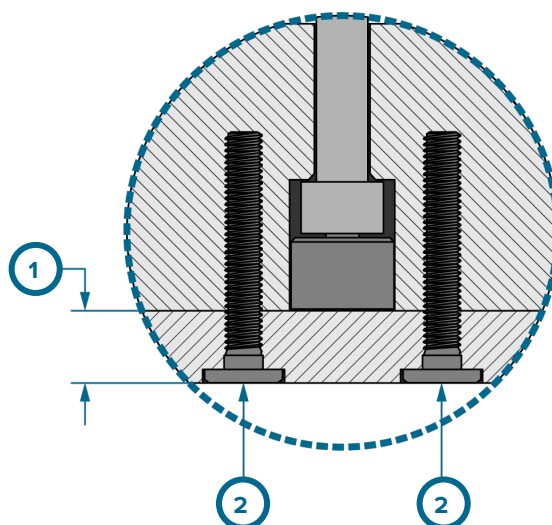

1 Spessore piastra di copertura, MIN (fare riferimento alla tabella)

2 Coperchioviti 8-36 o 10-32 (M4 o M5)

INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI ESPULSIONE

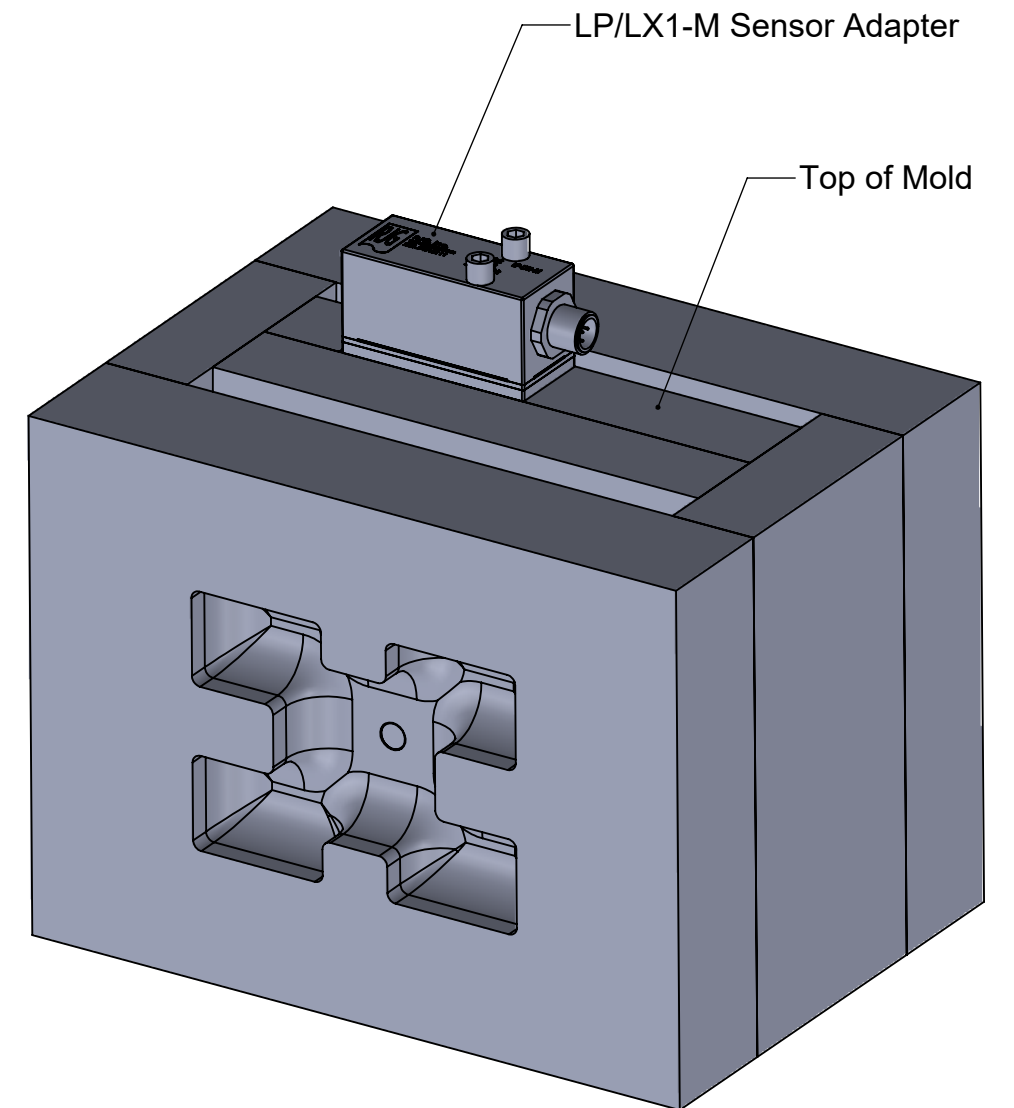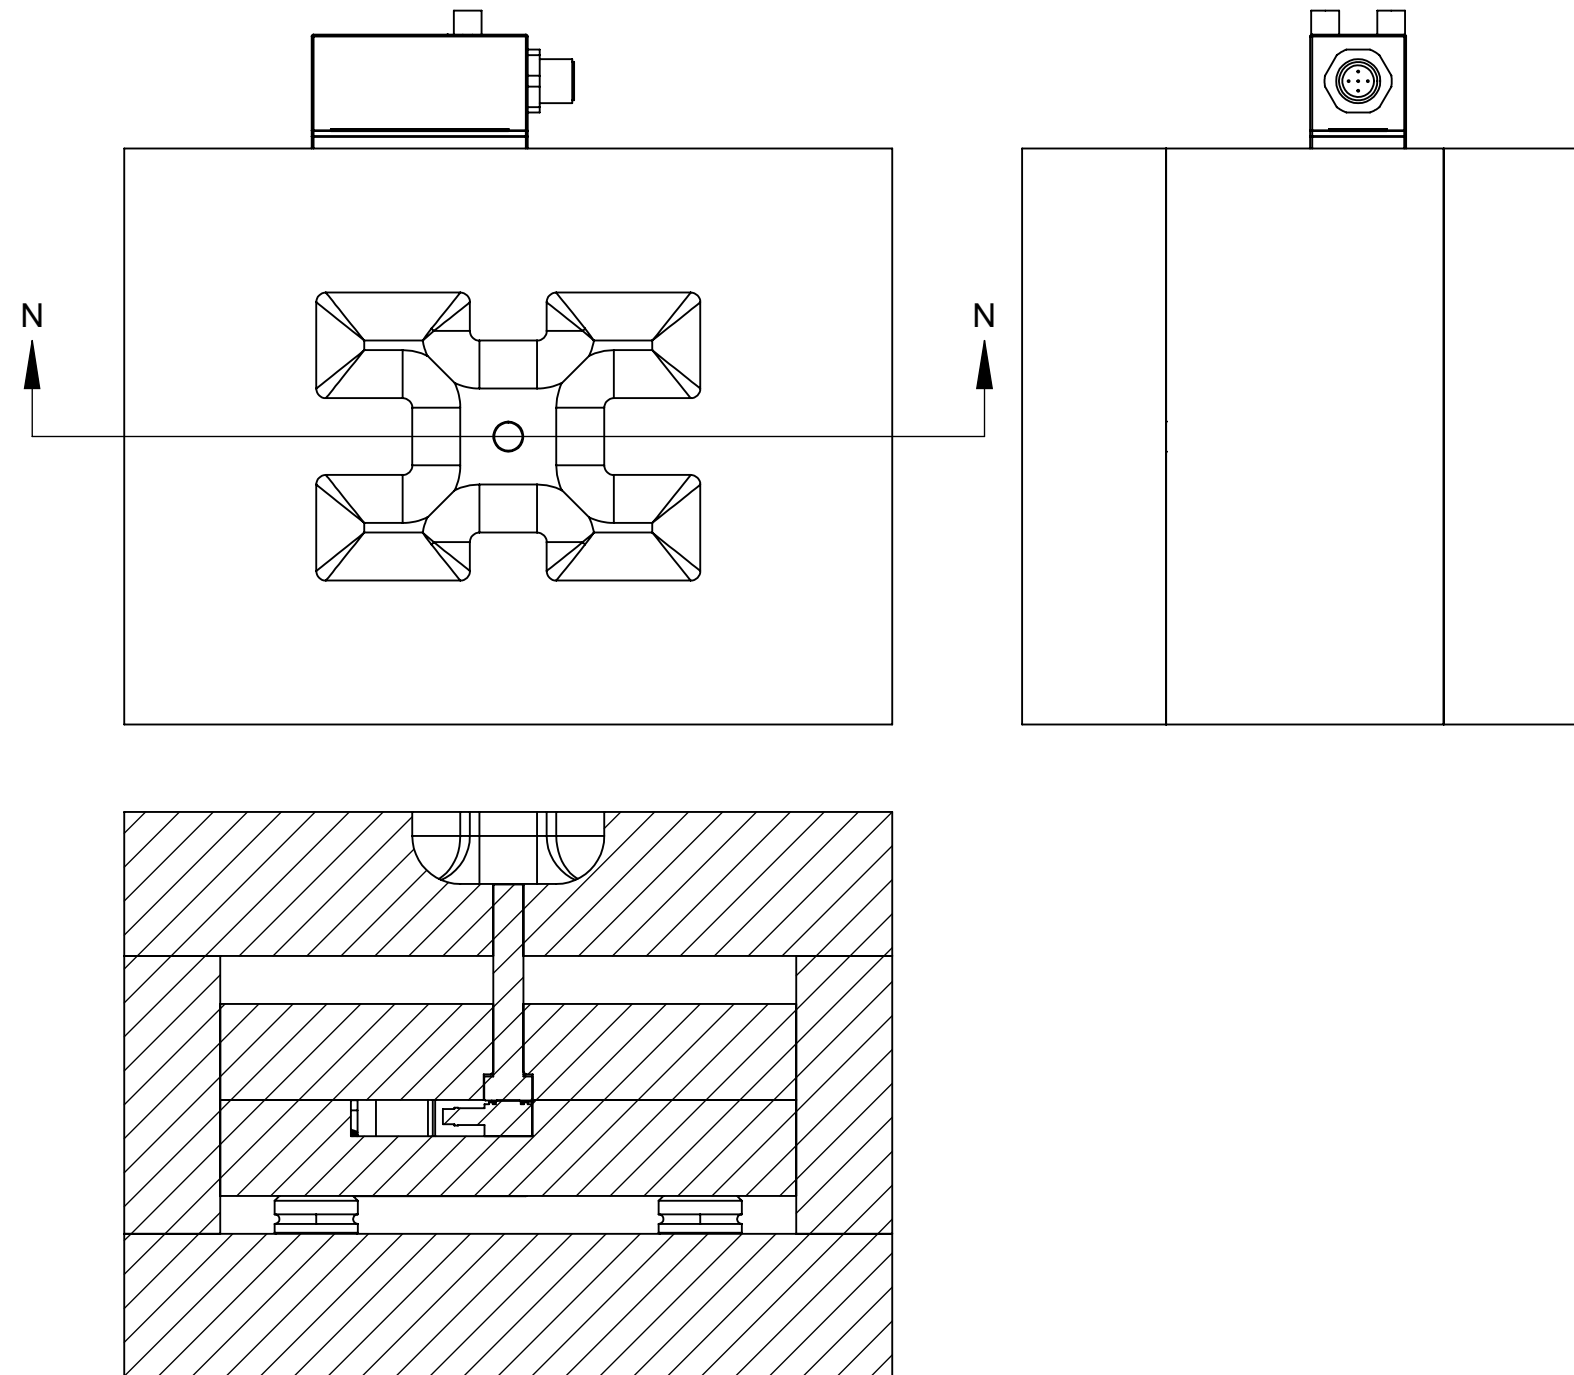

INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI ESPULSIONE

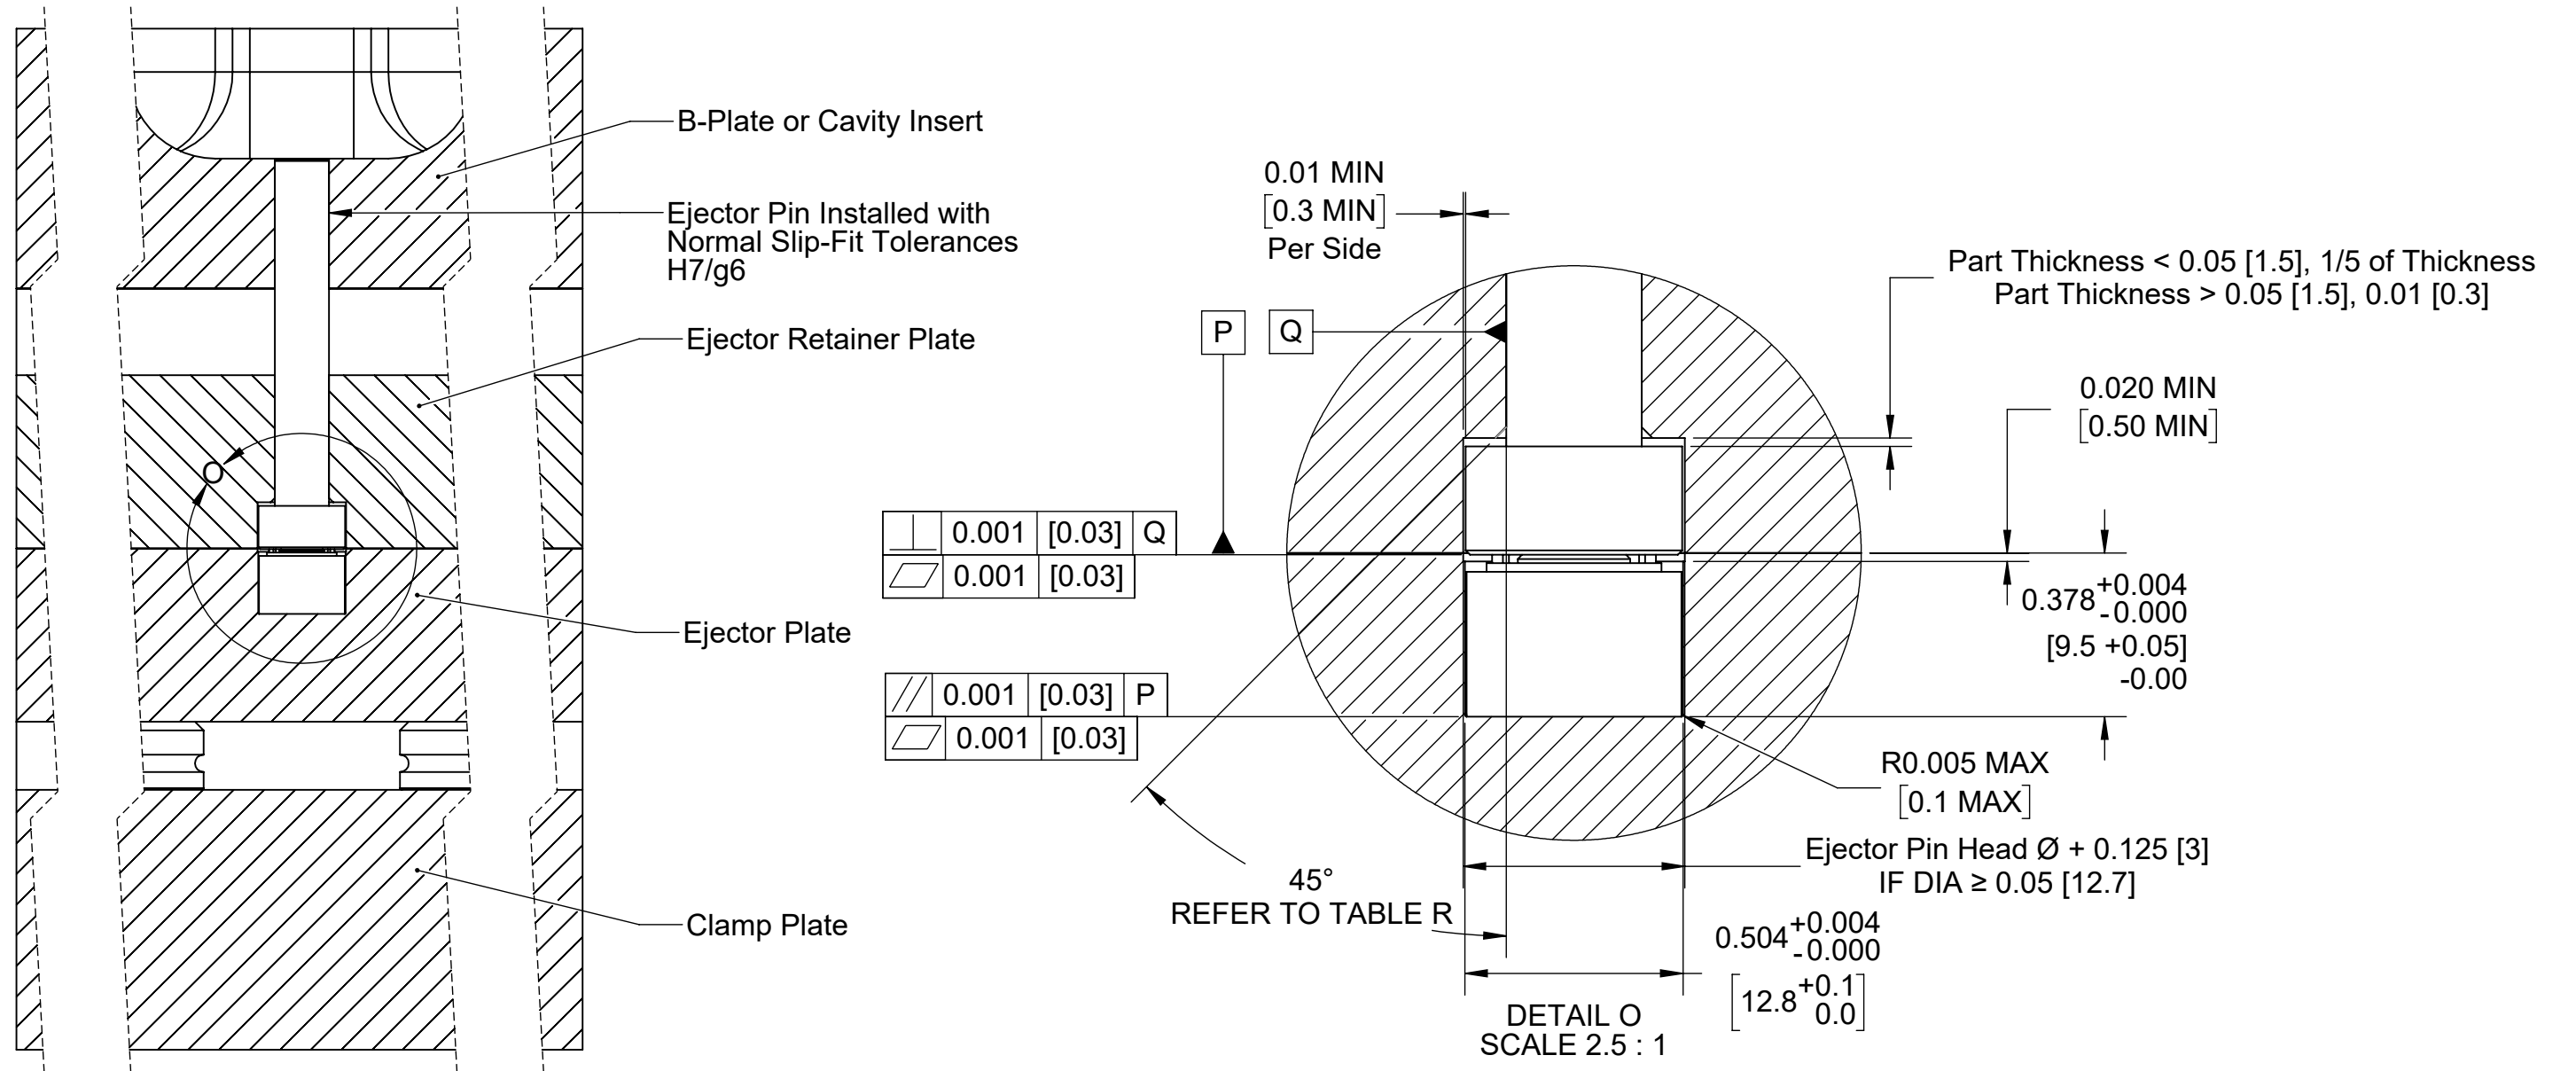


TABLE R	
Ejector Pin Ø	Chamfer Length
0.04–0.08 [1.0–2.0]	0.01 [0.3]
0.10–0.20 [2.5–5.0]	0.02 [0.4]
0.24–0.40 [6.0–10.0]	0.025 [0.6]

**1. Sensore Pocket Lavorazioni**

Le tasche dei sensori sono lavorate nella piastra di espulsione. Le tasche devono essere centrate sotto il perno di espulsione selezionato che misura 0.504 "+ 0.004 / -0.0 (12,8 mm +0,1/-0,0 [1 a destra]) DIA e 0.378" + 0.004 / -0.0 (9,5 mm +0,05 / -0,0 [2 a destra]) in profondità.

- Use a 5/16" "dead sharp" end mill to achieve correct radius—sensor pocket corner radius MAX R 0.005" (0,10 mm [3 at right]).




Se l'espulsore testa del perno DIA è maggiore di 0.50" (12,7 mm), una lamatura macchina nella piastra di espulsione uguale alla DIA perno estrattorepiù 0.125" (3 mm) MIN da 0.02" (0,5 mm) MIN profondità per consentire la testa del perno di espulsione per cancellare la piastra e riposare solo sul sensore quando sottopressione (4 & 5 A destra).

**2. Tasca per Espulsore**

Scegliere un espulsore appropriato per l'applicazione (fare riferimento a "Sensor and Ejector Pin Size" a pagina 2). Macchina una tasca per la testa estrattore nella piastra di fermo di espulsione che è uguale alla DIA testa perno estrattorepiù 0.01" (0,3 mm [6 A destra]) MIN per lato tramite eiettore altezza perno più 0.01" (0,3 mm [7 I A destra]) MIN per eliminare potenziali precarico sul sensore quando installato.


**NOTA** Estrattore pallone testa del perno non superi il 20% (1/5th) di spessore della parte a punto di pin/part convergenza.

Base foro per estrattori ISO Gioco standard fit H7g6-H7g6 è un accoppiamento di scorrimento adatto per accoppiamenti spilli precisione.

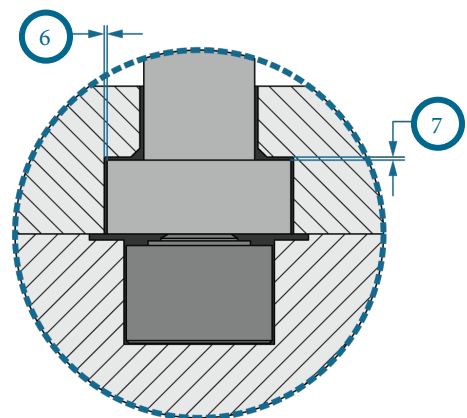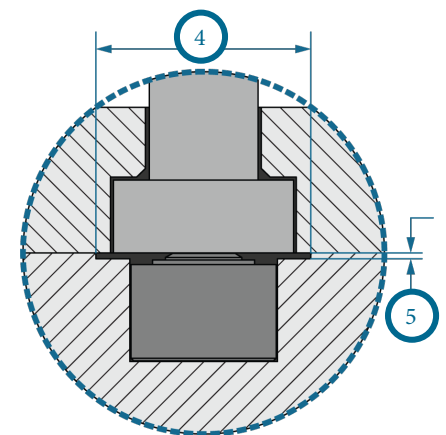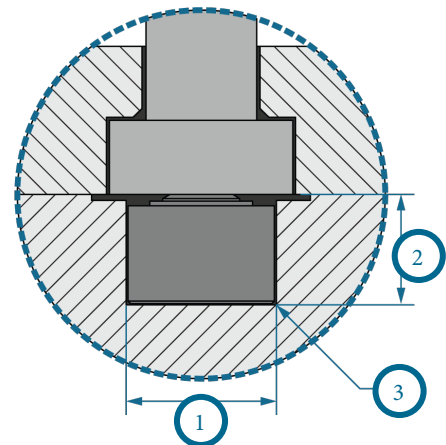

<b>1</b> $\varnothing$ 0.504" +0.004/-0.0 (12,8 mm +0,1/-0,0)	<b>5</b> 0.02" (0,5 mm) MIN
<b>2</b> 0.378" +0.004/-0.0 (9,5 mm + 0,05/-0,0)	<b>6</b> 0.01" (0,3 mm) per lato MIN
<b>3</b> 0.005" (0,10 mm) MAX R.	<b>7</b> 20% di spessore della parte se $\leq$ 0.05 "(1,5 mm), 0.01" (0,3 mm) se lo spessore della parte $>$ 0.05 "(1,5 mm) <b>I</b>
<b>4</b> Pin capo DIA + 0.125" (3 mm), SE DIA $\geq$ 0.50" (12,7 mm)	

**SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE (continua)**  
**STELO DEL SENSORE E CANALI DEL CAVO**

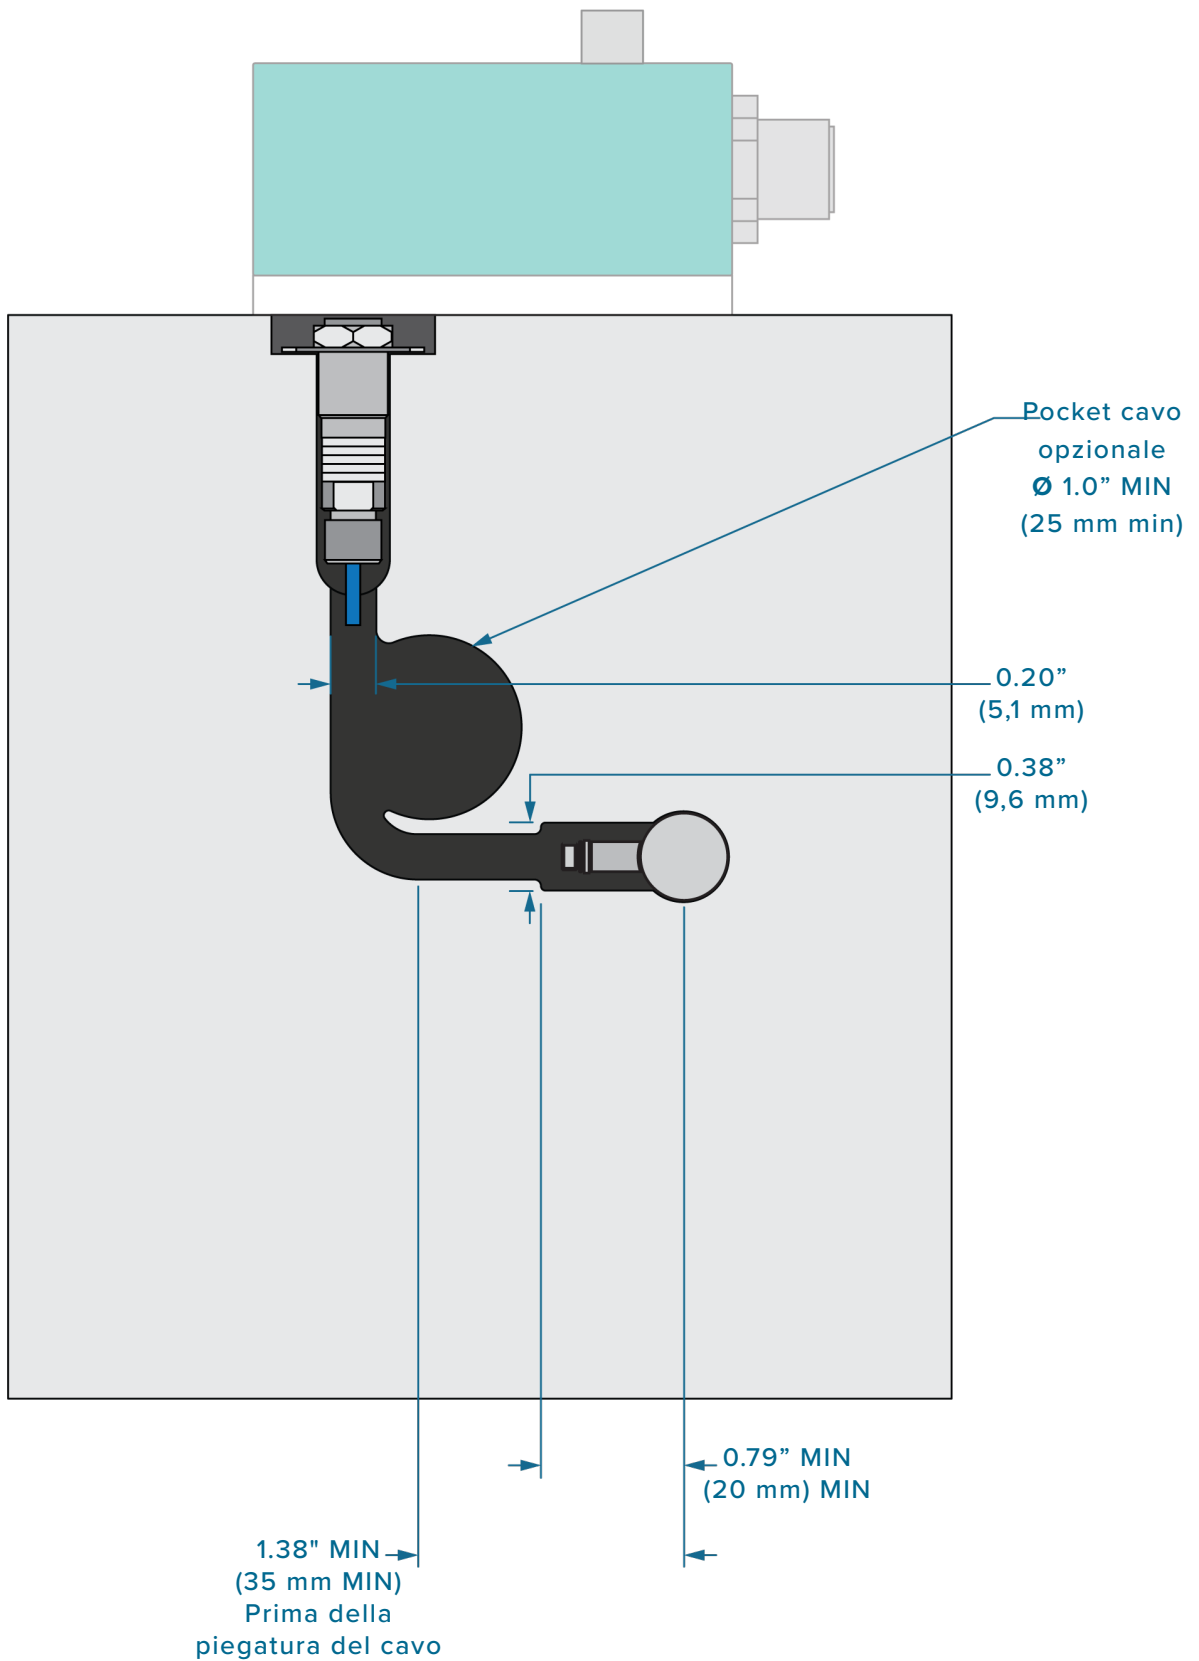

## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE (continua)

### STELO DEL SENSORE E CANALI DEL CAVO

#### 1. Stelo del sensore

- Lavorare una tasca per lo stelo del sensore per 0.79" (20 mm [1] a destra) MIN in lunghezza di 0.38" (9,6 mm [2] A destra)) largo, la stessa profondità del sensore.

#### 2. Canale del cavo del sensore




- Lavorare un canale via cavolarghezza e profondità di 0.20" (5,1 mm [3] A destra)) dopo lo stelo del sensore.

#### 3. Curvatura del Cavo del Sensore

- Il cavo del sensore non deve essere piegato entro 1.38" (35 mm [4] a destra) MIN del centro della testa del sensore.

#### 4. Eccesso Pocket Cable

- Se necessario, una tasca cavo può essere lavorato per memorizzare il cavo in eccesso. Ciò richiede una tasca di 1.0" (25,4 mm [5] A destra)) DIA MIN per il cavo da avvolgere.

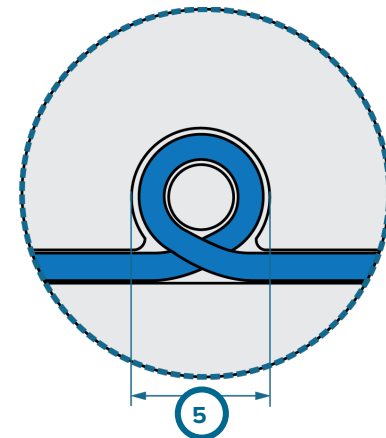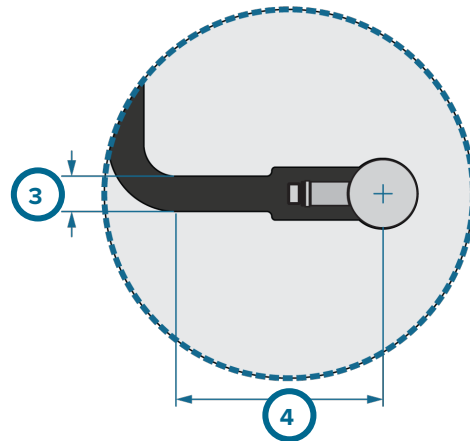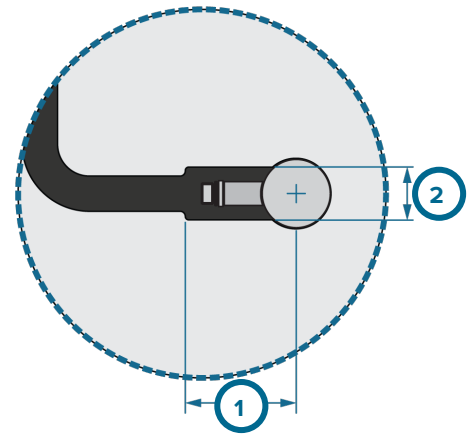


1	0.79" (20 mm) MIN
2	0.38" (9,6 mm)
3	0.20" (5,1 mm)
4	1.38" (35,0 mm) MIN dal centro della testa del sensore
5	∅ 1.0" (25,4 mm) MIN

## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE (continua)

### CAVO DEL SENSORE DI RITENZIONE


Sensore strategie di conservazione cavo devono essere considerati durante la fase di progettazione dello stampo. I cavi non sono spesso l'esatta dimensione necessaria, o non facilmente rimangono nei canali via cavo durante il montaggio e devono essere conservati utilizzando uno o più dei seguenti metodi.

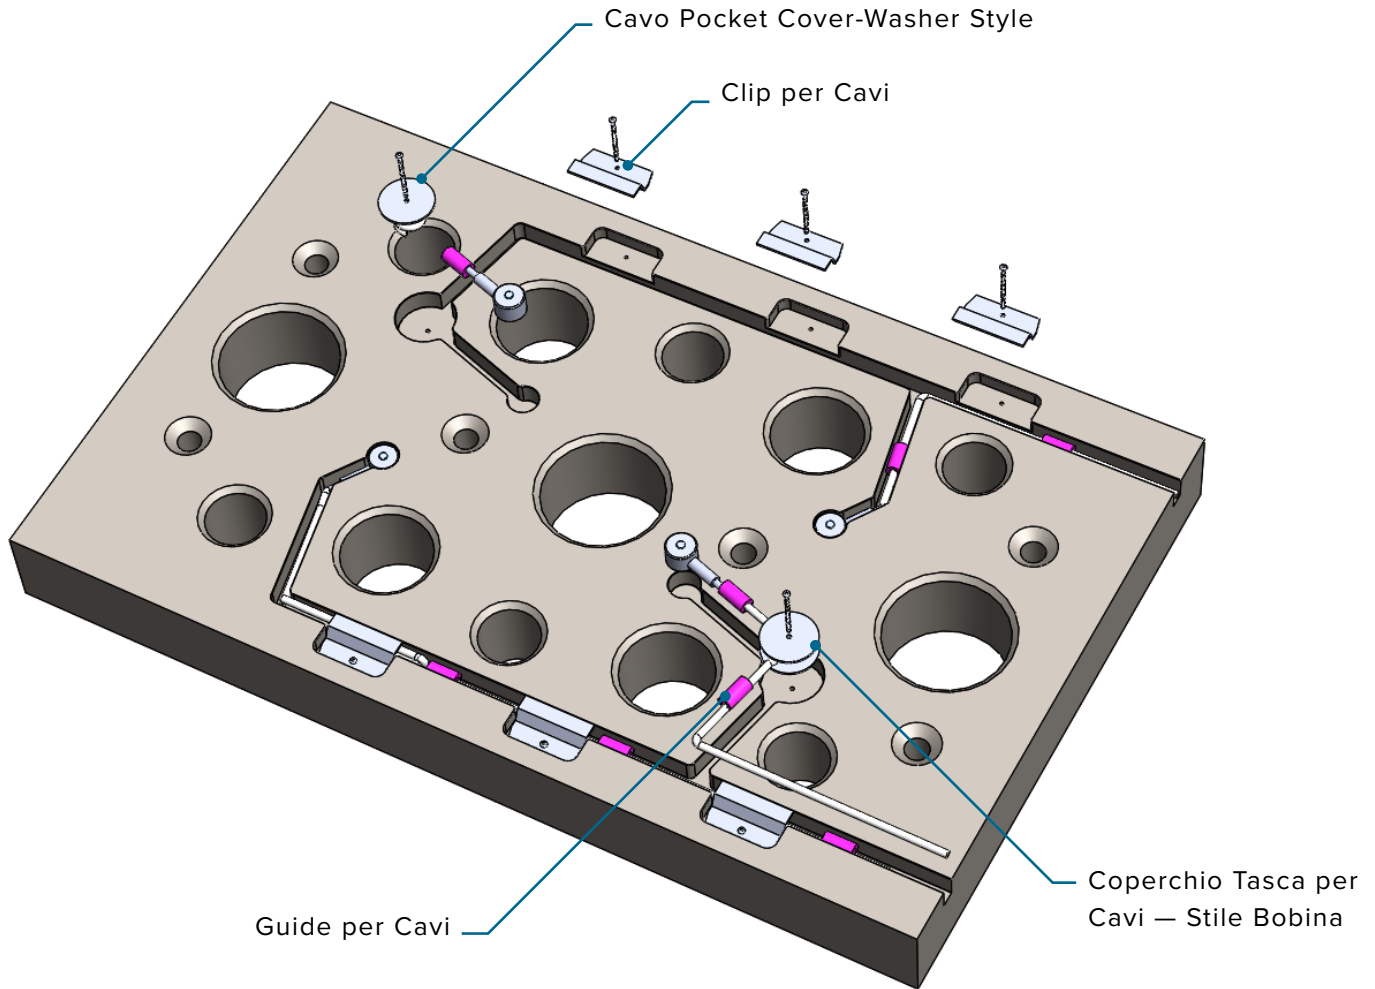

## SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE *(continua)*


### 1. Guide per Cavi

Utilizzare passacavi autobloccanti (1 A destra) nei canali via cavo per trattenere il cavo del sensore. Passacavi sono tubi di gomma di silicone con una fessura in loro per accogliere il cavo del sensore; passacavi adattano perfettamente all'interno delle dimensioni del canale via cavo fornito.

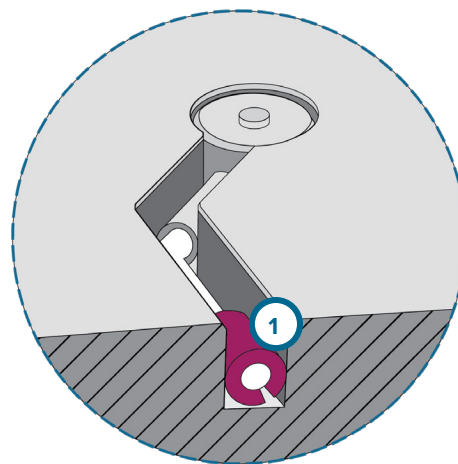


### 2. Copertine avo Pocket

Se tasche cavo in eccesso sono presenti, può essere utile fornire una copertura (2 A destra) per la tasca del cavo con il quale mantenere cavo supplementare. Sebbene RJG attualmente non fornisce una soluzione specifica per questa applicazione, dischi di plastica o di metallo con un foro posizione centrale, trattenute da un unico bullone attraverso il centro, possono essere utilizzati per mantenere facilmente il cavo all'interno della tasca. In alternativa, un bobbin-style dispositivo può essere utilizzato in modo simile a trattenere cavo all'interno di una tasca.

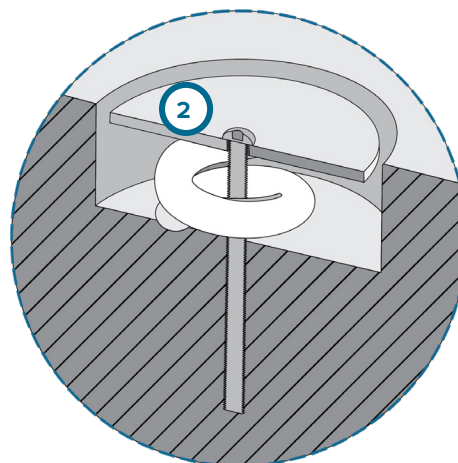

### 3. Clip per Cavi

Cavi possono essere conservati in canali utilizzando fascette per cavi (3 A destra); RJG non fornisce attualmente questa soluzione. Le clip possono essere formate da lamiera o lamiera e trattenute dalla macchinaviti. Le clip possono integrare o sostituire l'uso di guide di cavo in gomma siliconica, consentendo un più facile assemblaggio dello strumento.

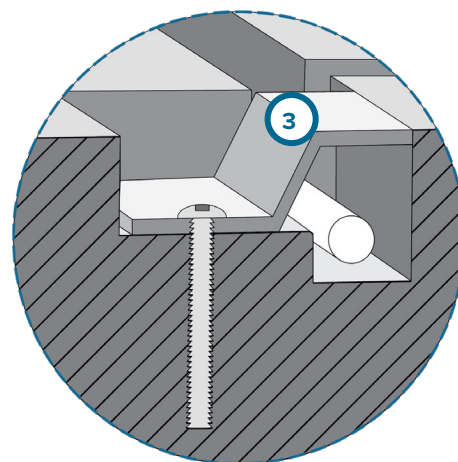

### 4. Stucco di ritenzione del cavo

- Utilizzare lo stucco per la ritenzione dei cavi per trattenere i sensori nei punti in cui le guide dei cavi autobloccanti non saranno efficaci, ad esempio più canali del cavo del sensore.

## INSTALLAZIONI NON STANDARD

### STATICO (SENZA MOVIMENTO) ESTRATTORE PINS

Mentre cavità pressione Sensore installazione con lo spostamento, o “di lavoro” estrattori è raccomandato, in alcune situazioni un perno “statica” non in movimento o deve essere utilizzata. Nella maggior parte dei casi, perni statici vengono installati direttamente nella piastra cavità, o in un inserto a cavità. In alcuni casi, perni statiche estenderà attraverso molteplici piastre, ad esempio applicazioni che estendono indietro almorsetto piatto. Leggere e seguire tutte le istruzioni e fare riferimento alle figure fornite per installare correttamente i sensori con i perni di espulsione statici.

#### 1. Statico espulsione Pins Panoramica

Estrattori statici sono perni collocati al di sopra di sensori pulsante stile alla plastica trasferimento non muovendopressione nella cavità al sensore in un semistampo. Diversamente movimento estrattori che self-clean durante ogni ciclo di eiezione, perni statici possono consentire build-up di materiale intorno al perno soprtempo . Perni statici dovrebbero avere un O-ring sull'estremità del perno per impedire la contaminazione accumulo che contribuisce ad errori di misura, consentendo l'sensori di leggere con precisione oltretempo .

Installazione perno statico successo assicura costi di sensori e di installazione; facile manutenzione del sensore; flessibilità sensore e pin dimensionamento; e libertà nella posizione del sensore.


#### 2. Espulsore Pin Alesaggio e Lead-In

Fornire spazio nella tasca sensore per il sensore e il pin statico consentendo spazio sopra la testa del perno uguale a 1/5th dello spessore parte in posizione perno (1 A destra ) Se lo spessore parte è inferiore o uguale a 0,06” (1,5 mm), o 0,012” (0,3 mm [ 1 A destra ]) se lo spessore parte in posizione pin è maggiore di 0,06” (1,5 mm).

Dal sensore e la testa del perno tasca, prevedere una distanza di diametro perno più 0.06” (1,5 mm [ 2 A destra]).

Passo verso il basso il foro di un foro estrattore standard H7/g6 (3 sopra ) (In cui il perno di espulsione è in grado di muoversi liberamente) prima cavità per fornire una superficie di tenuta

### INSTALLAZIONE STATICA DEL PERNO

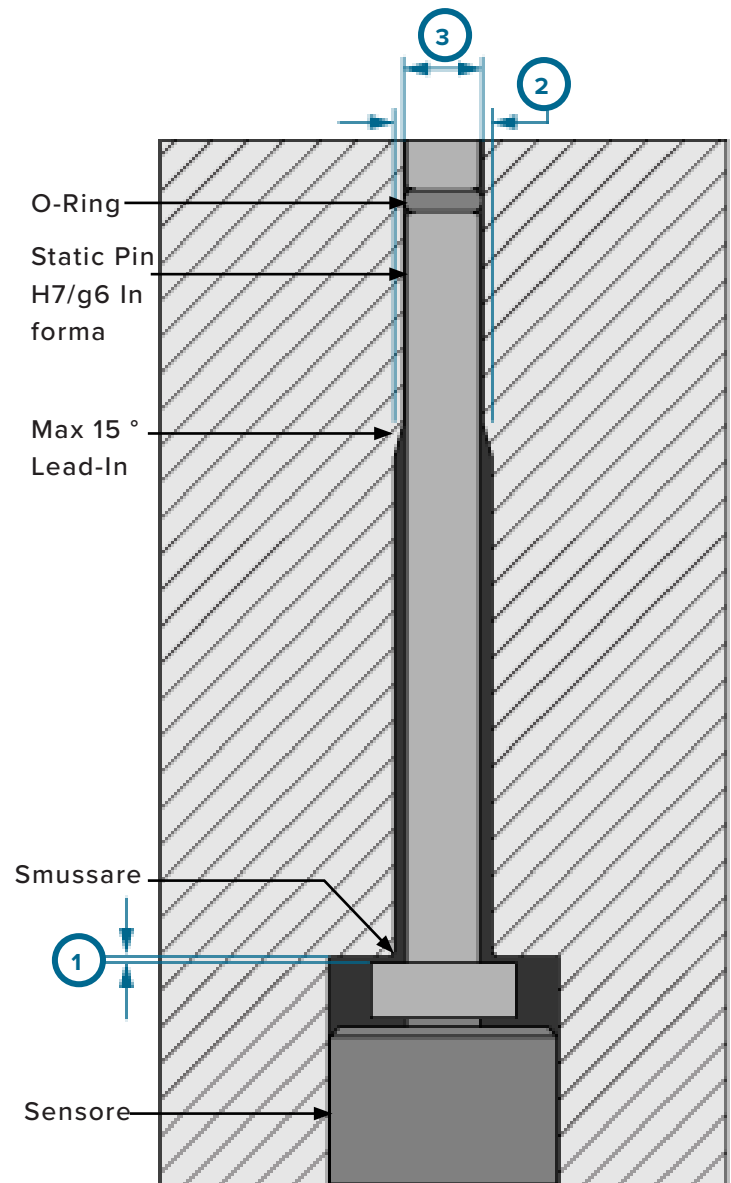

**AVVISO** Queste linee guida sono per perni 3/32” (2,5 mm) diametro uguale o maggiore. Si prega di contattare l'assistenza clienti RJG per l'installazione di perni statici più piccolo 3/32” (2,5 mm) di diametro

per l'O-ring alla fine del perno statico. Smusso la transizione tra il sensore e la testa del perno tasca ed il foro del perno, e anche la transizione tra il foro perno e montaggio standard a conclusione del perno (non più di 30°/15° per lato).

## INSTALLAZIONI NON STANDARD (continua)

### 3. O-ring Dimensionamento

O-ring sizes are designated by inside diameter (ID [1 at right]) and cross section (CS [2 at right]), usually in inches. Un O-ring 0.072 X 0.036 avrebbe un ID di 0.072" e un CS di 0,036" .

L'O-ring è installata nella scanalatura del perno estrattore. The groove is measured by diameter (3 at right) and width (4 at right). Il diametro è tagliato per assicurare tratto-ring 0-10%. La profondità viene tagliato a garantire compressione-ring 20-35%. Garantire la boa prima O-Ring scanalatura è 0.030" (0,76 mm [5 [ A destra ]]) MIN per steelsafe. Contatto RJG® per l'assistenza nella dimensionamento e tolleranze O-rings e requisiti di installazione. Fare riferimento alla tabella qui sotto per RJG raccomandato, in magazzino O-rings.

### 4. Installazione dell'o-ring


Installazione O-ring improprio può causare rotture se viene estratta dal bordo tagliente estrattore. Utilizzare uno strumento di installazione costruito del stesso diametro del perno espulsore, con un'estremità rastremata.

L'estremità può essere macinato, solitamente da una mola, e lucidato da una ruota filo per rimuovere eventuali sbavature. Far scorrere l'O-ring sull'estremità rastremata dell'utensile di installazione, e quindi far scorrere sull'estremità del perno statico. (Fare riferimento alle figure a destra.)

### 5. Pin e O-Ring di installazione Bore

Utilizzare un lubrificante O-ring per evitare danni quando si inserisce il perno nel foro. Molti i lubrificanti a base di silicone possono danneggiare gli O-ring in silicone. RJG, Inc. raccomanda P-80 THIX lubrificante internazionale Products Corporation (<http://www.ipcol.com/shopexd.asp?id=31>). Ruotare il perno mentre viene inserito per facilitare l'installazione e limitare danni potenziali O-ring.

### PERNI ESPULSORI STATICI (NON IN MOVIMENTO)

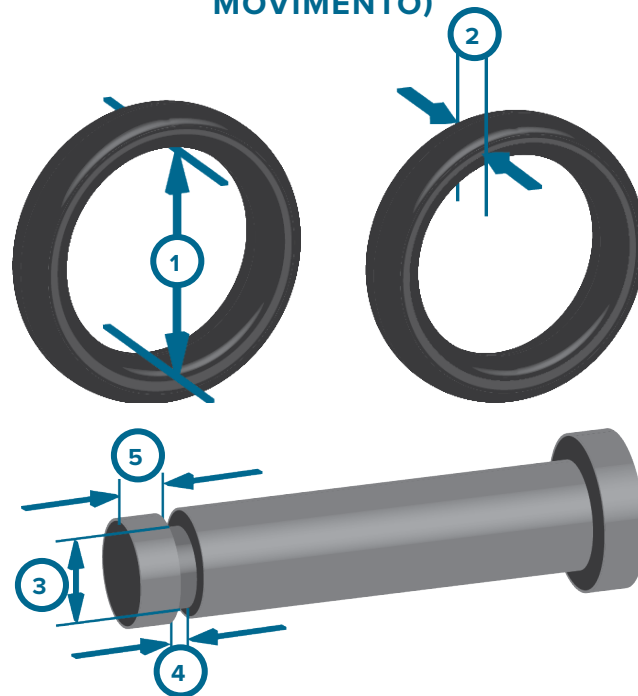


Nominale Pin Size	Materiale	O-Ring		Unità	GROOVE SPEC.				BORE SPEC.	
		Dimensione (Metric)	RJG Parte #		Larghezza (4, sopra)	Larghezza Tol (+/-)	Saldatura DIA (3, sopra)	DIA Tol (+/-)	Alesaggio DIA	alesaggio Tol (+ Tol, -0)
4,0 mm	Silicone	2,7 x 0,65	85-6157-000	pollice/i	0,038	0.003	0.1137	0.0019	0.1575	0.0005
2,5 mm		1,4 x 0,6	85-6159-000		0,032	0.003	0.0667	0.0010	0.0984	0.0005
4,0 mm		2,7 x 0,65	85-6157-000	millimetri	1,00	0,08	2,888	0,048	4,0	0012
2,5 mm		1,4 x 0,6	85-6159-000		0,80	0,08	1,695	0,025	2,5	0012

## INSTALLAZIONI NON STANDARD (continua)

### 6. Sensore lettura

Dati dallo stesso stampo è raffigurato sotto (ai risultati non tipici garantiti).

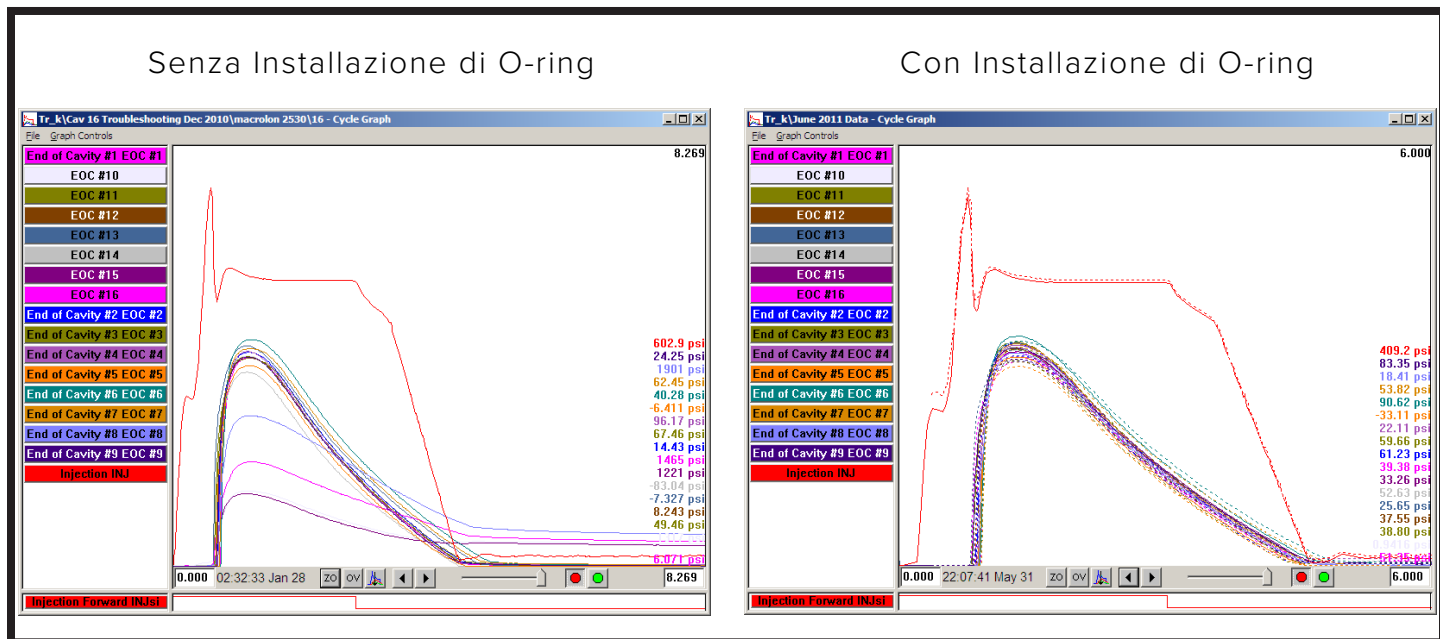

Sopra a sinistra: Tre sensori leggono troppo basso a causa di contaminazione senza O-ring installati.

In alto a destra: Le linee del modello e solido dopo quattro mesi di produzione in continuo; i sensori di continuare a leggere in modo coerente con gli O-ring installati.

Corretta installazione fornirà una lunga durata di O-ring nello stampo. Solo nel caso in cui le seguenti due istanze saranno O-ring richiedono la sostituzione:

### 7. Lampeggiante

Se lampeggia materiale intorno al perno, è necessario estrarre il perno e rimuovere il materiale lampeggiato durante cicli regolari di manutenzione preventiva. L'O-ring deve essere sostituito.

### 8. Danni O-Ring

Quando un perno viene rimosso per ispezione and/or pulizia durante la manutenzione stampo, ispezionare l'O-ring non sia danneggiato. Installazione e la rimozione ripetuta può causare scheggiature, tagli o altri danni a O-ring. O-ring danneggiati devono essere sostituiti.

## INSTALLAZIONI NON STANDARD (continua)

### MOLTEPLICI ESTRATTORI

Gli estrattori sono spesso raggruppati in piccole zone che non consentono la tradizionale installazione del sensore. Leggere e seguire tutte le istruzioni e fare riferimento alle figure fornite per installare correttamente i sensori con più perni di espulsione.

#### 1. Molteplici Ejector Pin e Posizionamento del sensore

Quando più estrattori sono situati troppo strettamente per consentire il normale posizionamento del sensore sotto un unico perno, una piastra di copertura può essere utilizzata per consentire un perno selezionato per contattare il sensore e impedire agli altri spilli di interferire.


La piastra di fermo estrattore viene modificata per montare la piastra di copertura in modo che esso è incassato e a filo con la piastra di espulsione, e copre la zona del corpo del sensore e gli estrattori inutilizzati. La piastra di copertura è montata con quattro viti.

La piastra di copertura di montaggio deve essere a filo con la piastra di espulsione e non devono essere in contatto con le spine di espulsione, poiché la costante pressione sulle viti li farà fallire.

#### 2. Espulsore Pin e Contro-Bore Clearance


Utilizzare sempre le distanze standard quando si installa il sensore sotto gli estrattori per evitare danni o distruzione dei perni, sensori, e muffa. Adeguato testata estrattore e pallone contro-foro permetterà al perno statico di muoversi liberamente nel foro estrattore.

### INSTALLAZIONE DI PIN, SENSORE E PIASTRA

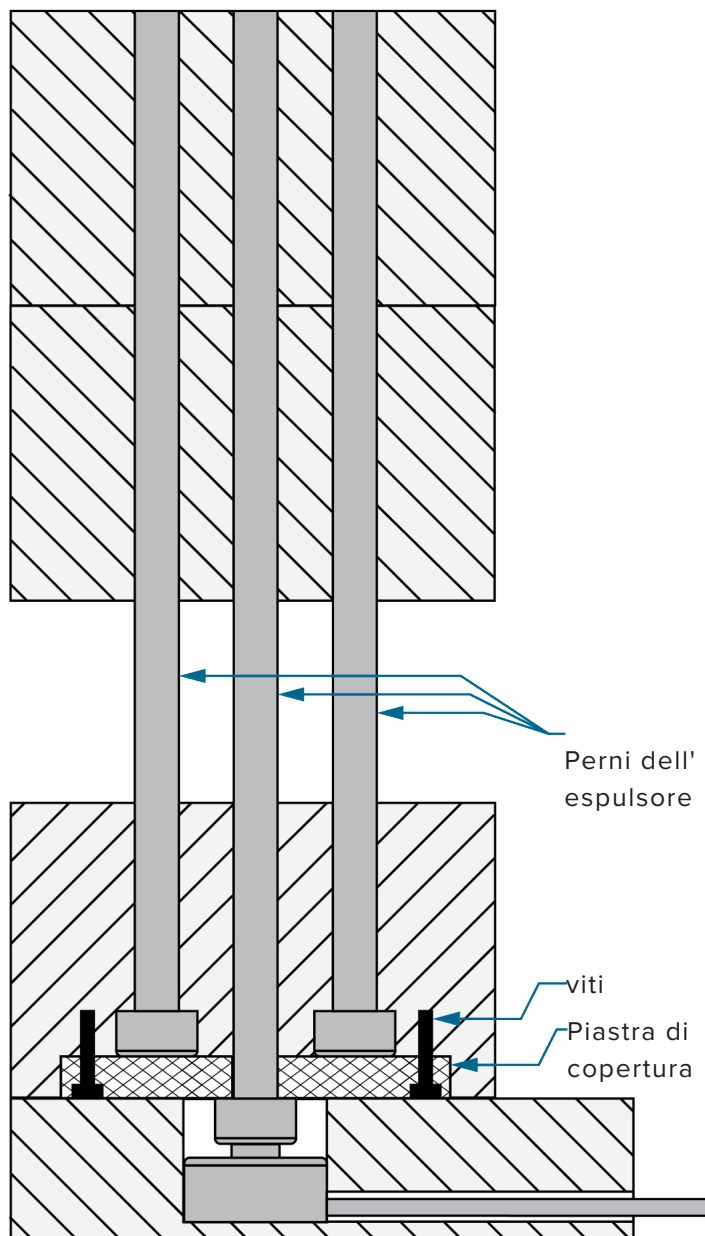



**INSTALLAZIONI NON STANDARD (continua)**

**STATICO PIN ESEMPIO**

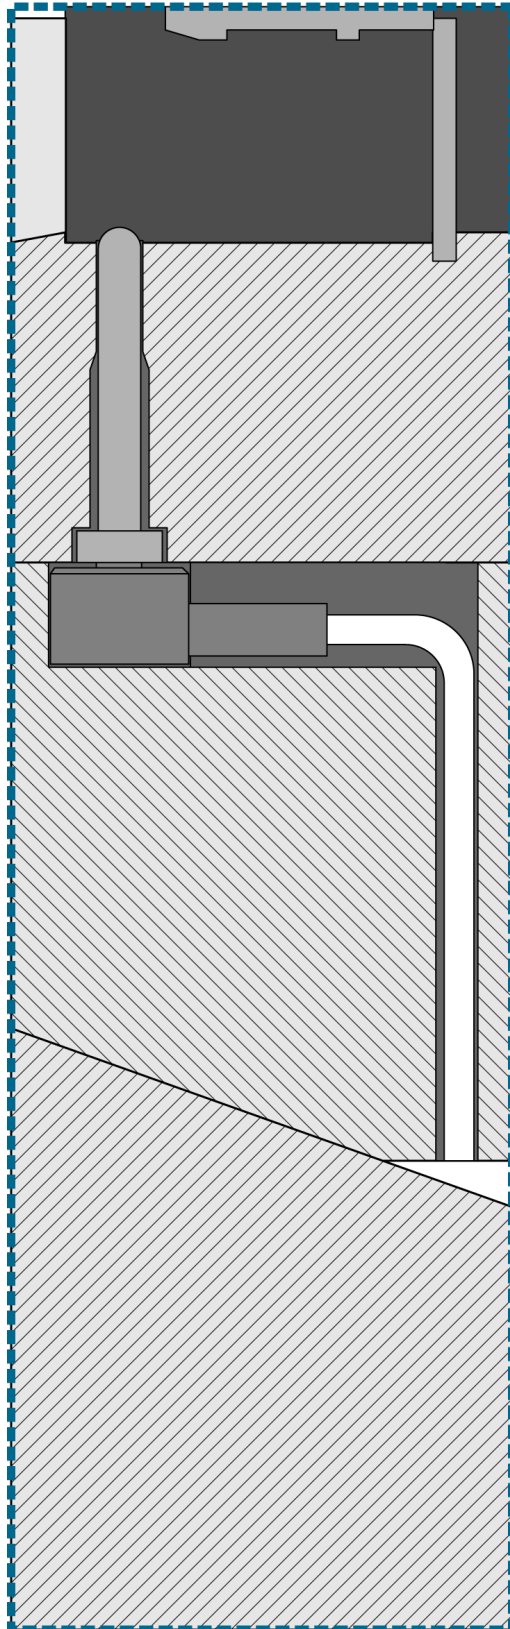

INSTALLAZIONI NON STANDARD (continua)

TRASFERIMENTO STATICO ESEMPI PERNO

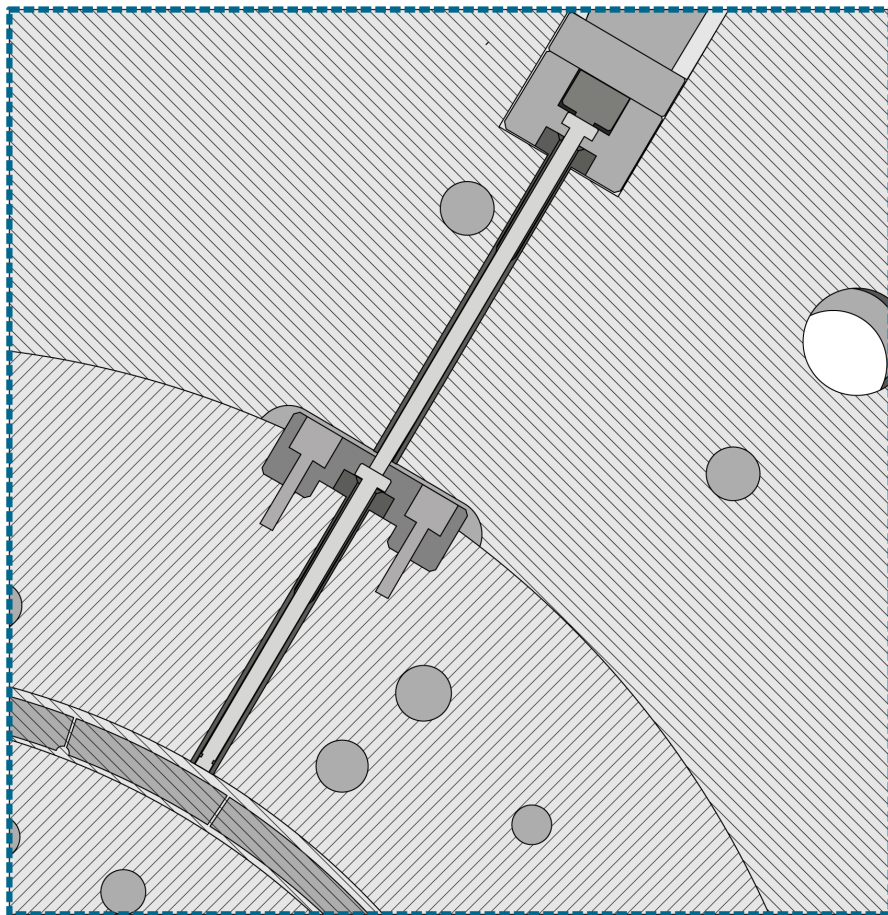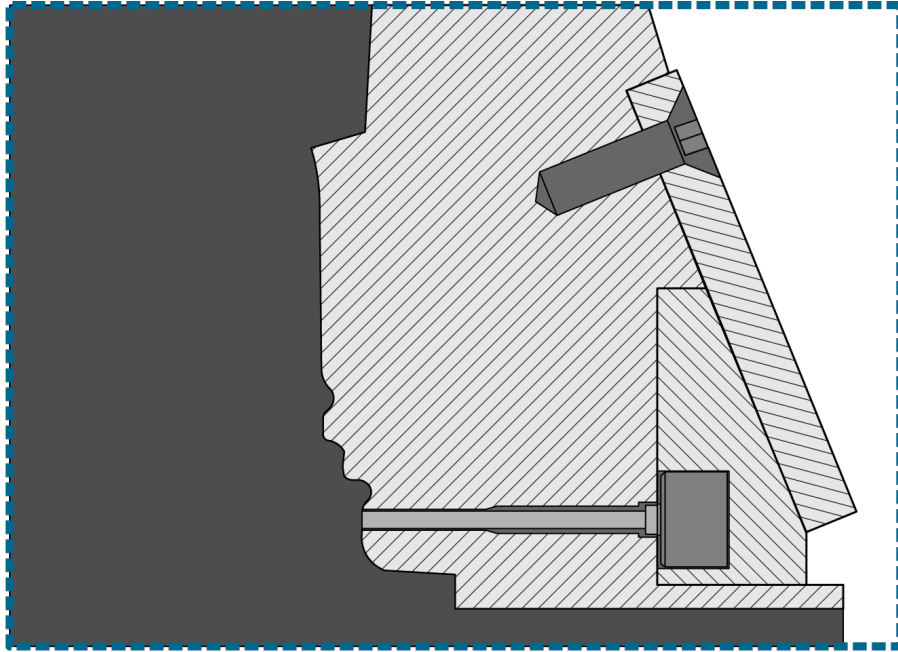


**SENSORE DI INSTALLAZIONE CHECK-MORSETTO PIASTRA (TIPICI) IMPIANTI**


Verificare che il ciascun sensore, il perno di trasferimento, e tasca estrattore è lavorata correttamente.

**CONTROLLI PRE-MONTAGGIO****1. Indentazione Test (con sensore)**

Con il morsetto piastra smontato, sensore posto, e piastra di copertura rimosso, spingere il sensore e il pin trasferimento in avanti; ci dovrebbe essere 0.012-0.02" (0,3-0,5 mm) tra il fondo e il sensore morsetto plate/sensor fondo tasca prima superficie della piastra di copertura. Verificare che il perno si muove liberamente senza alcuna resistenza.

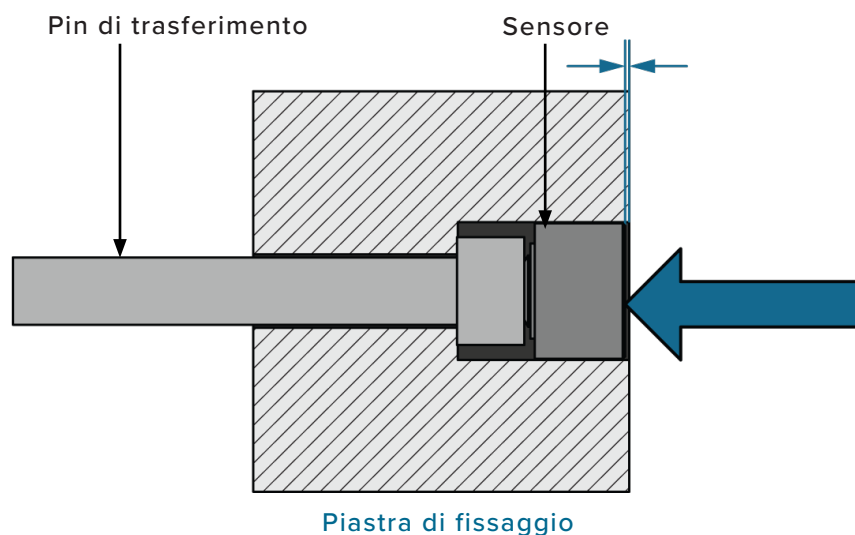**2. Test di filo (con sensore)**


Con il perno di trasferimento, sensore, e piastra di copertura installato, posizionare la piastra di espulsione sopra al morsetto piatto, e la posizione completamente indietro. Verificare che la profondità di lamatura uguale a 0.012" (0,3 mm) e che il diametro è più grande della testa del perno espulsore; il perno trasferimento dovrebbe essere a filo con la piastra di espulsione fermo.

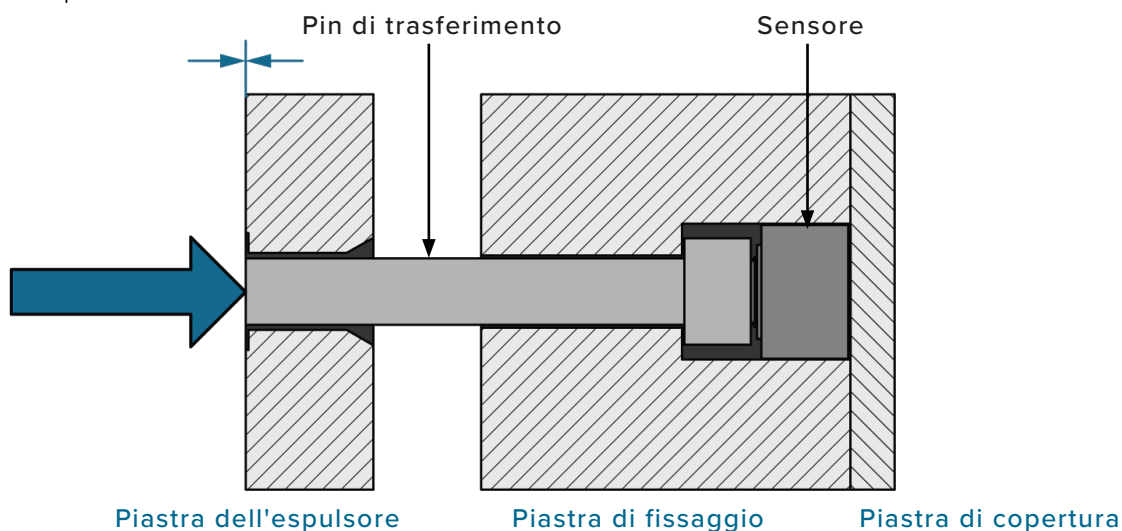

## CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE DEL SENSORE – INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TIPICA) (continua)


### 3. Prova di indentazione (con Espulsore Pin)

Con il perno di espulsione installata, spingere sul perno espulsore; verificare il passaggio di 0.012" (0,3 mm (o 1/5 parte spessore)) esiste tra la parte inferiore della testa estrattore e la superficie espulsore piastra di trattamento.

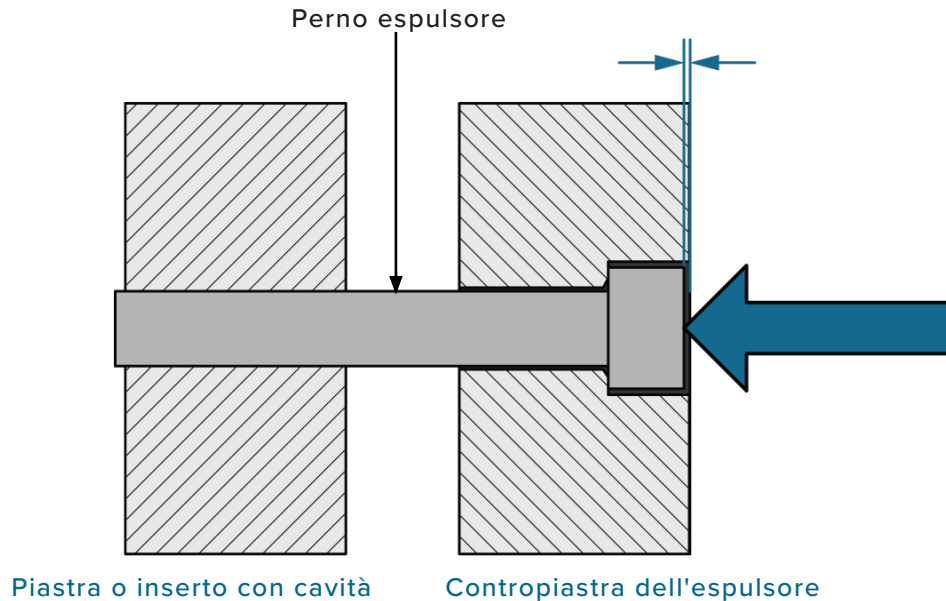

### 4. Prova a filo (Full Stack)


Con il sensore, estrattore, e pin trasferimento installato, e la piastra di espulsione nella posizione di iniezione, fissa versomorsetto piastra, il perno di espulsione deve essere a filo con l'eiettore plate/cavity superficie.

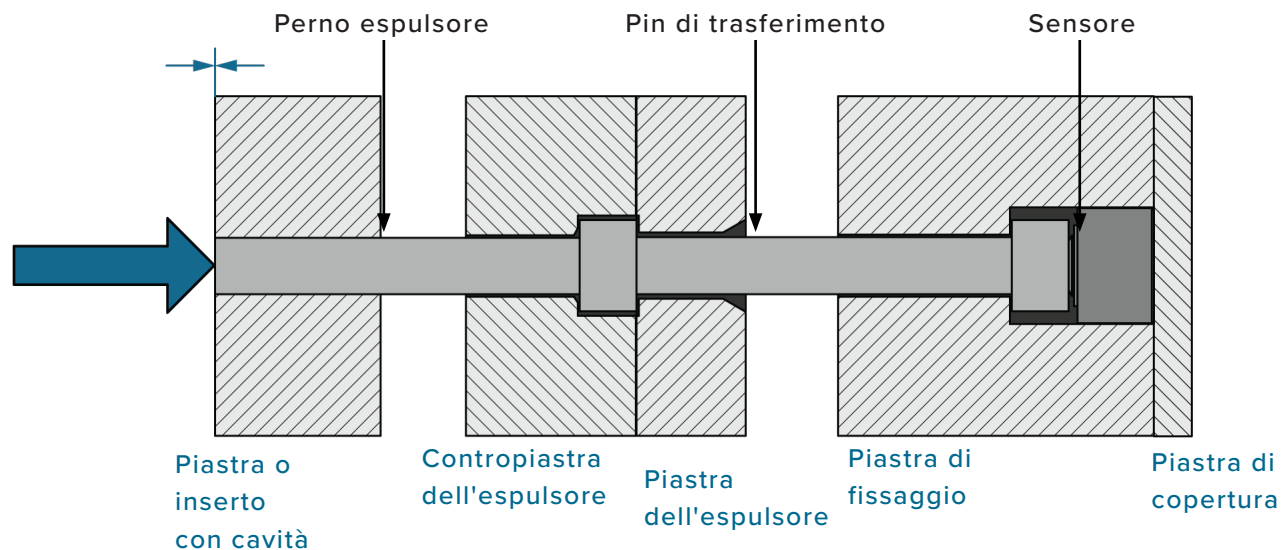

## CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE DEL SENSORE – INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TIPICA) (continua) CONTROLLO POST-ASSEMBLAGGIO

### 1. Test di Protrusione (senza Sensore)


Con le spine di espulsione e di trasferimento installati, la piastra di espulsione in posizione di iniezione, e la piastra di espulsione verso fissimorsetto piastra, premere il perno di espulsione e trasferimento insieme, verso la cavità; il perno di espulsione deve sporgere 0.008-0.01" (0,2-0,3 mm).

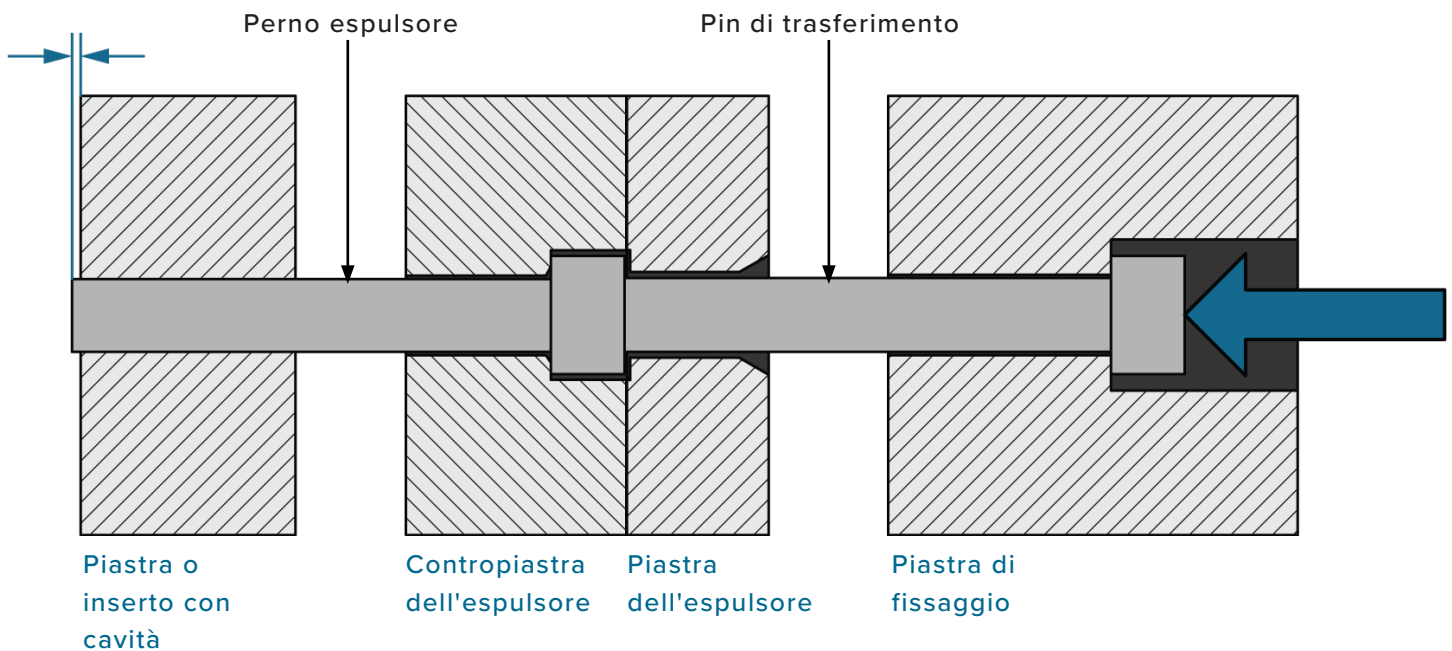

## CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE DEL SENSORE – INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TIPICA) (continua)


### 2. Test di Indentazione (Senza Sensore)

Con l'espulsore e i perni di trasferimento installati, la piastra dell'espulsore in posizione di iniezione e la piastra dell'espulsore fissata verso la piastra di fissaggio, premere l'estrattore e il perno di trasferimento insieme, lontano dalla cavità; il perno di espulsione deve rientrare nella piastra di espulsione di 0.008–0.01 "(0,2–0,3 mm).

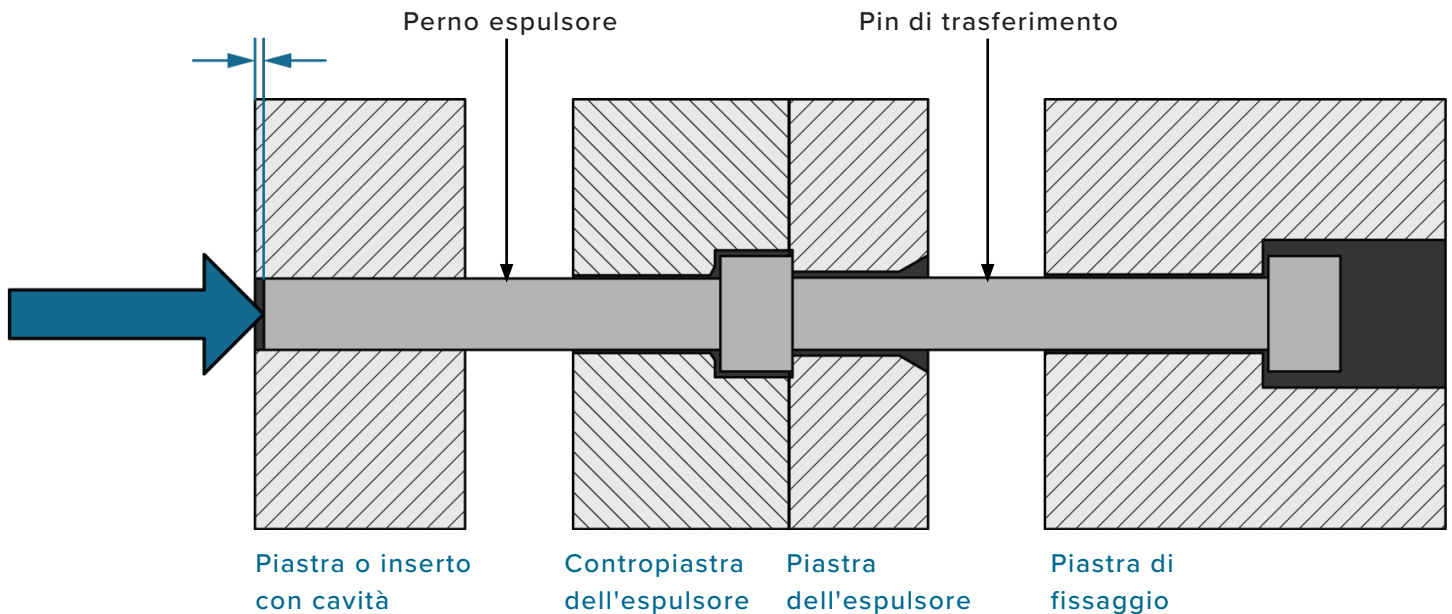

### 3. Test di filo (con sensore)

Con il sensore, estrattore, e pin trasferimento installato, e la piastra di espulsione nella posizione di iniezione, fissa versomorsetto piastra, il perno di espulsione deve essere a filo con l'eiettore plate/cavity superficie.

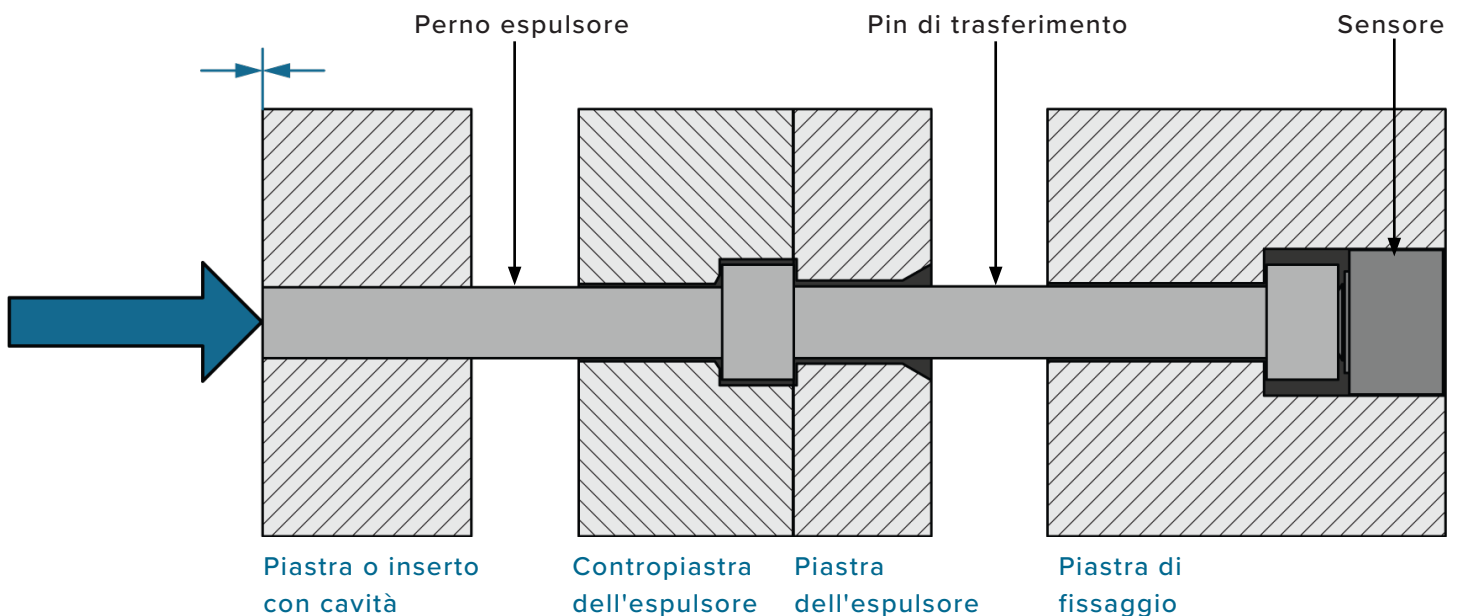


## CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE DEL SENSORE: INSTALLAZIONI DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (TESTA A TESTA)

Verificare che il ciascun sensore, il perno di trasferimento, e tasca estrattore è lavorata correttamente.

### CONTROLLI PRE-MONTAGGIO


#### 1. Test di Indentazione (Senza Sensore)

Con il solo perno transfer installato, spinta sulla testa del perno trasferimento e verificare una distanza di esiste 0,012" (0,3 mm) MIN tra la testa del perno e trasferimento superficie fermo piastra di espulsione.

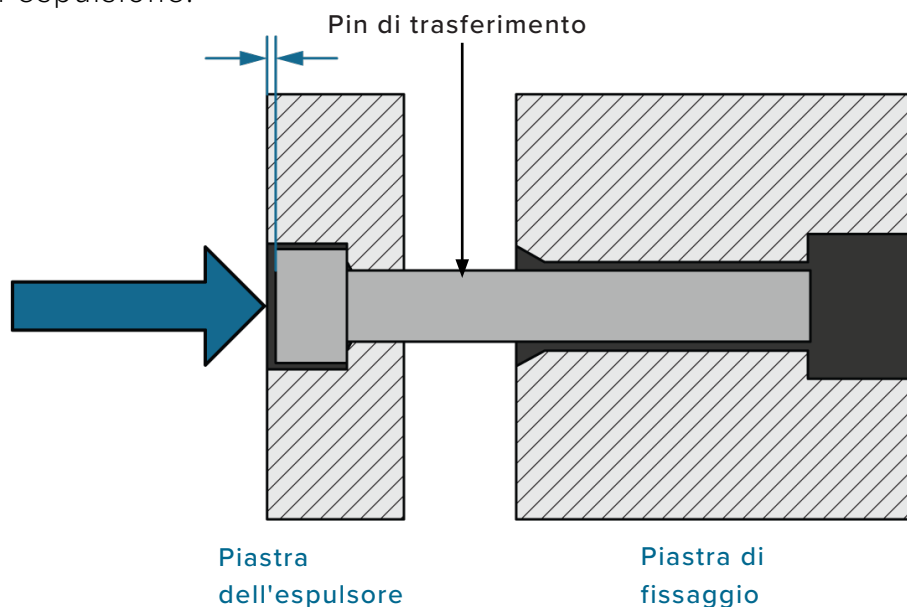

#### 2. Prova di Indentazione (con Espulsore Pin)


Con il perno di espulsione installato, premere il perno di espulsione; verificare che esista una distanza di 0.012 "(0,3 mm (o 1/5 di spessore della parte)) tra la parte inferiore della testa del perno di espulsione e la superficie della piastra di espulsione.

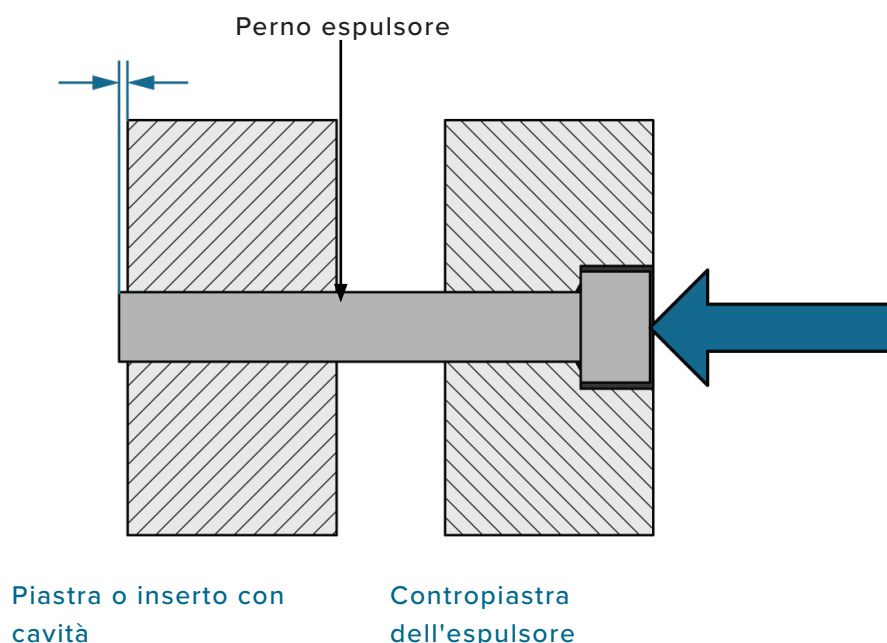

## CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE DEL SENSORE – INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (DA TESTA A TESTA) *(continua)*


### 3. Indentazione Test (con sensore)

Con il morsetto piastra smontato, sensore posto, e piastra di copertura rimosso, spingere il sensore e il pin trasferimento in avanti; ci dovrebbe essere 0.012-0.02" (0,3-0,5 mm) tra il fondo e il sensore/morsetto plate/sensor fondo tasca prima superficie della piastra di copertura. Verificare che il perno si muove liberamente senza alcuna resistenza.

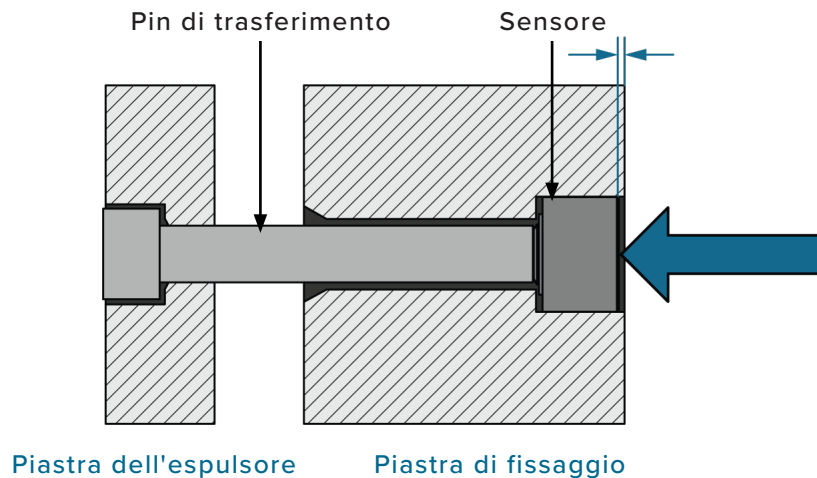

### 4. Prova a Filo (Full Stack)

Con il sensore, estrattore, e pin trasferimento installato, e la piastra di espulsione nella posizione di iniezione, fissa verso morsetto piastra, il perno di espulsione deve essere a filo con l'eiettore plate/cavity superficie.

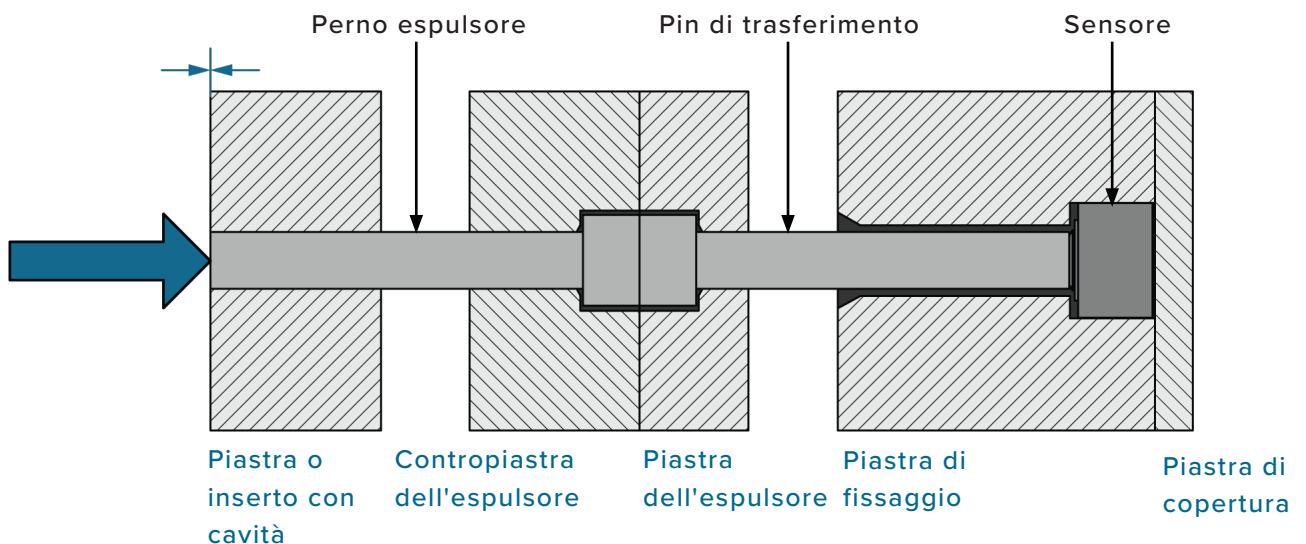


## CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE DEL SENSORE – INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (DA TESTA A TESTA) (continua)

### CONTROLLO POST-ASSEMBLAGGIO

Verificare che il ciascun sensore, il perno di trasferimento, e tasca estrattore è lavorata correttamente.

#### 1. Test di Protrusione (senza Sensore)


Con le spine di espulsione e di trasferimento installati, la piastra di espulsione in posizione di iniezione, e la piastra di espulsione verso fissimorsetto piastra, premere il perno di espulsione e trasferimento insieme, verso la cavità; il perno di espulsione deve sporgere 0.008-0.01" (0,2-0,3 mm).

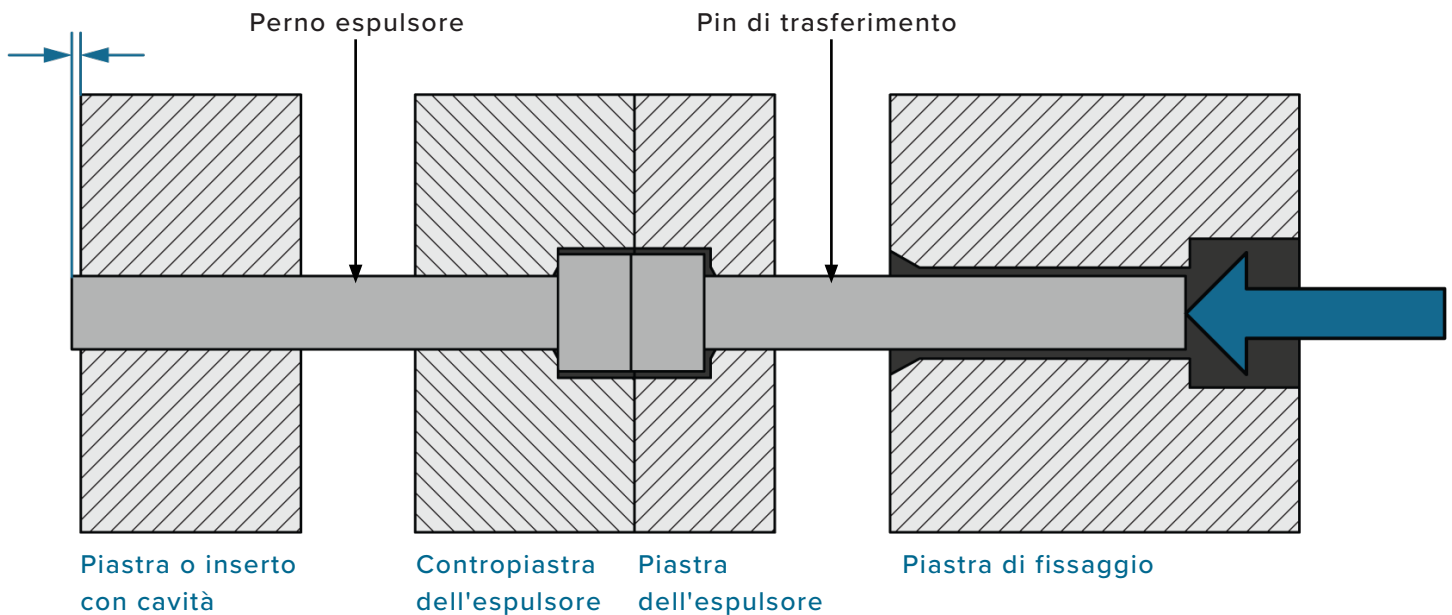

## CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE DEL SENSORE – INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO (DA TESTA A TESTA) *(continua)*


### 2. Test di Indentazione (Senza Sensore)

Con l'espulsore e i perni di trasferimento installati, la piastra dell'espulsore in posizione di iniezione e la piastra dell'espulsore fissata verso la piastra di fissaggio, premere l'estrattore e il perno di trasferimento insieme, lontano dalla cavità; il perno di espulsione deve rientrare nella piastra di espulsione di 0.008–0.01" (0,2–0,3 mm).

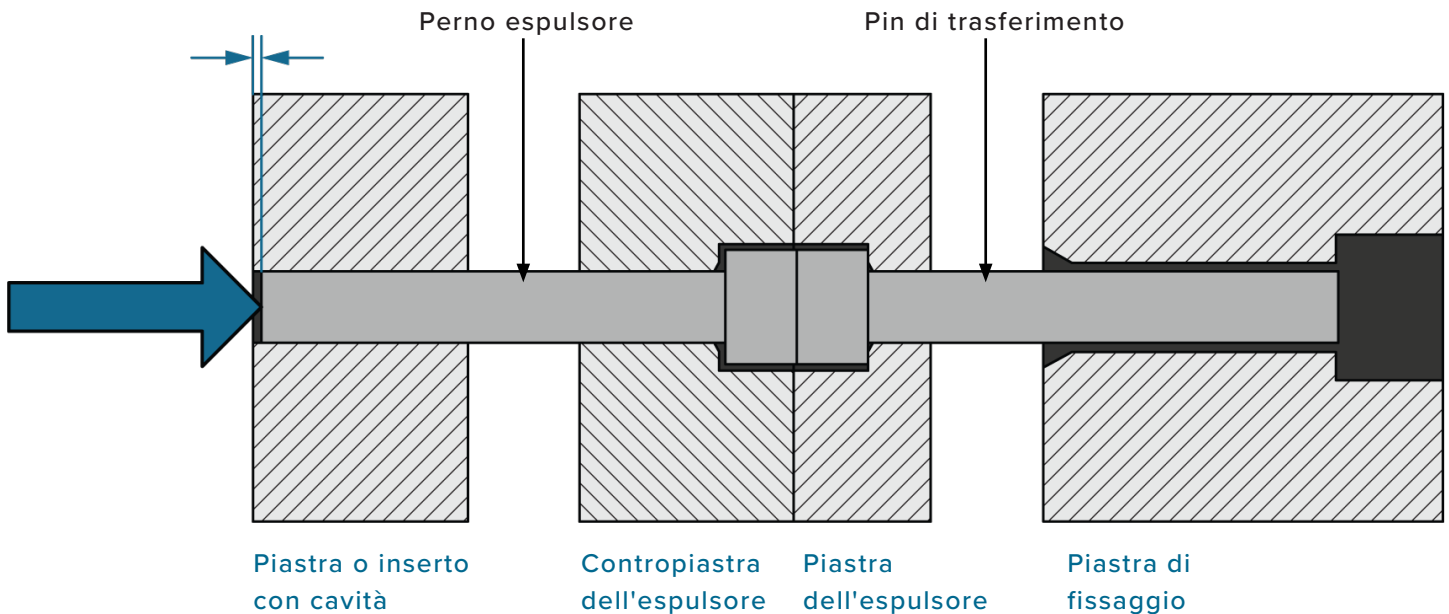

### 3. Test di filo (con sensore)

Con il sensore, estrattore, e pin trasferimento installato, e la piastra di espulsione nella posizione di iniezione, fissa verso morsetto piastra, il perno di espulsione deve essere a filo con l'eiettore plate/cavity superficie.

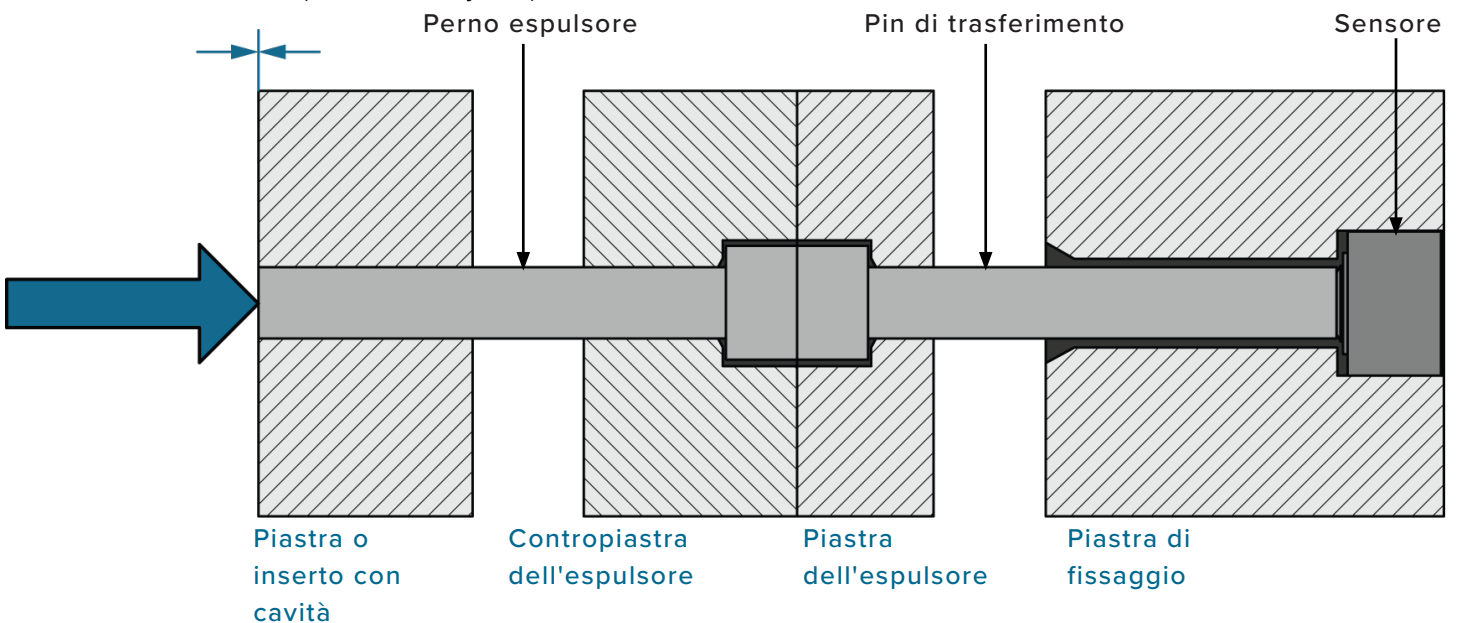


## INSTALLAZIONE DEL SENSORE INSTALLAZIONI CHECK-ESTRATTORE TAVOLA

Verificare che il ciascun sensore, il perno di trasferimento, e tasca estrattore è lavorata correttamente.

### CONTROLLI PRE-MONTAGGIO


#### 1. Prova di indentazione (con Espulsore Pin)

Con il perno di espulsione installato, premere il perno di espulsione; verificare che esista una distanza di 0.012 "(0,3 mm (o 1/5 di spessore della parte)) tra la parte inferiore della testa del perno di espulsione e la superficie della piastra di espulsione.

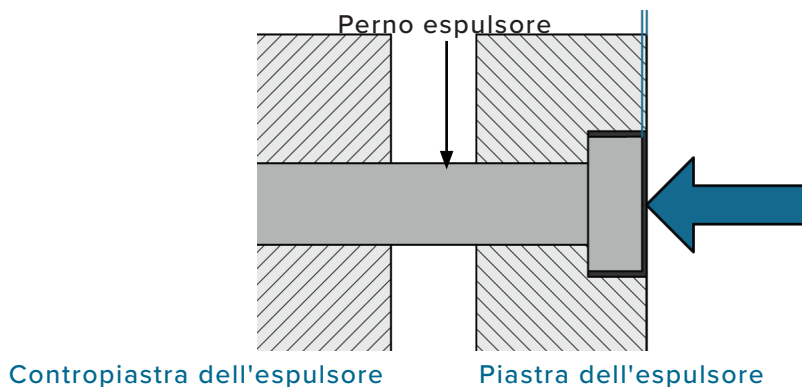

#### 2. Test di Filo (con Sensore)


Con il sensore installato nella piastra di fermo di espulsione, verificare che la profondità di lamatura uguale (0,5mm) (se necessario) e il diametro lamatura è più grande della testa estrattore. La testa del sensore deve essere a filo con la piastra di espulsione fermo.

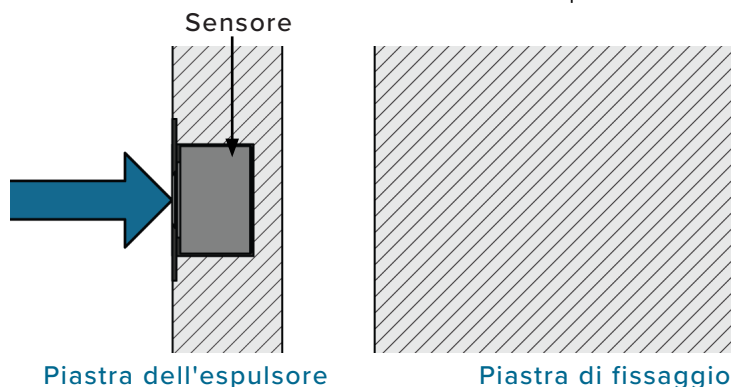

### CONTROLLO POST-ASSEMBLAGGIO

#### 1. Prova a Filo (Full Stack)

Con il sensore e il perno di espulsione installati e la piastra di espulsione in posizione di iniezione, fissata verso la piastra di fissaggio, il perno di espulsione deve essere a filo con la piastra di espulsione / superficie della cavità.

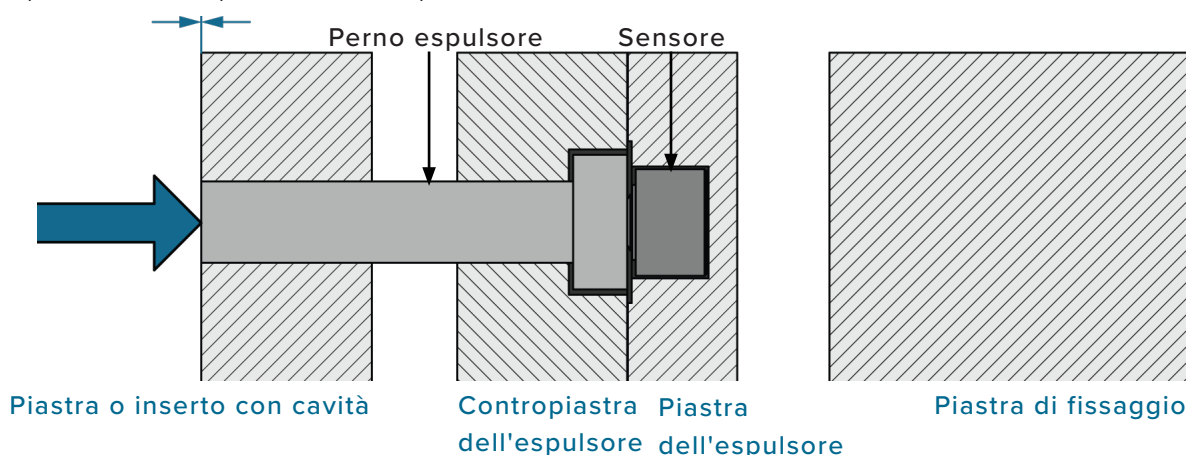


## INSTALLAZIONE DEL SENSORE DEL CHECK-STATICI INSTALLAZIONI PIN

Verificare che ciascun sensore e la tasca del pin statico siano lavorati correttamente.


### 1. Test di Protrusione (senza Sensore)

Con solo il perno statico installato, spingere il perno statico; verificare che il perno sporga dal gioco sopra la testa del perno pari a  $1/5$  dello spessore della parte nella posizione del perno se lo spessore della parte è inferiore o uguale a 0.06" (1,5 mm), o 0.012" (0,3 mm) se il lo spessore della parte nella posizione del perno è maggiore di 0.06 pollici (1,5 mm).

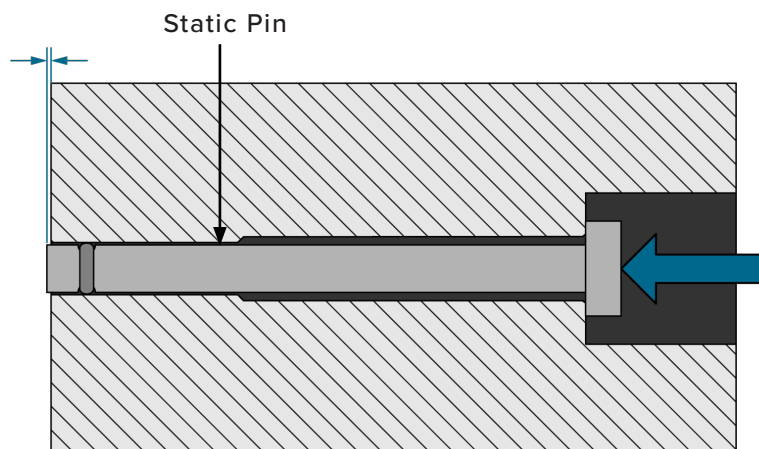

### 2. Test di filo (con sensore)

Con le piastre smontate, sensore e perno in posizione, e piastra di copertura rimossa, l'estremità del perno statico dovrebbe essere a filo con la superficie della piastra.

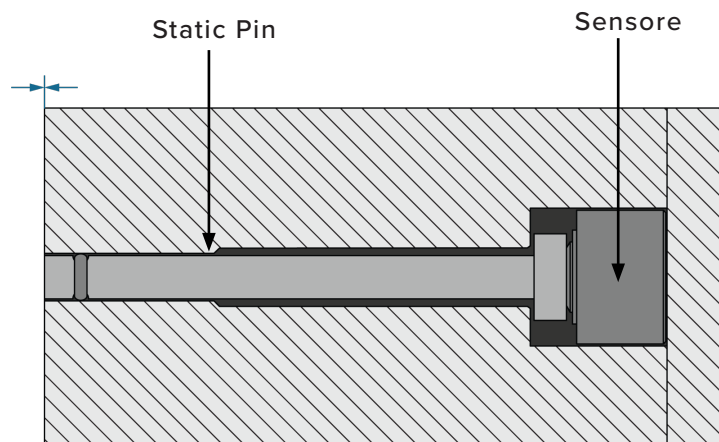

### PULIZIA E DERIVA

#### PULIZIA PERIODICA

Quando uno stampo è estratto ai fini della manutenzione preventiva, rimuovere i sensori dallo stampo e procedere alla pulizia delle tasche e dei canali. Sensori, connettori e cavi devono essere installati in zone prive di olio, sporcizia, impurità e grasso.

RJG Inc. raccomanda i seguenti detergenti:

- Microcare MCC-CCC Contact Cleaner C
- Microcare MCC-SPR SuprClean™
- Miller-Stephenson MS-730L Contact Re-Nu®

#### DERIVA

I sensori piezoelettrici possono avere una deriva negativa (-) o positiva (+). La specifica di deriva ammissibile per i sensori piezoelettrici RJG è di 20 pC/minuto. Il modo più semplice per monitorare questo valore è la schermata "Sensor Positions (Posizioni sensori)" nell'eDART. Una deriva di  $\pm 20$  pC in sessanta secondi indica una deriva anomala. La "deriva" è causata da connessioni sporche/contaminate. Può trattarsi di uno qualsiasi dei connettori del sensore collegato all'eDART o CoPilot.

Pulire accuratamente tutti i punti di collegamento con un detergente per componenti elettronici. Lasciare asciugare all'aria i sensori e i cavi prima di ricollegarli. Non asciugarli con la linea ad aria compressa presente in officina, in quanto solitamente quest'aria contiene olio e altri contaminanti.

Se la deriva continua a essere rilevata, procedere nuovamente alla pulizia dei sensori con un detergente per componenti elettronici e poi metterli in un forno ad alta temperatura per rimuovere i contaminanti (stesso metodo impiegato alla RJG). Si raccomanda di fare asciugare i sensori/cavi nel forno a una temperatura di 100 °C per sessanta minuti.

Se il problema della deriva non è stato risolto, contattare l'ufficio commerciale di RJG per avere informazioni sui costi e i tempi di consegna delle parti di ricambio.

### PROCEDURE DI PROVA E CALIBRAZIONE

Per un funzionamento ottimale, seguire tutte le istruzioni e le raccomandazioni relative alle procedure di prova e calibrazione dei singoli sensori.

#### PROCEDURE DI PROVA DEI SENSORI

##### 1. Strumento di diagnostica Sensor PreCheck

Il Sensor PreCheck è uno strumento di diagnostica che rileva i problemi tipici dei sensori come p. es. la deriva, il precarico e lo spostamento dello zero. Inoltre è anche in grado di rilevare eventuali errori di installazione del sensore causati da dimensioni delle tasche non corrette, fili e teste dei sensori danneggiati. Lo strumento consente di stampare o inviare via e-mail il rapporto di prova con la configurazione del sensore. Questo strumento consente di collaudare contemporaneamente fino a 32 sensori e può verificare la forza applicata al sensore.

##### 2. Software eDART — Visualizzatore dati grezzi

Il visualizzatore di dati grezzi dell'eDART mostra lo stato del sensore: valido, senza risposta, inattivo oppure non valido.

- Un sensore valido presenta dati grezzi che variano al momento dell'applicazione di una forza; questo comportamento indica che il sensore funziona correttamente.
- Un sensore senza risposta non comunica con l'eDART; il sensore può essere scollegato.
- Un sensore inattivo indica un sensore non utilizzato.
- Un sensore non valido segnala un guasto di over-range (Ovrng) oppure under-range (Undrng). L'Ovrng indica che la calibrazione del sensore è variata troppo in direzione positiva, superando la specifica superiore. L'Undrng indica che la calibrazione del sensore è variata troppo in direzione negativa, e il sensore può riferire un valore inferiore a zero in caso di applicazione di un carico.

## GARANZIA

### RJG, INC. GARANZIA STANDARD DI TRE ANNI

RJG, Inc. confida nella qualità e nella robustezza dei sensori 9204, pertanto offre una garanzia di tre anni su tutti i sensori di pressione in cavità RJG. I sensori di pressione in cavità RJG sono garantiti contro difetti di materiale e lavorazione per tre anni dalla data di spedizione. La garanzia è nulla se si accerta che il sensore è stato sottoposto ad abuso o negligenza oltre la normale usura dovuta all'uso sul campo, o nel caso in cui il sensore sia stato aperto dal cliente. Questa nuova politica di garanzia è la più generosa offerta nel settore dei sensori di pressione in cavità, essendo la più comune un anno.

### DISCLAIMER SUL PRODOTTO

RJG Inc. non è responsabile dell'installazione errata di questo o di qualunque altro prodotto dell'azienda RJG.

L'installazione corretta di un prodotto RJG non interferisce con i requisiti di sicurezza originari del macchinario. I dispositivi di sicurezza di tutti i macchinari non devono mai essere rimossi.

## ERRORI D'INSTALLAZIONE

### PROBLEMI DI ESPULSIONE PIN

1. Dimensioni Pin, previstopressione ,and/ or temperatura previsto non appropriarsi sensore selezionato.

- Fare riferimento a "Sensore ed Espulsore Pin Taglia" a pagina 2.

2. Ejector pin is located behind mold surface with angle greater than 30° (1 at right).




- Angoli maggiori di 30 ° causa eccessivi carichi laterali attrito e sensore influenza la precisione.

3. Pin is engraved on head (2 at right).

- Teste Pin devono rimanere piatte. Perni Incidere sul lato se necessario.

4. Il perno di espulsione è sagomato in modo convesso (3 a destra).

- Il perno di espulsione non deve che essere sagomato convesso. La forma convessa si flettepressione fuori dal perno simile a a +30° angolo, impedendo al perno di trasferire correttamente la cavitàpressione alla testa del sensore, creando così una lettura imprecisa. Oltre i 30°,forza viene perso per attrito poiché il perno viene diretto lateralmente nell'acciaio dello stampo anziché direttamente sul sensore. Questo effetto sarà amplificato dai perni più piccoli che sono soggetti a una minoreforze.

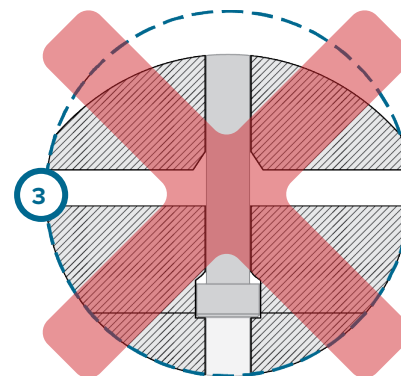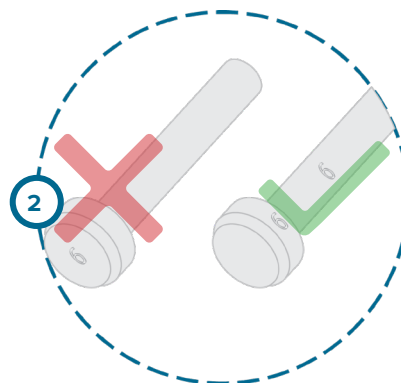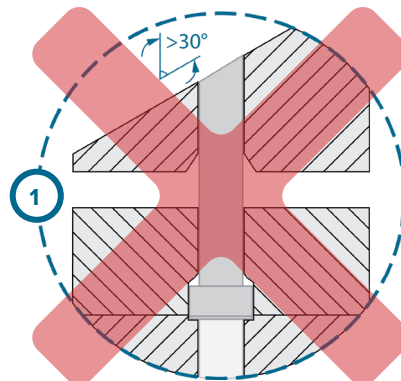


## ERRORI DI INSTALLAZIONE (continua)

### SENSORE PROBLEMI DI TESTA


1. Eiettore Pin diametro della testa è maggiore del diametro della tasca sensore(1 A destra) .

- Lamatura la piastra di espulsione, o smussare la testa del perno per assicurare che resti pin solo sul nocciolo sensore.

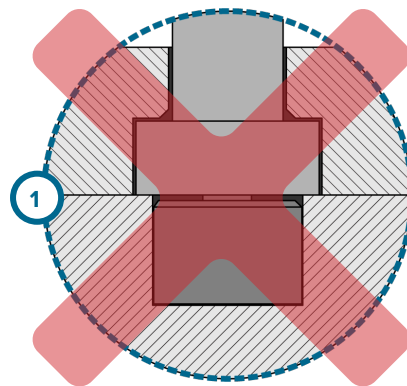


2. Testa del sensore è installato correttamente (2 A destra) .

- Il nocciolo sensore deve affrontare il perno di espulsione. NON installare la testa del sensore upside-down.

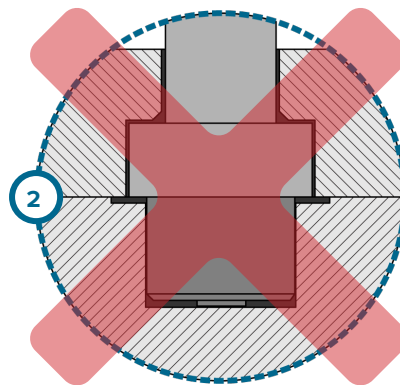


3. Sensore superficie della tasca non è uniforme (3 A destra) .

- La superficie dello stampo deve avere una finitura di  $\sqrt{32}$  o meglio; la tasca sensore deve avere una superficie liscia.

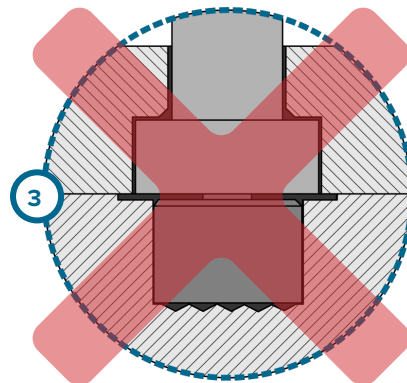

4. Sensore e estrattore non sono perpendicolari(4 A destra) .

- Il perno sensore e espulsore deve essere perpendicolare.

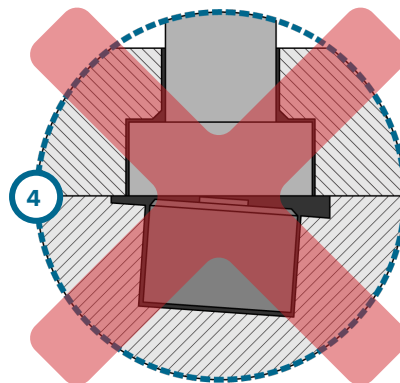

## ERRORI DI INSTALLAZIONE (continua)

### PROBLEMI RELATIVI A CASE E CAVI

1. Cavo del sensore è pizzicato durante stampo assemblaggio (1A destra) .

2. Cassa del sensore è montato sulla superficie che supera temperatura nominale.




- Non montare il caso Lynx sulla superficie che supera il rating consigliato temperatura. Contattare l'assistenza clienti Assistenza clienti per high-temperature applicazioni.

3. Caso Lynx è forato per accogliere montaggio alternativo(2A destra) .

- NON forare MAI la custodia o l'adattatore Lynx. La mancata osservanza provocherà danni o distruzione alle apparecchiature e invaliderà la garanzia.

4. Orientamento del connettore Lynx in caso Lynx è alterata da OEM(3A destra) .

- Il connettore Lynx caso Lynx è calettato. NON tentare di modificare l'orientamento chiave allentando o serrando il connettore Lynx sul caso Lynx. La mancata osservanza provocherà danni alle apparecchiature e invaliderà la garanzia.

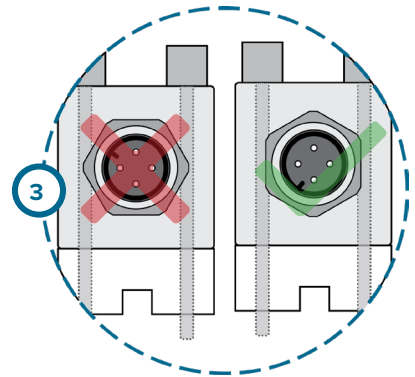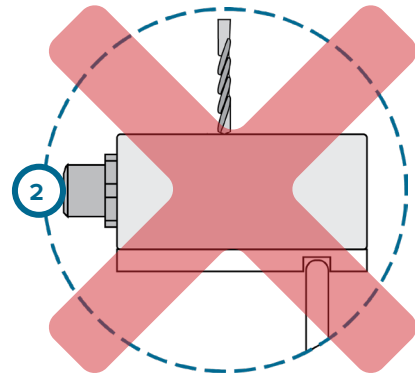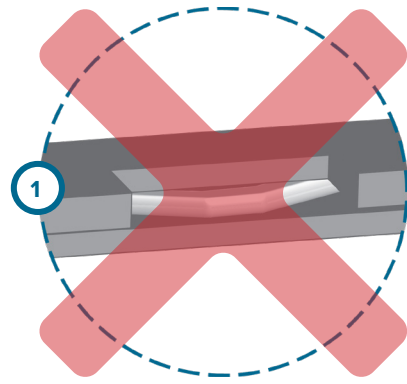

## ERRORI COMUNI

### 1. Lettura lenta della deriva del sensore.

Un sensore che sale o scende lentamente (positivo o negativo) rispetto al valore di zero impostato.

### 2. Deriva veloce del sensore/lettura non valida.

Un sensore che sale o scende velocemente (positivo o negativo) rispetto al valore zero impostato, a volte a tal punto da invalidare la lettura.

### 3. Assenza di sensore/comunicazione con l'eDART o CoPilot.

La lettura del sensore non può essere rilevata dall'eDART o CoPilot.

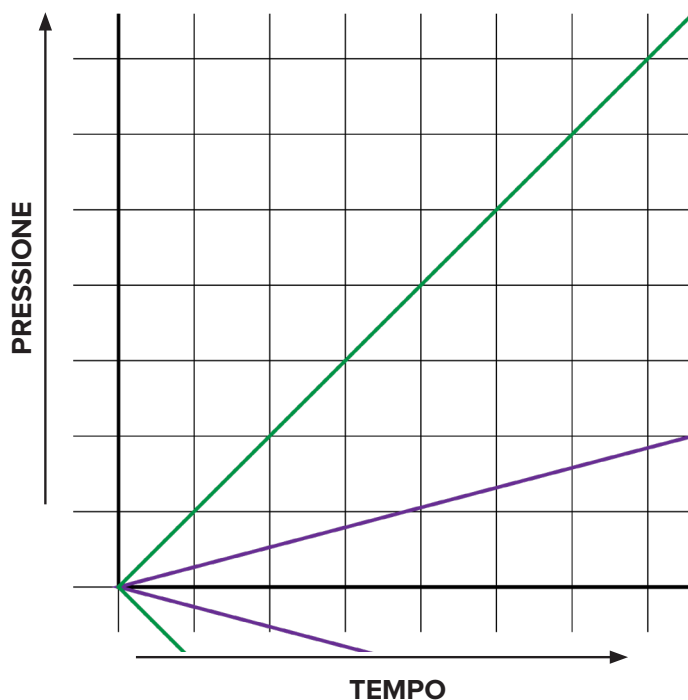


Grafico del tipo di deriva del sensore piezoelettrico



Deriva veloce/non valida




Deriva lenta

### LETTURA LENTA DELLA DERIVA DEL SENSORE

Se la lettura del sensore non è stabile ed è rilevata una deriva positiva o negativa, è possibile che il sensore, i cavi o i connettori dell'adattatore siano contaminati. Per individuare il(i) connettore(i) contaminato(i), procedere come segue:

1. Scollegare il sensore dal cavo 1645 o C-PZ/1645 e pulire le estremità; se la lettura continua ad andare alla deriva, andare al passaggio successivo.
2. Scollegare il 1645 o C-PZ/1645 dal connettore o dall'adattatore del sensore e pulire le estremità; se la lettura continua ad andare alla deriva, andare al passaggio successivo.
3. Se applicabile, scollegare il cavo dal connettore del sensore e pulire l'estremità e il connettore; se la lettura continua ad andare alla deriva, andare al passaggio successivo.
4. Se applicabile, scollegare il cavo dall'adattatore e pulire l'estremità e il connettore; se la lettura continua ad andare alla deriva, andare al passaggio successivo.

Se la lettura del sensore continua a variare dopo aver completato i passaggi per la risoluzione dei problemi di cui sopra, è necessario sostituire il sensore, i cavi, il connettore o l'adattatore.

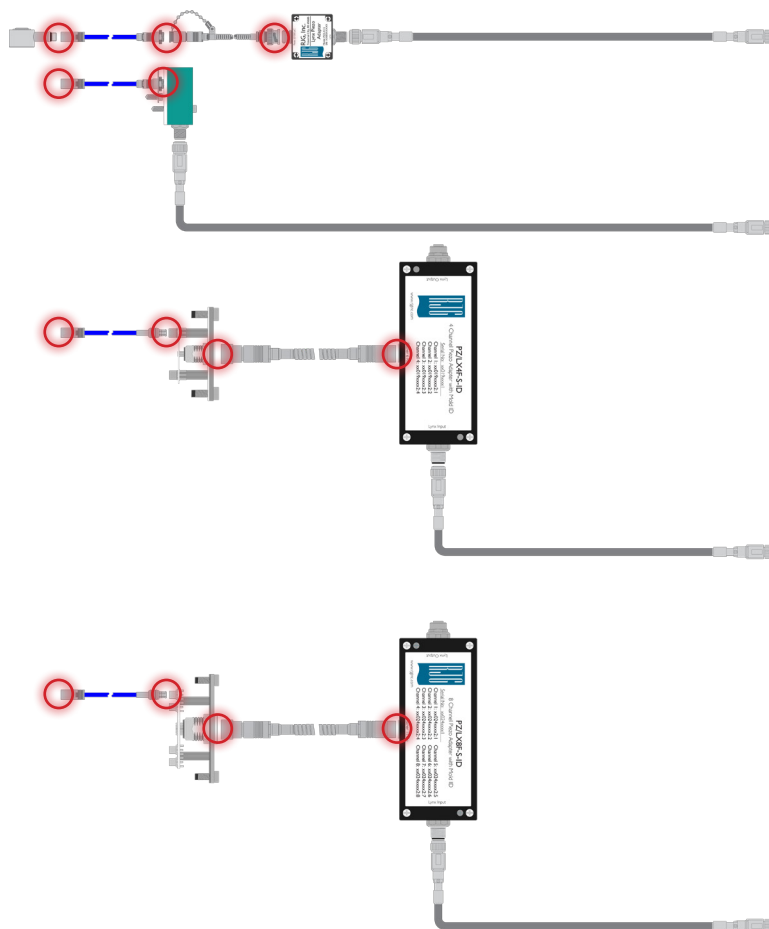


## COMMON ERRORS (continued)

### DERIVA VELOCE DEL SENSORE/LETTURA NON VALIDA

Se la lettura del sensore presenta una deriva rapida e diventa non valida, il sensore, i cavi o i connettori dell'adattatore possono essere molto contaminati o l'adattatore può non funzionare correttamente. Per individuare il(i) connettore(i) contaminato(i), procedere come segue:

1. Scollegare il sensore dal cavo 1645 o C-PZ/1645 e pulire le estremità; se la lettura continua ad andare alla deriva, andare al passaggio successivo.
2. Scollegare il 1645 o C-PZ/1645 dal connettore o adattatore e pulire le estremità; se la lettura continua ad andare alla deriva, andare al passaggio successivo.
3. Se applicabile, scollegare il cavo dal connettore del sensore e pulire l'estremità e il connettore; se la lettura continua ad andare alla deriva, andare al passaggio successivo.
4. Se applicabile, scollegare il cavo dall'adattatore e pulire l'estremità e il connettore; se la lettura continua ad andare alla deriva, andare al passaggio successivo.

Se la lettura del sensore continua a presentare una deriva anche dopo il completamento delle suddette operazioni di risoluzione del problema, è necessario sostituire il sensore, i cavi, il connettore o l'adattatore.

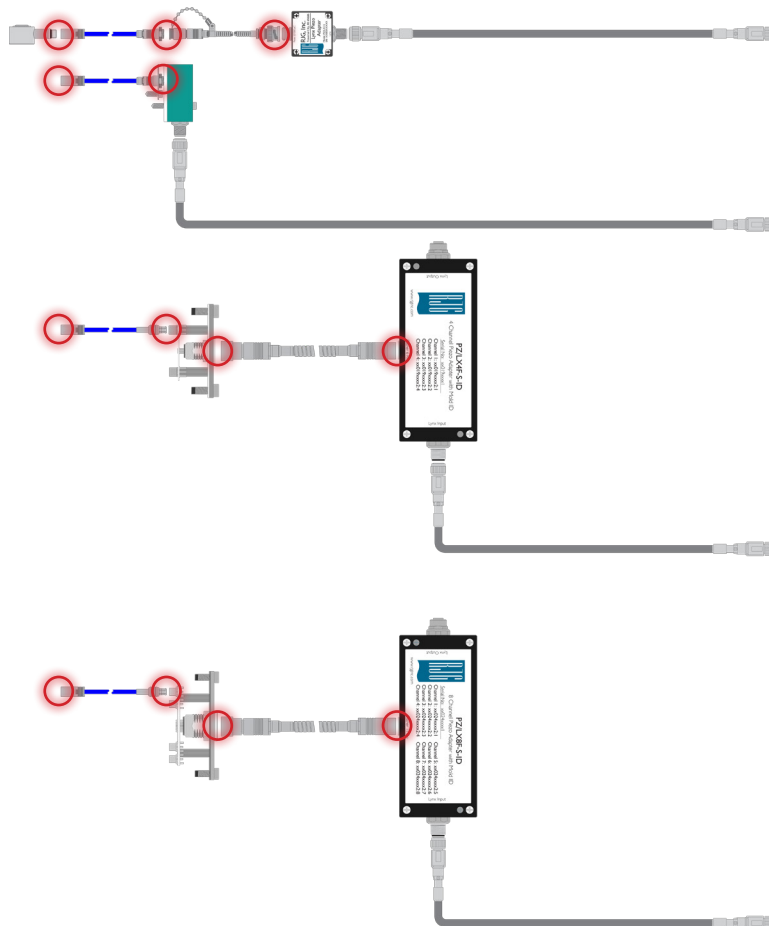


## COMMON ERRORS (continued)

### IL SENSORE NON COMUNICA CON L'EDART O COPILOT

Se l'eDART o CoPilot non è in grado di stabilire una comunicazione con il sensore, i cavi o l'adattatore possono non funzionare correttamente. Per individuare il componente guasto, procedere come segue;

1. Sostituire il cavo del sensore 1645 o C-PZ/1645 con un cavo funzionante; testare il funzionamento del sensore. Se la comunicazione continua a essere assente, procedere con l'operazione successiva.
2. Sostituire il cavo del connettore del sensore con un cavo funzionante; testare il funzionamento del sensore. Se la comunicazione continua a essere assente, procedere con l'operazione successiva.
3. Se applicabile, sostituire il cavo dell'adattatore del sensore con un cavo funzionante; testare il funzionamento del sensore. Se la comunicazione continua a essere assente, procedere con l'operazione successiva.
4. Sostituire il cavo Lynx CE-LX5-W con un cavo funzionante; verificare il funzionamento del sensore.

Se l'eDART o CoPilot non riesce a stabilire la comunicazione dopo questi passaggi, il connettore è guasto e deve essere sostituito.

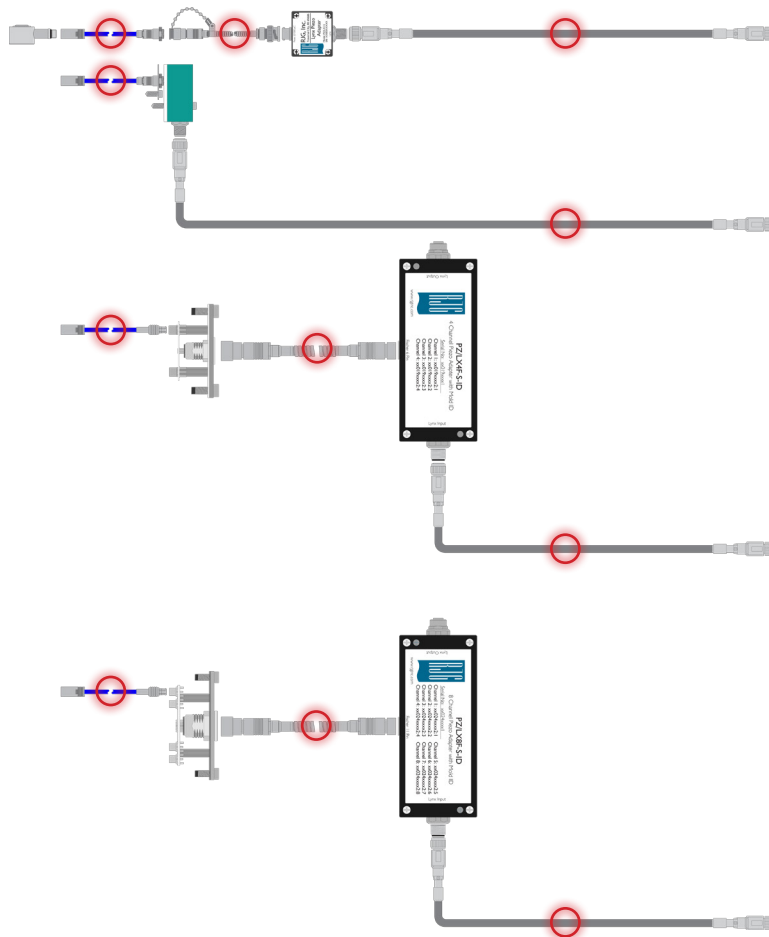

## ASSISTENZA CLIENTI

Contattare l'assistenza clienti di RJG per telefono o via mail.

RJG Inc. Assistenza clienti

P: 800.472.0566 (chiamata gratuita)

P: +1.231.933.8170

e-mail: [globalcustomersupport@rjginc.com](mailto:globalcustomersupport@rjginc.com)

[www.rjginc.com/support](http://www.rjginc.com/support)

The screenshot shows the 'Contact Support' page on the RJG website. The page has a blue header with the RJG logo and navigation links: WHY RJG?, RJG SOLUTION SUITE, USE CASES, SUPPORT (highlighted), RJG ACADEMY, RESOURCE CENTER, and ABOUT RJG. There are also links for ENG, PRODUCTS, CONTACT US, and Login. Below the header, the page is titled 'Contact Support' and has three tabs: 'General Questions' (selected), 'RMA Request', and 'Sensor Selection & Placement'. The 'General Questions' tab contains a text box with the following text: 'Have a question? We're here for you! Be sure to check out our knowledge base first to see if you can find the answer to your question there. Or please feel free to reach out to our customer support team anytime at: Email: support@rjginc.com Phone: +1(231) 933-8170 Or Toll Free: +1(800) 472-0566 Or complete the form below:'. Below this text box are six input fields arranged in two rows and three columns: 'First Name \*', 'Last Name \*', 'Company', 'Job Title \*', 'Phone \*', and 'Email \*'. Each field has a corresponding label below it: 'First Name\*', 'Last Name\*', 'Company\*', 'Job Title\*', 'Phone Number\*', and 'Email Address\*'.

## PRODOTTI COLLEGATI

Il 9204 è compatibile con altri prodotti RJG, Inc. per l'uso con il sistema di monitoraggio e controllo del processo eDART o CoPilot.

## PRODOTTI COMPATIBILI

### CAVI LYNX PREMIUM CE-LX5-W

Il cavo del sensore Lynx premium (1 a destra) è un cavo rivestito in polipropilene adatto al calore e alle sollecitazioni degli ambienti di stampaggio a iniezione. Il cavo è disponibile nelle lunghezze 12–472” (0,3–12 m) e può essere ordinato con raccordi dritti oa 90°. È necessario un CE-LX5-W per interfacciare gli adattatori per sensori a canale singolo LP/LX1M o PZ/LX1S con il sistema eDART o CoPilot.



### CAVO 1645 PER SENSORI PIEZOELETTRICI A UN SOLO CANALE

Il cavo 1645 per sensori piezoelettrici a un solo canale (2 a destra) è un cavo coassiale in PTFE/FEP adatto per gli ambienti di stampaggio a iniezione. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da 8–79” (0,2–2,0 m). È necessario un 1645 per interfacciare il 9204 con un adattatore per sensore piezoelettrico a canale singolo Lynx e il sistema eDART o CoPilot.



### CAVO SENSORE PIEZOELETTRICO MULTICANALE C-PZ/1645

Il cavo del sensore piezoelettrico multicanale C-PZ/1645 (3 a destra) è un cavo coassiale in PTFE/FEP adatto per l'ambiente di stampaggio a iniezione. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da 8–79” (0,2–2,0 m). Uno C-PZ/1645 è necessario per interfacciare ogni 9204 con un connettore del sensore piezoelettrico multicanale Lynx e il sistema eDART o CoPilot.




## PRODOTTI SIMILI

RJG, Inc. offre un'ampia gamma di sensori di pressione in cavità per ogni applicazione: piezoelettrica, estensimetrica, a canale singolo, multicanale e digitale.

### SENSORE DEL PULSANTE DELL'ESTENSIMETRO A CANALE SINGOLO LYNX LS-B-127-50/125/500/2000

Il LS-B-127-50/125/500/2000 linea di sensori da RJG, Inc. (1 a de) sono solo canale, digitale estensimetri, 0,50" (12,7 mm) cavità pulsante stile pressione sensori che possono resistere forze fino a 50 libbre (0,22 kN), 125 libbre (0,56 kN), 500 libbre (2,22 kN), o 2,000 libbre (8,9 kN) ea temperature fino a (sensori 120 ° C standard) 250 ° F o 425 ° F (220 ° C-sensori ad alta temperatura).

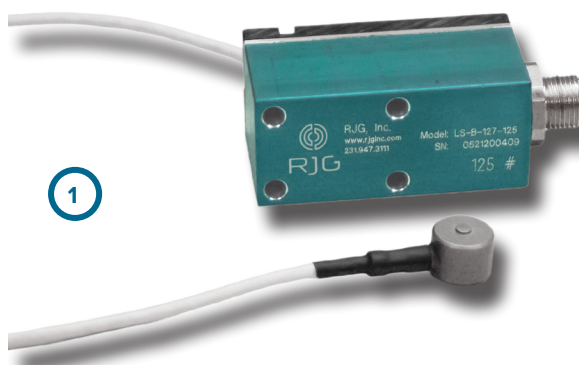

### SENSORE PIEZOELETTRICO DA 3,5 MM SINGOLO/MULTICANALE 9210

Il sensore piezoelettrico da 3,5 mm a canale singolo o multicanale 9210 (2 a destra) è una cavità a pulsantepressione sensore in grado di resistere forze fino a 56 libbre (250 N) e temperature fino a 392 °F (200 °C).



### SENSORE PIEZOELETTRICO DA 6 MM SINGOLO/MULTICANALE 9211

Il sensore piezoelettrico da 6 mm a singolo o multicanale 9211 (a destra) è un sensore di (3 pressione a cavità a pulsante in grado di resistere a forze fino a 562 libbre (2,5 kN) e temperature fino a 392 °F (200 °C).





## SEDI/UFFICI

### STATI UNITI D'AMERICA

#### RJG USA (SEDE PRINCIPALE)

3111 Park Drive  
Traverse City, MI 49686  
Tel +01 231 947-3111  
F +01 231 947-6403  
sales@rjginc.com  
www.rjginc.com

### ITALIA

**NEXT INNOVATION SRL**  
**MILANO, ITALIA TEL +39 335 178**  
**4035 SALES@IT.RJGINC.COM**  
**IT.RJGINC.COM**

### MESSICO

#### RJG MEXICO

Chihuahua, Messico  
Tel +52 614 4242281  
sales@es.rjginc.com  
es.rjginc.com

### SINGAPORE

#### RJG (S.E.A.) PTE LTD

Singapore, Repubblica di  
Singapore  
Tel +65 6846 1518  
sales@swg.rjginc.com  
en.rjginc.com

### FRANCIA

#### RJG FRANCE

Arnithod, Francia  
Tel +33 384 442 992  
sales@fr.rjginc.com  
fr.rjginc.com

### CINA

#### RJG CHINA

Chengdu, Cina  
Tel +86 28 6201 6816  
sales@cn.rjginc.com  
zh.rjginc.com

### GERMANIA

#### RJG GERMANY

Karlstein, Germania  
P Tel +49 (0) 6188 44696 11  
sales@de.rjginc.com  
de.rjginc.com

### COREA DEL SUD

#### CAEPRO

Seul, Corea del Sud  
Tel +82 02-2113-1870  
sales@ko.rjginc.com  
www.caepero.co.kr

### IRLANDA/ REGNO UNITO

#### RJG TECHNOLOGIES, LTD.

Peterborough, Inghilterra  
Tel +44(0)1733-232211  
info@rjginc.co.uk  
www.rjginc.co.uk